

06 - 2007

**MOTORIDUTTORI A VITE**  
**WORM GEARMOTORS**

$P_1$  0,09 ... 5,5 kW,  $M_{N2} \leq 670$  N m,  $i_N$  6 ... 75,  $n_2$  12,5 ... 475 min<sup>-1</sup>

**STANDARDFIT**  
**AS07**



**ROSSI MOTORIDUTTORI**

## Indice

– Motoriduttori a vite - sezionato	3
– Caratteristiche e benefici	4
– Motoriduttori a vite	7
1 - Simboli e unità di misura	8
2 - Caratteristiche	9
3 - Designazione	12
4 - Forme costruttive e lubrificazione	13
5 - Potenza termica $P_t$	14
6 - Fattore di servizio $f_s$	15
7 - Scelta	16
8 - Carichi radiali $F_{r2}$ sull'estremità d'albero lento	17
9 - Tabelle per la selezione	18
10 - Dimensioni	26
11 - Dettagli costruttivi e funzionali	32
12 - Installazione e manutenzione	35
13 - Accessori ed esecuzioni speciali	38
14 - Formule tecniche	40
– Catalogs	41
– Notes	43
– Worldwide Sale and Service Network	44

## Contents

– Worm gearmotors cross-sections	3
– Features and benefits	4
– Worm gearmotors	7
1 - Symbols and units of measure	8
2 - Specifications	9
3 - Designation	12
4 - Mounting positions and lubrication	13
5 - Thermal power $P_t$	14
6 - Service factor $f_s$	15
7 - Selection	16
8 - Radial loads $F_{r2}$ on low speed shaft end	17
9 - Selection tables	18
10 - Dimensions	26
11 - Structural and operational details	32
12 - Installation and maintenance	35
13 - Accessories and non-standard designs	38
14 - Technical formulae	40
– Catalogs	41
– Notes	43
– Worldwide Sale and Service Network	44

### Responsabilità relative ai prodotti e al loro uso

Il Cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali, salvo il caso che l'utilizzo sia stato raccomandato da personale tecnico Rossi Motoriduttori, debitamente informato dal Cliente delle proprie necessità operative.

In questo caso, tutti i dati necessari per la selezione dovranno essere comunicati fedelmente e per iscritto dal Cliente, riportati nell'ordine e confermati da Rossi Motoriduttori.

Il Cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto.

Nella stesura del catalogo è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare accuratezza delle informazioni. Tuttavia Rossi Motoriduttori non può accettare responsabilità dirette o indirette per eventuali errori, omissioni o dati non aggiornati.

A causa della costante evoluzione dello stato dell'arte, Rossi Motoriduttori si riserva la possibilità di apportare in qualsiasi momento modifiche al contenuto della presente pubblicazione.

Il responsabile ultimo della selezione del prodotto è il Cliente, salvo accordi diversi debitamente formalizzati per iscritto e sottoscritti dalle Parti.

### Product liability, application considerations

The Customer is responsible for the correct selection and application of product in view of its industrial and/or commercial needs, unless the use has been recommended by technical qualified personnel of Rossi Motoriduttori, who were duly informed about customer's application purposes.

In this case all the necessary data required for the selection shall be communicated exactly and in writing by the Customer, stated in the order and confirmed by Rossi Motoriduttori.

The Customer is always responsible for the safety of product applications.

Every care has been taken in the drawing up of the catalog to ensure the accuracy of the information contained in this publication, however Rossi Motoriduttori can accept no responsibility for any errors, omissions or outdated data.

Due to the constant evolution of the state of the art, Rossi Motoriduttori reserves the right to make any modification whenever to this publication contents.



The responsibility for the product selection is of the customer, excluding different agreements duly legalized in writing and undersigned by the Parties.

**Ruota a vite**

**Worm-wheel**

118, 225

325 ... 742

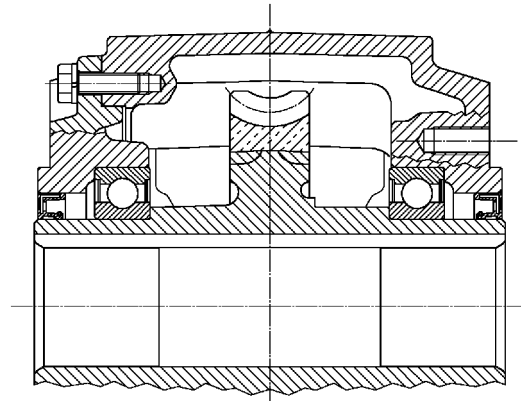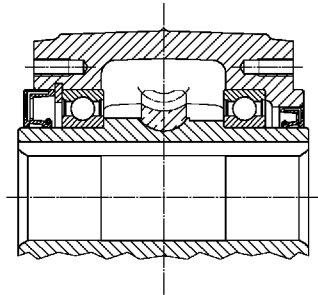


**Vite**

**Worm**

430 ... 742

118 ... 325

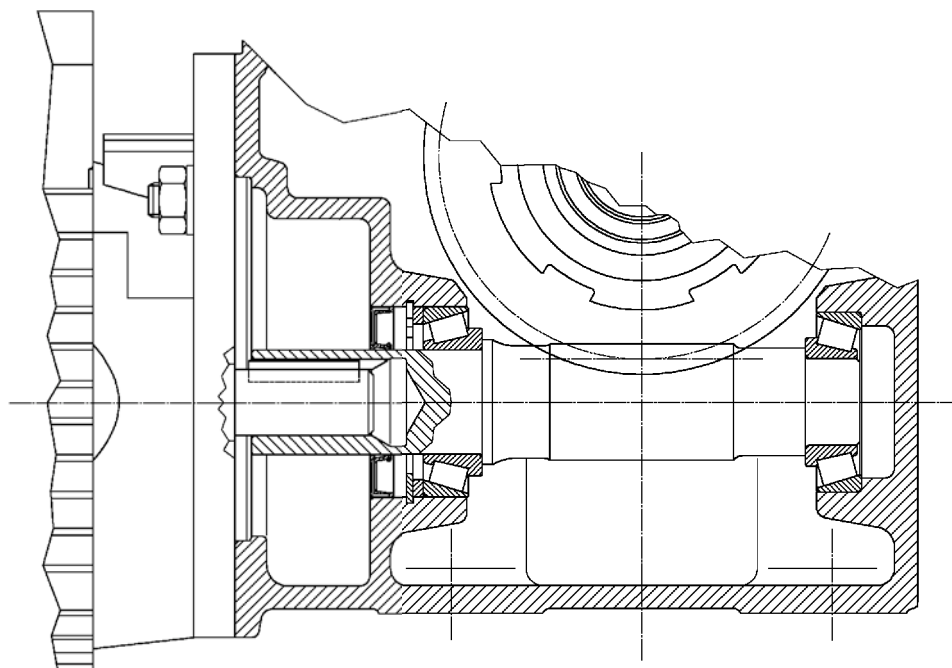

U.T.C. 198

## Caratteristiche e benefici Features and benefits

### Caratteristiche Features

### Benefici Benefits




Standardfit

Standardfit

- **Albero lento cavo intercambiabile con i motoriduttori dei maggiori produttori**
- **Nessun costo aggiuntivo per aggiornamento disegni o modifiche macchina**
- **Hollow low speed shaft interchangeability with market leader gearmotors**
- **No additional costs for drawing updating and no machine changes are needed**

Prestazioni

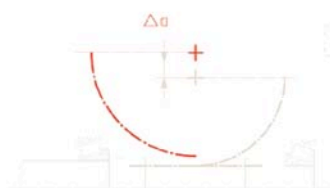

Performance

- **Eccellente efficienza, durata e affidabilità**
- **Eccellente silenziosità di funzionamento**
- **lubrificazione «a vita» a costi zero di manutenzione**
- **Outstanding efficiency, life, and reliability**
- **Excellent low noise running**
- **«Long-life» lubrication for zero maintenance costs**



UTC 1245

Carcassa monolitica di ghisa con flangia integrale

Cast iron single-piece housing with integral motor flange

- **Elevata rigidità torsionale e ottima sopportazione dei sovraccarichi**
- **Eccellente silenziosità di funzionamento**
- **Outstanding torsional stiffness for higher overload withstanding**
- **Excellent low noise running**



Motore elettrico NEMA MG1-12  
Dimensioni di accoppiamento IEC 72-1

NEMA MG1-12 electric motor  
Mating dimensions to IEC 72-1

- **Pronto per essere usato in ambiente NEMA**
- **Reperibilità universale grazie alla flessibilità di magazzino IEC**
- **Ready to use in NEMA environment**
- **Universal availability thanks to IEC stock flexibility**

## Caratteristiche e benefici Features and benefits

### Caratteristiche Features


Valori di momento torcente Rossi comparati ai valori medi della concorrenza

Rossi nominal torque curves versus Competitors' performance

### Benefici Benefits

• **Prestazioni di Rossi più elevate rispetto alla concorrenza**

• **Rossi performance higher than Competitors**

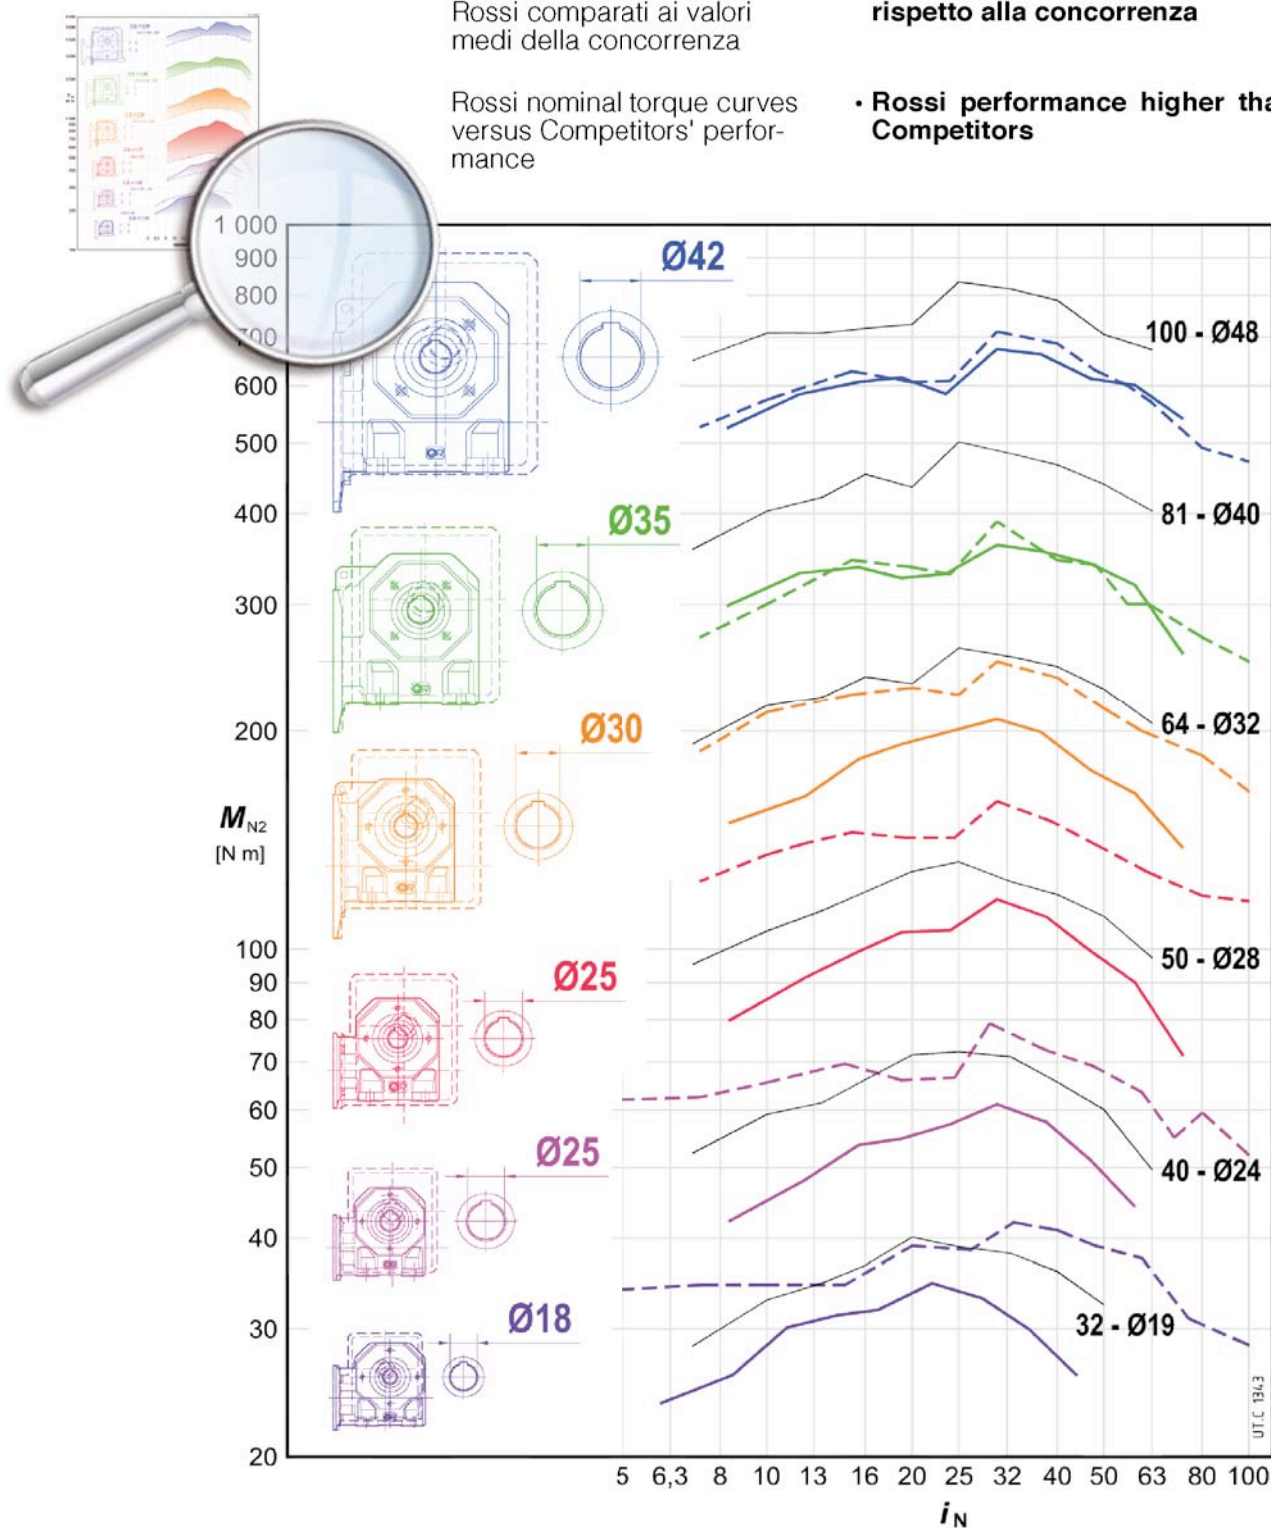

Il grafico illustra i valori di momento torcente del nuovo motoriduttore AS07 **STANDARDFIT** comparati ai valori medi della concorrenza (curve tratteggiate) a parità di diametro d'albero lento cavo.

Sono anche illustrate - in proporzione - le dimensioni di ingombro ridotte del riduttore AS07 **STANDARDFIT** in relazione alle dimensioni tipiche della concorrenza più diffusa.

Per confronto, sono riportate (in nero) anche le curve di momento torcente del cat. A04.

The figure shows the torque value graphic of the new gearmotor AS07 **STANDARDFIT** compared to competitors mean values (dashed curves) with the same hollow low speed shaft diameter.

It shows as well - in proportion - the reduced overall dimensions of the gear reducer AS07 **STANDARDFIT** compared to widespread competitors typical dimensions.

The torque curves of A04 cat. are given in black for comparison.

## Caratteristiche e benefici Features and benefits

### Caratteristiche Features

### Benefici Benefits



Servizio globale

- Rete di vendita e assistenza diretta e internazionale
- Filiali e distributori con magazzino sempre ben fornito
- Consegne in 24 ore

Global service

- Direct worldwide Sale and Service Network
- Affiliated companies and distributors with on hand inventories
- Deliveries in 24 hours




3 anni di garanzia

- 3 anni di garanzia senza problemi
- Validi per Clienti diretti e per Clienti di distributori autorizzati e certificati ISO 9000

3 year warranty

- 3 year trouble-free running
- Applicable to direct Customers and Customers of authorized ISO 9000 certified distributors

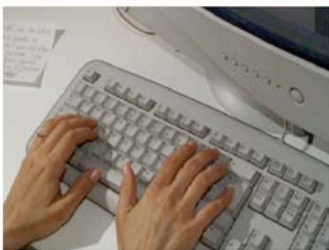

Assistenza competente

- Servizio clienti in tutto il mondo
- E-catalog all' interno del sito Rossi per una facile e autonoma selezione

Competent assistance

- Worldwide Customer Service
- E-catalog on Rossi website for an easy and quick self-made selection



# 1 - Simboli e unità di misura

# 1 - Symbols and units of measurements

Simboli in ordine alfabetico, con relative unità di misura, impiegati nel catalogo e nelle formule.

Symbols used in the catalogue and formulae, in alphabetical order, with relevant units of measure.

Simbolo Symbol	Espressione Definition		Unità di misura Units of measure			Note Notes
			Nel catalogo In the catalogue	Nelle formule In the formulae		
			Sistema Tecnico Technical System	Sistema SI <sup>1)</sup> SI <sup>1)</sup> System		
	dimensioni, quote	dimensions	mm	-		
<i>a</i>	accelerazione	acceleration	-	m/s <sup>2</sup>		
<i>d</i>	diametro	diameter	-	m		
<i>f</i>	frequenza	frequency	Hz	Hz		
<i>f<sub>s</sub></i>	fattore di servizio	service factor				
<i>f<sub>t</sub></i>	fattore termico	thermal factor				
<i>F</i>	forza	force	-	kgf	N <sup>2)</sup>	1 kgf ≈ 9,81 N ≈ 0,981 daN
<i>F<sub>r</sub></i>	carico radiale	radial load	daN	-		
<i>F<sub>a</sub></i>	carico assiale	axial load	daN	-		
<i>g</i>	accelerazione di gravità	acceleration of gravity	-	m/s <sup>2</sup>		val. norm. 9,81 m/s <sup>2</sup> normal value 9,81 m/s <sup>2</sup>
<i>G</i>	peso (forza peso)	weight (weight force)	-	kgf	N	
<i>Gd<sup>2</sup></i>	momento dinamico	dynamic moment	-	kgf m <sup>2</sup>	-	
<i>i</i>	rapporto di trasmissione	transmission ratio				$i = \frac{n_1}{n_2}$
<i>I</i>	corrente elettrica	electric current	-	A		
<i>J</i>	momento d'inerzia	moment of inertia	kg m <sup>2</sup>	-	kg m <sup>2</sup>	
<i>L<sub>n</sub></i>	durata dei cuscinetti	bearing life	h	-		
<i>m</i>	massa	mass	kg	kgf s <sup>2</sup> /m	kg <sup>3)</sup>	
<i>M</i>	momento torcente	torque	daN m	kgf m	N m	1 kgf m ≈ 9,81 N m ≈ 0,981 daN m
<i>n</i>	velocità angolare	speed	min <sup>-1</sup>	giri/min rev/min	-	1 min <sup>-1</sup> ≈ 0,105 rad/s
<i>P</i>	potenza	power	kW	CV	W	1 CV ≈ 736 W ≈ 0,736 kW
<i>P<sub>t</sub></i>	potenza termica	thermal power	kW	-		
<i>r</i>	raggio	radius	-	m		
<i>R</i>	rapporto di variazione	variation ratio				$R = \frac{n_{2 \max}}{n_{2 \min}}$
<i>s</i>	spazio	distance	-	m		
<i>t</i>	temperatura Celsius	Celsius temperature	°C	-		
<i>t</i>	tempo	time	s min h d	s		1 min = 60 s 1 h = 60 min = 3 600 s 1 d = 24 h = 86 400 s
<i>U</i>	tensione elettrica	voltage	V	V		
<i>v</i>	velocità	velocity	-	m/s		
<i>W</i>	lavoro, energia	work, energy	MJ	kgf m	J <sup>4)</sup>	
<i>z</i>	frequenza di avviamento	frequency of starting	avv./h starts/h	-		
<i>α</i>	accelerazione angolare	angular acceleration	-	rad/s <sup>2</sup>		
<i>η</i>	rendimento	efficiency				
<i>η<sub>s</sub></i>	rendimento statico	static efficiency				
<i>μ</i>	coefficiente di attrito	friction coefficient				
<i>φ</i>	angolo piano	plane angle	°	rad		1 giro = 2 π rad      1 rev = 2 π rad $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ rad
<i>ω</i>	velocità angolare	angular velocity	-	-	rad/s	1 rad/s ≈ 9,55 min <sup>-1</sup>

Indici aggiuntivi e altri segni

Additional indexes and other signs

Ind.	Espressione	Definition
max	massimo	maximum
min	minimo	minimum
N	nominale	nominal
1	relativo all'asse veloce (entrata)	relating to high speed shaft (input)
2	relativo all'asse lento (uscita)	relating to low speed shaft (output)
÷	da ... a	from ... to
≈	uguale a circa	approximately equal to
≥	maggiore o uguale a	greater than or equal to
≤	minore o uguale a	less than or equal to

1) SI è la sigla del Sistema Internazionale di Unità, definito ed approvato dalla Conferenza Generale dei Pesi e Misure quale unico sistema di unità di misura. Ved. CNR UNI 10 003-84 (DIN 1 301-93 NF X 02.004, BS 5 555-93, ISO 1 000-92).  
UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.  
DIN: Deutscher Normenausschuss (DNA).  
NF: Association Française de Normalisation (AFNOR).  
BS: British Standards Institution (BSI).  
ISO: International Organization for Standardization.

1) SI are the initials of the International Unit System, defined and approved by the General Conference on Weights and Measures as the only system of units of measure. Ref. CNR UNI 10 003-84 (DIN 1 301-93 NF X 02.004, BS 5 555-93, ISO 1 000-92).  
UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.  
DIN: Deutscher Normenausschuss (DNA).  
NF: Association Française de Normalisation (AFNOR).  
BS: British Standards Institution (BSI).  
ISO: International Organization for Standardization.

2) Il newton [N] è la forza che imprime a un corpo di massa 1 kg l'accelerazione di 1 m/s<sup>2</sup>.  
3) Il kilogrammo [kg] è la massa del campione conservato a Sèvres (ovvero di 1 dm<sup>3</sup> di acqua distillata a 4 °C).

2) Newton [N] is the force imparting an acceleration of 1 m/s<sup>2</sup> to a mass of 1 kg.  
3) Kilogramme [kg] is the mass of the prototype kept at Sèvres (i.e. 1 dm<sup>3</sup> of distilled water at 4 °C).

4) Il joule [J] è il lavoro compiuto dalla forza di 1 N quando si sposta di 1 m.

4) Joule [J] is the work done when the point of application of a force of 1 N is displaced through a distance of 1 m.



## 2 - Caratteristiche

**Intercambiabilità** (diametri d'albero lento cavo)

**Fissaggio universale con piedi inferiori**, integrali alla carcassa e con **flangia B14** su due facce

Design **essenziale**; **compattezza** ed **economicità**

**Motore normalizzato IEC**

**Prestazioni elevate** (bronzo al Ni) **affidabili** e **collaudate**; ottimizzazione delle prestazioni dell'ingranaggio a vite (profilo a evolvente **ZI** e profilo ruota a vite adeguatamente coniugato)

Carcassa monolitica di ghisa, rigida e precisa con **flangia attacco motore integrale**

**Generoso spazio interno** fra rotismo e carcassa che consente:

- elevata capienza olio;
- minore grado di inquinamento dell'olio;
- maggiore durata della ruota a vite e dei cuscinetti della vite;
- minore temperatura di esercizio.

**Modularità spinta** a livello sia di componenti sia di prodotto finito che assicura flessibilità di fabbricazione e di gestione

**Elevata classe di qualità di fabbricazione**

**Manutenzione ridotta**

## 2 - Specifications

**Interchangeability** (hollow low speed shaft diameters)

**Universal mounting with lower feet**, integral with housing, and **B14 flange** on 2 faces.

Basic design; **compactness** and **economy**

**IEC standardized motor**

**High, reliable** and **tested performances** (Ni bronze); optimization of worm gear pair performances (**ZI** involute profile and adequately conjugate wormwheel profile)

Rigid and precise cast iron single-piece housing with **motor mounting integral flange**


**Generous internal space** between train of gears and housing allowing:

- high oil capacity;
- lower oil contamination;
- greater duration of worm-wheel and worm bearings;
- lower running temperature.

**Improved and up-graded modular construction** both for components and assembled product which ensures manufacturing and product management flexibility

**High manufacturing quality standard**

**Reduced maintenance**

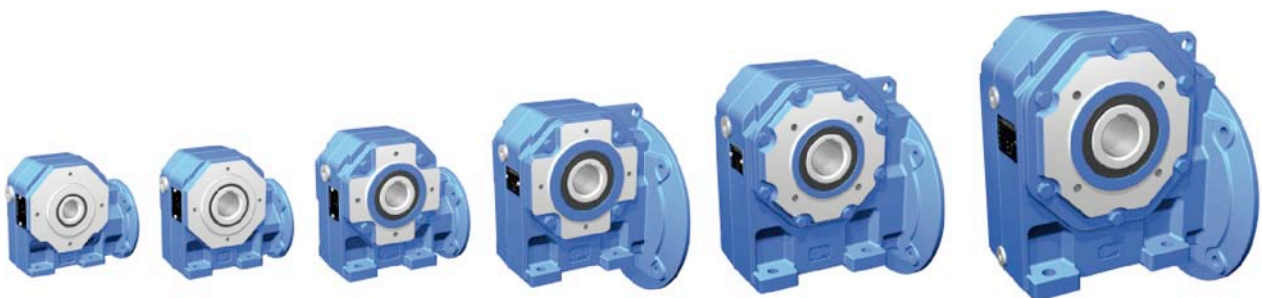

**118**

18

**35,5**

2 000

**225**

25

**60**

2 650

**325**

25

**118**

4 000

**430**

30

**212**

5 600

**535**

35

**355**

6 500

**742**

42

**670**

7 500

1)

D

**$M_{N2}$**

$F_{r2}$

1) D Ø estremità d'albero lento

$M_{N2}$  momento torcente nominale massimo ( $n_1=1\ 400\ \text{min}^{-1}$ ) [N m]

$F_{r2}$  carico radiale nominale massimo [N]

1) D Ø low speed shaft end

$M_{N2}$  max nominal torque ( $n_1=1\ 400\ \text{min}^{-1}$ ) [N m]

$F_{r2}$  max nominal radial load [N]

### a - Riduttore

#### Particolarità costruttive

Le principali caratteristiche sono:

- **fissaggio universale** con **piedi inferiori integrali** alla carcassa e con **flangia B14** (integrale alla carcassa per grandezze 118, 225) sulle 2 facce di uscita dell'albero lento cavo. **Flangia B5** con centraggio «foro» montabile sulle flange B14 (ved. cap. 13);
- **flangia attacco motore integrale** con la carcassa;
- albero lento cavo di ghisa sferoidale integrale con la ruota a vite, con cava linguetta;
- albero lento normale (sporgente a destra o a sinistra) o bisporgente (ved. cap. 13);
- **motore normalizzato IEC** calettato direttamente nella vite;
- cuscinetti volventi sulla vite: a rulli conici contrapposti;
- cuscinetti volventi sulla ruota a vite: a sfere;
- **carcassa monolitica** di ghisa 200 UNI ISO 185 con nervature trasversali di irrigidimento ed elevata capienza d'olio;
- lubrificazione a bagno d'olio con **olio sintetico** (cap. 4) per lubrificazione «lunga vita»: riduttori con un tappo (due tappi per grand. 742) forniti **completi di olio**; tenuta stagna;
- verniciatura: protezione esterna con vernice a polveri epossidiche idonee a resistere ai normali ambienti industriali e a consentire ulteriori finiture con vernici sintetiche; colore blu RAL 5010 DIN 1843; protezione interna con vernice a polveri epossidiche idonee a resistere agli oli sintetici.

### a - Gear reducer

#### Structural features

Main specifications are:

- **universal mounting** having lower **feet integral with casing** and **B14 flange** (integral with housing for sizes 118, 225) on the 2 output faces of hollow low speed shaft. **B5 flange** with spigot «recess» which can be mounted onto B14 flanges (see ch.13);
- **motor mounting flange integral** with the housing;
- nodular cast iron hollow low speed shaft integral with worm-wheel, with keyway;
- standard (left or right extension) or double extension low speed shaft (see ch. 13).
- **IEC standardized motor** directly keyed into the worm;
- bearings on worm: face-to-face taper roller bearings;
- bearings on worm-wheel: ball bearings;
- 200 UNI ISO 185 **cast iron single-piece housing** with transverse stiffening ribs, and high oil capacity;
- oil bath lubrication with **synthetic oil** (ch. 4) for «**long-life**» lubrication: gear reducers with one plug (two plugs for size 742) supplied **filled with oil**; sealed;
- paint: external coating in epoxy powder paint appropriate for resistance to normal industrial environments and suitable for the application of further coats of synthetic paint; colour blue RAL 5010 DIN 1843; internal protection in epoxy powder paint appropriate for resistance to synthetic oils.

## 2 - Caratteristiche

### Rotismo:

- a vite;
- **6 grandezze** con interasse riduzione finale secondo serie R 10;
- rapporti di trasmissione nominali secondo serie R 10 (6 ... 75);
- vite cilindrica di acciaio 16MnCr5 EN 10084-98 cementata/temprata con profilo a **evolvente (ZI)** rettificato e **superfinito**;
- ruota a vite con profilo adeguatamente coniugato a quello della vite tramite ottimizzazione del creatore, con mozzo di ghisa sferoidale e corona di **bronzo al Ni** CuSn12Ni2-B (EN1982-98) con elevata purezza e tenore di fosforo controllato;
- capacità di carico del rotismo calcolata a rottura e ad usura; verificata capacità termica.

### Norme specifiche:

- rapporti di trasmissione nominali e dimensioni principali secondo numeri normali UNI 2016 (DIN 323-74, NF X 01.001, BS 2045-65, ISO 3-73);
- dentiera di riferimento secondo BS 721-83; profilo ad evolvente (ZI) secondo UNI 4760/4-77 (DIN 3975-76, ISO/R 1122/2-69);
- altezze d'asse secondo UNI 2946-68 (DIN 747-67, NF E 01.051, BS 5186-75, ISO 496-73);
- flange di fissaggio B14 e B5 (quest'ultima con centraggio «foro») derivate da UNEL 13501-69 (DIN 42948-65, IEC 72.2);
- fori di fissaggio serie media secondo UNI 1728-83 (DIN 69-71, NF E 27.040, BS 4186-67, ISO/R 273);
- estremità d'albero cilindriche (corte, esclusa grand. 118) secondo UNI ISO 775-88 (DIN 748, NF E 22.051, BS 4506-70, ISO/R775-88) con foro filettato in testa secondo UNI 9321 (DIN 332 Bl. 2-70, NF E 22.056) escluso corrispondenza d-D;
- linguette UNI 6604-69 (DIN 6885 Bl. 1-68, NF E 27.656 e 22.175, BS 4235.1-72, ISO/R 773-69) eccetto per determinati casi di accoppiamento motore/riduttore in cui sono ribassate;
- forme costruttive derivate da UNEL 05513-67 (DIN 42950-64, IEC 34.7);
- capacità di carico e rendimento dell'ingranaggio a vite determinati in base a **BS 721-83** integrata con ISO/CD 14521.

### Livelli sonori

I livelli normali di emissione di potenza sonora  $L_{WA}$  per i motoriduttori del presente catalogo, in servizio a carico e velocità nominali, sono conformi ai limiti previsti da VDI 2159 per la parte riduttore e da EN 60034 per la parte motore.

## 2 - Specifications

### Train of gears:

- worm gear pair;
- **6 sizes** with final reduction centre distance to R 10 series;
- nominal transmission ratios to R 10 series (6 ... 75);
- casehardened/hardened cylindrical worm made of 16MnCr5 EN 10084-98 steel with ground and **superfinished involute** profile (ZI);
- worm-wheel with profile especially conjugate to the worm through hob optimization, with hub in nodular cast iron and **Ni bronze** CuSn12Ni2-B (EN1982-98) gear rim with high pureness and controlled phosphor contents;
- train of gear load capacity calculated for breakage and wear; thermal capacity verified.

### Specific standards:

- nominal transmission ratios and principal dimensions according to UNI 2016 standard numbers (DIN 323-74, NF X 01.001, BS 2045-65, ISO 3-73);
- basic rack to BS 721-83; involute profile (ZI) to UNI 4760/4-77 (DIN 3975-76), ISO/R 1122/2-69);
- shaft heights to UNI 2946-68 (DIN 747-67, NF E 01.051, BS 5186-75, ISO 496-73);
- fixing flanges B14 and B5 (the latter with spigot «recess») taken from UNEL 13501-69 (DIN 42948-65, IEC 72.2);
- medium series fixing holes to UNI 1728-83 (DIN 69-71, NF E 27.040, BS 4186-67, ISO/R 273);
- cylindrical shaft ends (short, size 118 excluded) to UNI ISO 775-88 (DIN 748, NF E 22.051, BS 4506-70, ISO/R775/88) with tapped butt-end hole to UNI 9321 (DIN 332 Bl. 2-70, NF E 22.056) excluding d-D diameter ratio;
- parallel keys to UNI 6604-69 (DIN 6885 Bl. 1-68, NF E 27.656 and 22.175, BS 4235.1-72, ISO/R 773-69) except for specific cases of motor-to-gear reducer coupling where key height is reduced;
- mounting positions taken from UNEL 05513-67 (DIN 42950-64, IEC 34.7);
- worm gear pair load capacity and efficiency to **BS 721-83** integrated with ISO/CD 14521.

### Sound levels

The standard levels of sound power emission  $L_{WA}$  relevant to the gearmotors of this catalogue, running at nominal load and speed, fulfil the limits settled by VDI 2159 for gear reducers and EN 60034 for motors.

**b - Motore elettrico**

**b - Electric motor**

**HF 63 ... 132**

**Motore asincrono trifase**  
**Asynchronous three-phase motor**



**F0 63 ... 132**

**Motore asincrono trifase autofrenante con freno a c.c.**  
**Asynchronous three-phase brake motor with d.c. brake**



**Principali esecuzioni**

**Main designs**

Normale

Encoder

Servoventilatore

Servoventilatore ed encoder

Volano

Standard






Encoder

Independent cooling fan






Independent cooling fan and encoder

Flywheel

**HF**

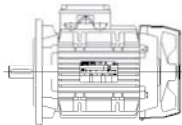

**F0**

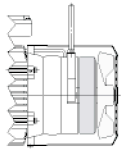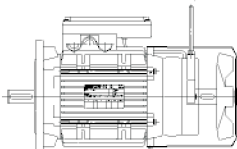

**Dimensioni principali di accoppiamento motore**  
IEC 72.2: **estremità d'albero** Ø D x E - **flangia** Ø P

**Main motor mating dimensions IEC 72.2: shaft end**  
Ø D x E - **flange** Ø P

Grandezza motore Motor size	Forma costruttiva motore <sup>1)</sup> - Motor mounting position <sup>1)</sup>			
	B14	B14R	B5	B5R
<b>63</b>	<b>11 x 23 - 90</b>	-	-	-
<b>71</b>	<b>14 x 30 - 105</b>	11 x 23 - 90	-	-
<b>80</b>	-	14 x 30 - 105	<b>19 x 40 - 200</b>	-
<b>90</b>	-	-	<b>24 x 50 - 200</b>	19 x 40 - 200
<b>100, 112</b>	-	-	<b>28 x 60 - 250</b>	24 x 50 - 200
<b>132</b>	-	-	-	28 x 60 - 250

1) Indicata in designazione (ved. cap. 3) e in targa motore.



1) Stated in designation (see ch. 3) and in motor name plate.

Per la designazione completa, le caratteristiche tecniche, le esecuzioni speciali e ulteriori dettagli ved. documentazione specifica cat. **TX**: interpellarci.


For the full designation, technical specifications, non-standard designs and further details see specific literature cat. **TX**: consult us.

### 3 - Designazione

### 3 - Designation

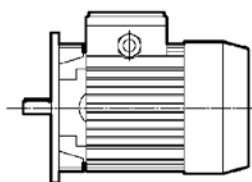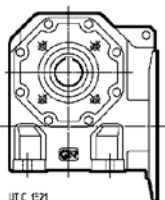

**MR V 742 U O 4 E - F0 112M 4 230.400 B5 / 123**

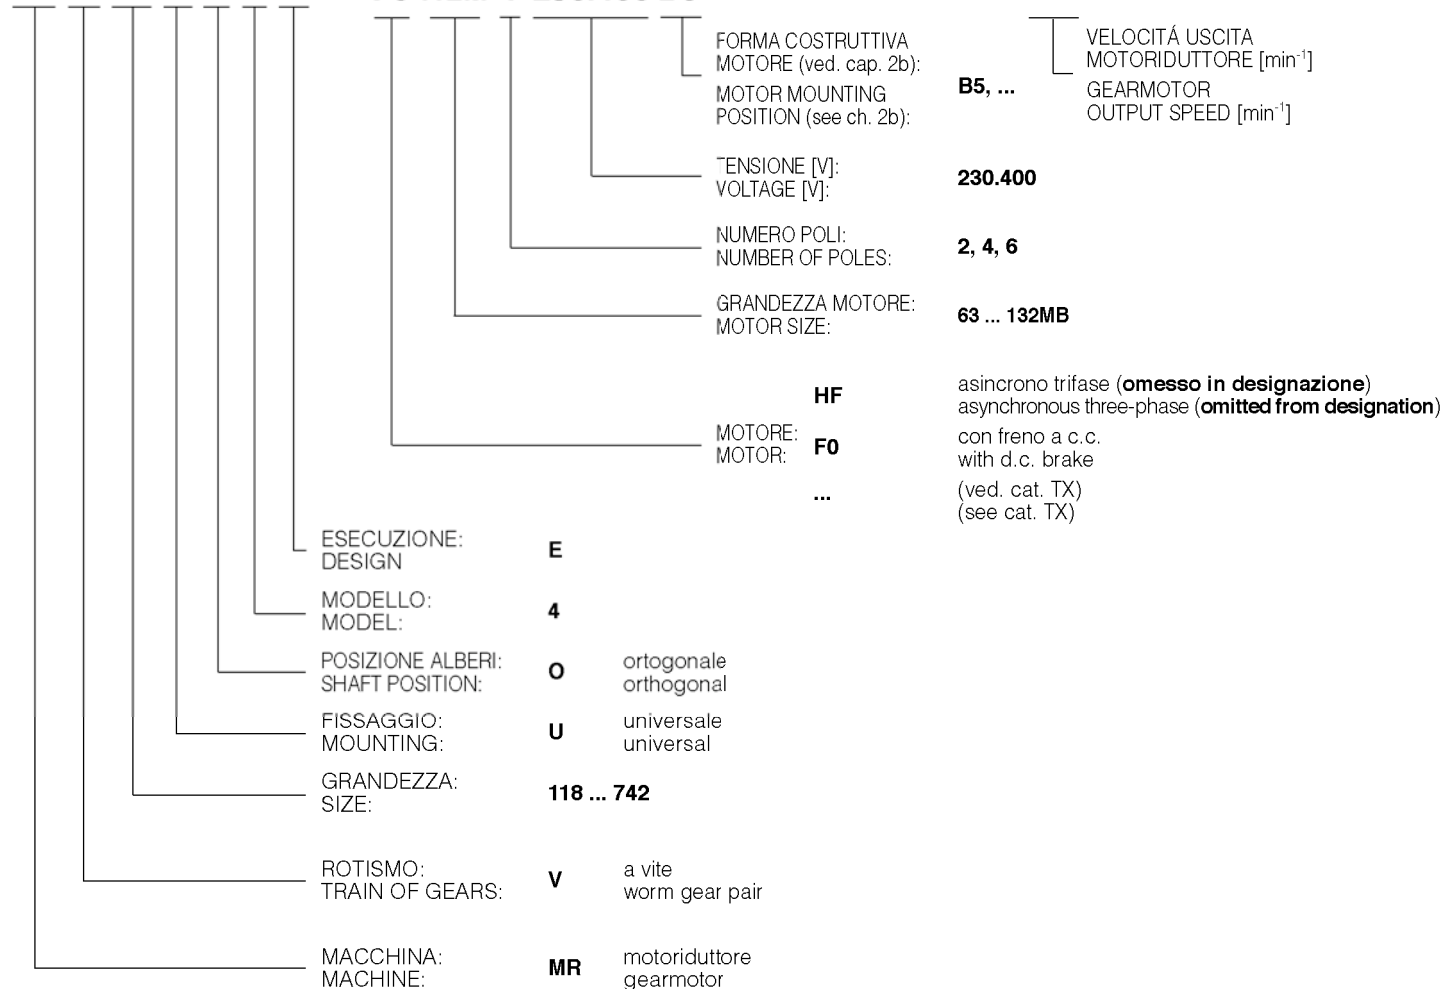

In caso di:

**forma costruttiva<sup>1)</sup> diversa da B3** (B3 o B8 per grand ≤ 535; ved. cap. 4):

completare la designazione con l'indicazione «**forma costruttiva ...**»

MR V 430 UO4E – 80A 4 230.400 B5/30,2

**forma costruttiva V5;**

**scatola morsetti in posizione diversa da 0** (ved. cap. 4):

completare la designazione con l'indicazione

«**scatola morsetti posizione ...**»

MR V 430 UO4E – 80A 4 230.400 B5/30,2

**scatola morsetti posizione 2;**

**motore autofrenante:**

anteporre alla grandezza motore le lettere **F0**

MR V 430 UO4E – **F0** 80A 4 230.400 B5/30,2;

**motore fornito dall'Acquirente<sup>2)</sup>:**

omettere la tensione e aggiungere «**motore di ns. fornitura**»

MR V 430 UO4E – 80A 4 ... B5/30,2

**motore di ns. fornitura;**

**motoriduttore senza motore:**

omettere la tensione e aggiungere «**senza motore**»

MR V 430 UO4E – 80A 4 ... B5/30,2

**senza motore.**

1) La designazione della forma costruttiva (ved. cap. 4) è riferita, per semplicità, al solo fissaggio con piedi pur essendo i motoriduttori a fissaggio universale (es.: fissaggio con flangia B14 e derivate; fissaggio con flangia B5 e derivate, ved. cap. 17).

2) Il motore, fornito dall'Acquirente, deve essere con accoppiamenti lavorati in classe almeno «normale» (IEC 72-1) e spedito franco ns. stabilimento per l'accoppiamento al riduttore.

In case of:

**mounting position<sup>1)</sup> differing from B3** (B3 or B8 for sizes ≤ 535; see ch. 4):

complete designation stating «**mounting position ...**»:

MR V 430 UO4E – 80A 4 230.400 B5/30,2

**mounting position V5;**

**terminal box position differing from 0** (see ch. 4):

complete designation stating

«**terminal box position ...**»:

MR V 430 UO4E – 80A 4 230.400 B5/30,2

**terminal box position 2;**

**brake motor:**

insert the letters **F0** before motor size

MR V 430 UO4E – **F0** 80A 4 230.400 B5/30,2;

**motor supplied by the Buyer<sup>2)</sup>:**

omit voltage, and add «**motor supplied by us**»

MR V 430 UO4E – 80A 4 ... B5/30,2

**motor supplied by us;**

**gearmotor without motor:**

omit voltage, and add «**without motor**»

MR V 430 UO4E – 80A 4 ... B5/30,2

**without motor.**


1) To make things easier, the designation of mounting position (see ch. 4) is referred to foot mounting only, even if gearmotors are in universal mounting (e.g.: B14 flange mounting and derivatives; B5 flange mounting and derivatives, see ch. 17).

2) The motor supplied by the Buyer must be with mating surfaces machined under «stand-ard» rating (IEC 72-1) at least and is to be sent carriage and expenses paid to our factory for fitting to the gear reducer.

## 4 - Forme costruttive e lubrificazione

### Forme costruttive (e senso di rotazione)

Salvo diversa indicazione, i motoriduttori vengono forniti nella forma costruttiva normale **B3** (**B3** o **B8** per grand.  $\leq 535$ ) la quale, in quanto normale, non va indicata nella designazione.

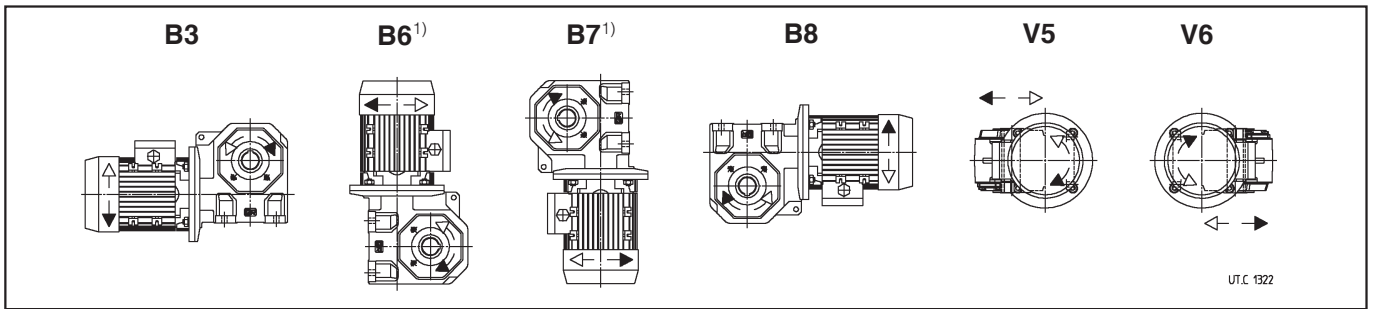

1) Per forma costruttiva **B6** o **B7** moltiplicare  $P_{Tn}$  per **0,9** (cap. 5).


1) For mounting position **B6** or **B7** multiply  $P_{Tn}$  by **0,9** (ch. 5).

### Posizione scatola morsetteria

Salvo diversa indicazione, i motoriduttori vengono forniti con la scatola morsetteria motore in posizione 0, come indicato nella figura a lato. A richiesta, sono fornibili le posizioni 1 ... 3: completare la designazione con l'indicazione «**scatola morsetteria posizione 1, 2 o 3**» (secondo schema a lato).

All'occorrenza, il bocchettone pressacavo può essere collocato (a cura dell'Acquirente) in posizione diversa rispetto a quella di figura.

In posizione 3 la scatola morsetteria sporge rispetto al piano di appoggio dei piedi.

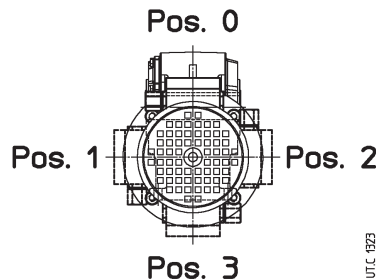

### Terminal box position

Unless otherwise stated, gearmotors are supplied with motor terminal box in position 0, as stated in the figure on the left. On request, positions 1 ... 3 are available: complete the designation stating «**terminal box position 1, 2 or 3**» (according to figure on the left).

Cable gland can be fitted in a position different from the one given in the figure (at Buyer's care). In position 3 the terminal box projects below the foot mounting surface.

### Lubrificazione

La lubrificazione degli ingranaggi e dei cuscinetti della vite è a bagno d'olio; la lubrificazione dei cuscinetti della ruota a vite è con grasso – in assenza di inquinamento dall'esterno – «**a vita**» (cuscinetti con guarnizioni striscianti).

Per tutte le grand. è prevista la lubrificazione con olio sintetico (gli oli sintetici possono sopportare temp. di esercizio fino a  $95 \div 110$  °C).

I motoriduttori vengono forniti **completi di olio sintetico** (AGIP Blasia S 320, KLÜBER Klübersynth GH 6-320, MOBIL Glygoyle HE 320, SHELL Tivela S 320), per lubrificazione «**lunga vita**», in assenza di inquinamento dall'esterno. Temperatura ambiente  $0 \div 40$  °C con punte fino a  $-20$  °C e  $+50$  °C.

Orientativamente l'**intervallo di lubrificazione**, in assenza di inquinamento dall'esterno, è quello indicato in tabella. Per sovraccarichi forti dimezzare i valori.

Temperatura olio [°C]	Intervallo di lubrificazione [h] - Olio sintetico
$\leq 65$	18 000
$65 \div 80$	12 500
$80 \div 95$	9 000
$95 \div 110$	6 300

Non miscelare oli sintetici di marche diverse; se per il cambio dell'olio si vuole utilizzare un tipo di olio diverso da quello precedentemente impiegato, effettuare un accurato lavaggio.

**Importante:** verificare che il motoriduttore venga montato nella forma costruttiva prevista all'ordine e indicata in targa; se il motoriduttore viene installato in **forma costruttiva diversa** verificare, in base ai valori indicati nella tabella a lato e/o nella targa di lubrificazione, che ciò non comporti una **variazione della quantità di lubrificante**; nel caso **adeguare**.

**Rodaggio:** è consigliabile un rodaggio di circa  $200 \div 800$  h affinché l'ingranaggio possa raggiungere il suo massimo rendimento (cap. 11); durante questo periodo la temperatura dell'olio può raggiungere valori più elevati del normale.

**Anelli di tenuta:** la durata dipende da molti fattori quali velocità di strisciamento, temperatura, condizioni ambientali, ecc.; orientativamente può variare da 3 150 a 12 500 h.

Grand. Size	Quantità d'olio [l] Oil quantities [l]	
	B3	B6, B7, B8, V5, V6
118	0,1	0,2
225	0,13	0,23
325	0,18	0,35
430	0,31	0,75
535	0,46	1,4
742	0,95	2,8


**Important:** be sure that the gearmotor is installed as per mounting position ordered and stated on the name plate; if the gearmotor is installed in a **different mounting position** verify, according to the values given in the table and/or on the lubrication plate, that the **oil quantity** doesn't **change**; if so, **adjust** it consequently.

**Running-in:** a period of about  $200 \div 800$  h is advisable, by which time the gear pair will have reached maximum efficiency (ch. 11); oil temperature during this period is likely to reach higher levels than would normally be the case.

**Seal rings:** duration depends on several factors such as dragging speed, temperature, ambient conditions, etc.; as a rough guide it can vary from 3 150 to 12 500 h.

### Posizione tappi

I motoriduttori sono muniti di 1 tappo (2 tappi per grand. 742) posizionato come indicato in figura. Non è previsto il tappo di livello.

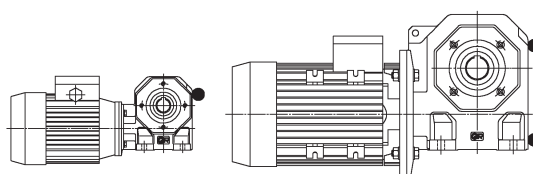

118 ... 535

742

### Plug position

Gearmotors are provided with 1 plug (2 plugs for size 742) positioned as in the figure. No level plug is foreseen.

## 5 - Potenza termica $P_t$ [kW]

La potenza termica nominale  $P_{tN}$  è quella **potenza che può essere applicata all'entrata del riduttore**, in servizio continuo, a temperatura massima ambiente di 40 °C e velocità dell'aria  $\geq 1,25$  m/s senza superare una temperatura dell'olio di circa 95 °C.

Le tabelle seguenti forniscono il valore della potenza termica nominale  $P_{tN}$  in funzione del **rapporto di trasmissione  $i$**  e della **velocità nominale motore  $n_1$** . Considerare: per **2** poli  $n_1 = 2\ 800$  min<sup>-1</sup>, per **4** poli  $n_1 = 1\ 400$  min<sup>-1</sup> e per **6** poli 900 min<sup>-1</sup>.

Grand. Size **118**

$n_1$ min <sup>-1</sup>	$P_{tN}$ [kW]										
	$i$										
	6	8,5	11	14	17	22	28	35	44	-	-
2 800	1,32	1,06	1	0,9	0,71	0,67	0,56	0,53	0,48	-	-
1 400	0,9	0,71	0,67	0,6	0,48	0,45	0,4	0,36	0,32	-	-
900	0,75	0,6	0,56	0,5	0,4	0,36	0,34	0,3	0,27	-	-

Grand. Size **325**

$n_1$ min <sup>-1</sup>	$P_{tN}$ [kW]										
	$i$										
	-	8,33	12	15,5	19	24	30	38	47	58	73
2 800	-	2	1,6	1,5	1,4	1,12	1	0,9	0,8	0,71	0,63
1 400	-	1,4	1,12	1	0,95	0,75	0,67	0,6	0,53	0,48	0,43
900	-	1,12	0,95	0,85	0,75	0,6	0,56	0,5	0,45	0,4	0,36

Grand. Size **535**

$n_1$ min <sup>-1</sup>	$P_{tN}$ [kW]										
	$i$										
	-	8,25	11,7	15,5	19	23,5	30	37	47	58	73
2 800	-	4,75	4	3,55	3,15	3	2,36	2,12	1,9	1,7	1,5
1 400	-	3,35	2,8	2,36	2,12	2	1,5	1,4	1,32	1,18	1
900	-	2,8	2,36	2	1,8	1,7	1,32	1,18	1,06	0,95	0,85

La potenza termica  $P_t$  può essere superiore a quella nominale  $P_{tN}$  sopradescritta secondo la formula  $P_t = P_{tN} \cdot ft$  dove  $ft$  è il fattore termico in funzione della temperatura ambiente e del servizio con i valori indicati nella tabella.

Temperatura massima ambiente °C	Servizio				
	continuo S1	a carico intermittente S3 ... S6			
		Rapporto di intermittenza [%] per 60 min di funzionamento <sup>1)</sup>			
		60	40	25	15
40	1	1,18	1,32	1,5	1,7
30	1,18	1,4	1,6	1,8	2
20	1,32	1,6	1,8	2	2,24
10	1,5	1,8	2	2,24	2,5

1)  $\frac{\text{Tempo di funzionamento a carico [min]}}{60} \cdot 100$

In generale, le combinazioni previste al cap. 9 **non richiedono la verifica della potenza termica**, cioè la verifica che la potenza applicata  $P_i$  sia minore o uguale a quella termica  $P_t$  ( $P_i \leq P_t = P_{tN} \cdot ft$ ), ad eccezione dei casi segnalati mediante \* o \*\* per i quali:

\* occorre la verifica della potenza termica se, in servizio continuo, **la temperatura ambiente è > 30 °C** o il funzionamento è a **piena potenza**;

\*\* occorre **sempre** la verifica della potenza termica.

Per forma costruttiva **B6** o **B7** moltiplicare  $P_{tN}$  per **0,9**.

Non è necessario tener conto della potenza termica quando la durata massima di servizio continuo è di 0,5 ÷ 2 h (dalle grandezze riduttore piccole alle grandi) seguita da pause sufficienti (circa 0,5 ÷ 2 h) a ristabilire nel riduttore circa la temperatura ambiente.

Per temperatura massima ambiente maggiore di 40 °C oppure minore di 0 °C interpellarci.

## 5 - Thermal power $P_t$ [kW]

The nominal thermal power  $P_{tN}$  is that **power which can be applied at the input side of the gear reducer**, on continuous duty, at a max ambient temperature of 40 °C and air velocity  $\geq 1,25$  m/s without exceeding a 95 °C approximately oil temperature.

The following tables give the nominal thermal power values  $P_{tN}$  according to **transmission ratio  $i$**  and **motor nominal speed  $n_1$** . Consider: for **2** poles  $n_1 = 2\ 800$  min<sup>-1</sup>, for **4** poles  $n_1 = 1\ 400$  min<sup>-1</sup> and for **6** poles 900 min<sup>-1</sup>.

Grand. Size **225**

$n_1$ min <sup>-1</sup>	$P_{tN}$ [kW]										
	$i$										
	-	8,33	12	15,5	19	24	30	38	47	58	-
2 800	-	1,4	1,18	1,12	1	0,8	0,71	0,63	0,56	0,53	-
1 400	-	1	0,8	0,75	0,67	0,53	0,48	0,43	0,4	0,36	-
900	-	0,85	0,67	0,6	0,56	0,45	0,4	0,36	0,34	0,3	-

Grand. Size **430**

$n_1$ min <sup>-1</sup>	$P_{tN}$ [kW]										
	$i$										
	-	8,33	12	15,5	19	24	30	37	47	58	73
2 800	-	3	2,36	2,24	2	1,6	1,5	1,32	1,18	1,06	0,95
1 400	-	2	1,7	1,5	1,4	1,06	1	0,9	0,8	0,71	0,63
900	-	1,7	1,4	1,25	1,12	0,9	0,85	0,75	0,67	0,6	0,53

Grand. Size **742**

$n_1$ min <sup>-1</sup>	$P_{tN}$ [kW]										
	$i$										
	-	8,25	11,7	15,5	19	23,5	30	37	47	58	73
2 800	-	7,5	6,3	5,6	5,3	4,75	3,75	3,35	3,15	2,8	2,5
1 400	-	5,3	4,5	3,75	3,55	3,15	2,5	2,24	2,12	1,9	1,7
900	-	4,5	3,75	3,15	3	2,65	2,12	1,9	1,7	1,6	1,4

Thermal power  $P_t$  can be higher than the nominal  $P_{tN}$ , described above, as per the following formula  $P_t = P_{tN} \cdot ft$  where  $ft$  is the thermal factor depending on ambient temperature and type of duty as indicated in the table.

Maximum ambient temperature °C	Duty				
	continuous S1	on intermittent load S3 ... S6			
		Cyclic duration factor [%] for 60 min running <sup>1)</sup>			
		60	40	25	15
40	1	1,18	1,32	1,5	1,7
30	1,18	1,4	1,6	1,8	2
20	1,32	1,6	1,8	2	2,24
10	1,5	1,8	2	2,24	2,5

1)  $\frac{\text{Duration of running on load [min]}}{60} \cdot 100$

In general, the combinations foreseen in ch. 9 **do not require thermal power verification**, i.e. the verification that applied power  $P_i$  is less than or equal to thermal power  $P_t$  ( $P_i \leq P_t = P_{tN} \cdot ft$ ), exception made for those cases indicated by \* or \*\* for which:

\* thermal power verification is necessary if, for continuous duty, **the ambient temperature is > 30 °C** or running is in **full power**

\*\* thermal power is **always** to be verified

For **B6** or **B7** mounting position multiply  $P_{tN}$  by **0,9**.

Thermal power needs not be taken into account when maximum duration of continuous running time is 0,5 ÷ 2 h (from small to large gear reducer sizes) followed by rest periods long enough to restore the gear reducer to near ambient temperature (likewise 0,5 ÷ 2 h).

In case of maximum ambient temperature above 40 °C or below 0 °C consult us.

## 6 - Fattore di servizio $f_s$

Il fattore di servizio  $f_s$  tiene conto delle diverse condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, frequenza di avviamento, altre considerazioni) alle quali può essere sottoposto il motoriduttore e di cui bisogna tener conto nei calcoli di scelta e di verifica del motoriduttore stesso.

Per una **selezione rapida e approssimata**, nella tabella seguente viene dato il minimo fattore di servizio  $f_s$  richiesto in funzione della tipologia di macchina azionata.

Classificazione del carico Load classification	Macchina azionata Driven machine	$f_s$ ≧
<b>I</b> Carico uniforme Uniform load ( $m_j \leq 0,3$ )	Ventilatori (diametri piccoli) - Agitatori (liquidi a densità bassa e costante) - Mescolatori (materiali a densità bassa e uniforme) - Trasportatori a nastro (materiali sfusi a pezzatura fine) - Comandi ausiliari - Linee di assemblaggio - Riempitrici - Compressori centrifughi - Pompe centrifughe (liquidi a densità bassa e costante) - Elevatori a nastro. Fans (small diameters) - Agitators (light and constant density liquids) - Mixers (light and uniform density materials) - Belt conveyors (fine grade loose materials) - Auxiliary drives - Assembly lines - Filling machines - Centrifugal compressors - Centrifugal pumps (light and constant density liquids) - Belt elevators.	<b>1</b>
<b>II</b> Sovraccarichi moderati Moderate overloads ( $m_j \leq 3$ )	Ventilatori (diametri medi) - Agitatori (liquidi a densità elevata o variabile) - Mescolatori (materiali a densità variabile) - Trasportatori a nastro (materiali sfusi a pezzatura grossa) - Traslazione - Pompe dosatrici - Pompe a ingranaggi - Pompe a pistoni pluricilindriche - Pompe centrifughe (liquidi a densità variabile o elevata) - Palletizzatori - Ralle - Confezionatrici - Macchine per imbottigliamento - Montacarichi - Porte scorrevoli. Fans (medium diameters) - Agitators (high or varying density liquids) - Mixers (varying density materials) - Belt conveyors (coarse grade loose materials) - Traverse movements - Metering pumps - Gear pumps - Multicylinder piston pumps - Centrifugal pumps (varying or high density liquids) - Palletizing machines - Slewing gears - Palletizing equipments - Bottling machines - Hoists - Sliding doors.	<b>1,32</b>
<b>III</b> Sovraccarichi forti Heavy overloads ( $m_j \leq 10$ )	Elevatori a tazze - Mescolatori pesanti (materiali solidi ed eterogenei) - Traslazione carroponete - Meccanismi (manovellismi, eccentrici) - Cesoie (lamiera) - Piegatrici - Centrifughe - Presse (a manovella, a ginocchiera, eccentriche). Bucket elevators - Heavy mixers (solid and miscellaneous materials) - Bridge crane travel - Mechanisms (crank, cam) - Shears (plate) - Folding machines - Centrifugal drives - Presses (crank, toggle, eccentric).	<b>1,6</b>

Per una determinazione più accurata (soprattutto in considerazione delle ore di funzionamento) del fattore di servizio richiesto, procedere come indicato di seguito e/o interpellarci.

- Determinare il **fattore di accelerazione delle masse  $m_j$** :

$$m_j = \frac{J_1}{J_0}$$

dove:

$J_1$  [kg m<sup>2</sup>] è il momento d'inerzia (di massa) esterno (giunti, macchina azionata),  $J_0$  riferito all'asse motore;

$$J_1 = J \cdot \left( \frac{n_2}{n_N} \right)^2$$

$J_0$  [kg m<sup>2</sup>] è il momento d'inerzia (di massa) del motore (ved. cat. TX);

$n_2$  [min<sup>-1</sup>] è la velocità uscita motoriduttore;

$n_N$  [min<sup>-1</sup>] è la velocità nominale motore (ved. cat. TX). In prima approssimazione utilizzare:  $n_N = 2\,800$  min<sup>-1</sup> per 2 poli;  $n_N = 1\,400$  min<sup>-1</sup> per 4 poli;  $n_N = 900$  min<sup>-1</sup> per 6 poli.


- Identificare l'opportuna **classe di sovraccarico** in funzione del fattore di accelerazione delle masse  $m_j$

$m_j \leq 0,3$	(carico uniforme)	classe <b>I</b>
$m_j \leq 3$	(sovraccarichi moderati: $\approx 1,6$ volte il carico normale)	classe <b>II</b>
$m_j \leq 10$	(sovraccarichi forti: $\approx 2,5$ volte il carico normale)	classe <b>III</b>

Per valori di  $m_j$  superiori a 10, in presenza di elevati valori di gioco nella catena cinematica e/o elevati valori di carico radiale, occorre eseguire valutazioni specifiche: interpellarci.

- Dal **diagramma**, in funzione della classe di sovraccarico, della durata di funzionamento e della frequenza di avviamento  $z$ , individuare il fattore di servizio richiesto.

Qualora l'applicazione richieda un **grado di affidabilità superiore** al normale (es.: sicurezza per le persone, grande importanza del motoriduttore nel ciclo produttivo, difficoltà notevole di manutenzione, ecc.) moltiplicare  $f_s$  per **1,25 ÷ 1,4**: interpellarci.

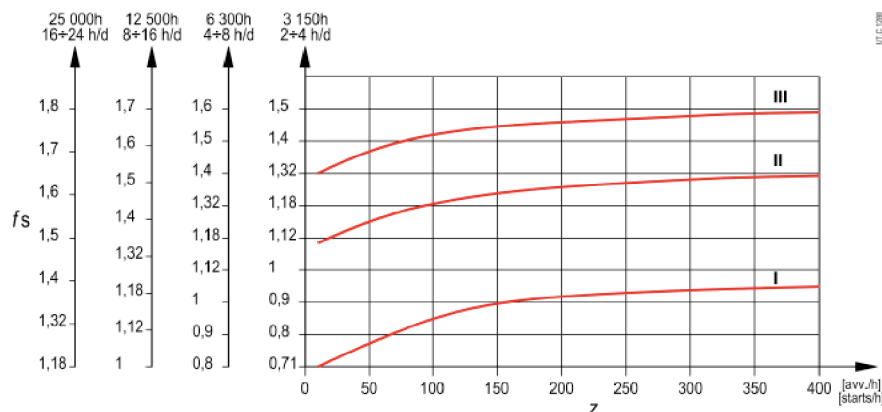

Whenever a **higher reliability degree** is required for the application (e.g.: personnel safety, key importance of the gearmotor to production, particularly difficult maintenance conditions, etc.) multiply  $f_s$  by **1,25 ÷ 1,4**: consult us.

## 6 - Service factor $f_s$

Service factor  $f_s$  takes into account the different running conditions (nature of load, running time, frequency of starting, other considerations) to which the gearmotor can be subjected and which must be referred to when performing calculations of gearmotor selection and verification.

For a **quick and rough selection**, the following table gives the minimum service factor  $f_s$  required according to the kind of the driven machine.

For a more accurate calculation of the required service factor (especially considering the running hours), proceed as stated below and/or consult us.

- Calculate the **mass acceleration factor  $m_j$** :

$$m_j = \frac{J_1}{J_0}$$

where:

$J_1$  [kg m<sup>2</sup>] is the external moment of inertia  $J$  (of mass; coupling, driven machine), referred to motor shaft;

$$J_1 = J \cdot \left( \frac{n_2}{n_N} \right)^2$$

$J_0$  [kg m<sup>2</sup>] is the moment of inertia (of mass) of motor (see. cat. TX);

$n_2$  [min<sup>-1</sup>] is output speed of the gearmotor;

$n_N$  [min<sup>-1</sup>] is nominal speed of the motor (see. cat. TX). As a guideline consider:  $n_N = 2\,800$  min<sup>-1</sup> for 2 poles;  $n_N = 1\,400$  min<sup>-1</sup> for 4 poles;  $n_N = 900$  min<sup>-1</sup> for 6 poles.

- Select the proper **overload class** according to the acceleration mass factor  $m_j$

$m_j \leq 0,3$	(uniform load)	class <b>I</b>
$m_j \leq 3$	(moderate overloads: $\approx 1,6$ x normal)	class <b>II</b>
$m_j \leq 10$	(heavy overloads: $\approx 2,5$ x normal)	class <b>III</b>

For  $m_j$  values higher than 10, in presence of high values of backlash for kinematic chain and/or high radial loads a specific evaluation has to be carried out: consult us.

- From the **diagram**, according to the overload class, the running time and the starting frequency  $z$ , read off the service factor required.

## 7 - Scelta

### Determinazione grandezza motoriduttore

- Disporre dei dati necessari: potenza  $P_2$  richiesta all'uscita del motoriduttore, velocità angolare  $n_2$ , condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, frequenza di avviamento  $z$ , altre considerazioni), riferendosi al cap. 6.
- Determinare il fattore di servizio  $fs$  in base alle condizioni di funzionamento (cap. 6).
- Scegliere la grandezza motoriduttore in base a  $n_2$ ,  $fs$ ,  $P_2$  (cap. 9). Quando, per motivi di normalizzazione del motore, la potenza disponibile a catalogo  $P_2$  è molto maggiore di  $P_2$  richiesta, il motoriduttore può essere scelto in base a un fattore di servizio minore  $\left( fs \cdot \frac{P_2 \text{ richiesta}}{P_2 \text{ disponibile}} \right)$  solamente se è certo che la maggior potenza

disponibile non sarà mai richiesta e la frequenza di avviamento  $z$  è talmente bassa da non influire sul fattore di servizio (cap. 6).

I calcoli possono essere effettuati in base ai momenti torcenti, anziché alle potenze; anzi, per bassi valori di  $n_2$  è preferibile.

### Verifiche

- Verificare l'eventuale carico radiale  $F_{r2}$  secondo le istruzioni e i valori dei capp. 8 e 9.
- Verificare, per il motore, la frequenza di avviamento  $z$  quando è superiore a quella normalmente ammessa, secondo le istruzioni e i valori del cap. 2 cat. TX; normalmente questa verifica è richiesta solo per motori autofrenanti.
- Quando si dispone del diagramma di carico  $e/o$  si hanno sovraccarichi – dovuti a avviamenti a pieno carico (specialmente per elevate inerzie e bassi rapporti di trasmissione), frenature, urti, casi di riduttori irreversibili o poco reversibili in cui la ruota a vite diventa motrice per effetto delle inerzie della macchina azionata, altre cause statiche o dinamiche – verificare che il massimo picco di momento torcente (cap. 11) sia sempre inferiore a  $M_{2max}$  (indicato al cap. 9); se superiore o non valutabile installare – nei suddetti casi – dispositivi di sicurezza in modo da non superare mai  $M_{2max}$ .
- La verifica della potenza termica (cap. 5), in generale non è richiesta per le combinazioni previste al cap. 9, ad eccezione dei casi segnalati mediante \* o \*\* per i quali:
  - \* occorre la verifica della potenza termica se, in servizio continuo, la **temperatura ambiente è > 30 °C** o il funzionamento è a **piena potenza**;
  - \*\* occorre **sempre** la verifica della potenza termica.

### Considerazioni per la scelta

#### Potenza motore

La potenza del motore, considerato il rendimento del riduttore e di eventuali altre trasmissioni, deve essere il più possibile uguale alla potenza richiesta dalla macchina azionata e, pertanto, va determinata il più esattamente possibile.

La potenza richiesta dalla macchina può essere calcolata, tenendo presente che si compone di potenze dovute al lavoro da compiere, agli attriti (radenti di primo distacco, radenti o volventi) e all'inerzia (specialmente quando la massa  $e/o$  l'accelerazione o la decelerazione sono notevoli); oppure determinata sperimentalmente in base a prove, confronti con applicazioni esistenti, rilievi amperometrici o wattmetrici.

Un sovradimensionamento del motore comporta una maggiore corrente di spunto e quindi valvole fusibili e sezione conduttori maggiori; un costo di esercizio maggiore in quanto peggiora il fattore di potenza ( $\cos \varphi$ ) e anche il rendimento; una maggiore sollecitazione della trasmissione, con pericoli di rottura, in quanto normalmente questa è proporzionata in base alla potenza richiesta dalla macchina e non a quella del motore.

Eventuali aumenti della potenza del motore sono necessari solamente in funzione di elevati valori di temperatura ambiente, altitudine, frequenza di avviamento o di altre condizioni particolari.

#### Azionamento di macchine con elevata energia cinetica

In presenza di macchine con inerzie  $e/o$  velocità elevate evitare di utilizzare motoriduttori irreversibili in quanto arresti e frenature possono causare sovraccarichi molto elevati (cap. 11).

#### Funzionamento a 60 Hz

Quando il motore è alimentato alla frequenza di 60 Hz, le caratteristiche del motoriduttore variano come segue.

- La velocità angolare  $n_2$  aumenta del 20%.
- La potenza  $P_1$  può rimanere costante o aumentare.
- Il momento torcente  $M_2$  e il fattore di servizio  $fs$  variano come segue:

$$M_{2 \text{ a } 60 \text{ Hz}} = M_{2 \text{ a } 50 \text{ Hz}} \cdot \frac{P_{1 \text{ a } 60 \text{ Hz}}}{1,2 \cdot P_{1 \text{ a } 50 \text{ Hz}}}$$

$$fs_{\text{ a } 60 \text{ Hz}} = fs_{\text{ a } 50 \text{ Hz}} \cdot \frac{1,12 \cdot P_{1 \text{ a } 50 \text{ Hz}}}{P_{1 \text{ a } 60 \text{ Hz}}}$$

## 7 - Selection

### Determining the gearmotor size

- Make available all necessary data: required output power  $P_2$  of gearmotor, speed  $n_2$ , running conditions (nature of load, running time, frequency of starting  $z$ , other considerations) with reference to ch. 6.
- Determine service factor  $fs$  on the basis of running conditions (ch. 6).
- Select the gearmotor size on the basis of  $n_2$ ,  $fs$ ,  $P_2$  (ch. 9).

When for reasons of motor standardization, power  $P_2$  available in catalogue is much greater than the power  $P_2$  required, the gearmotor can be selected on the basis of a lower service factor provided,

$\left( fs \cdot \frac{P_2 \text{ required}}{P_2 \text{ available}} \right)$  it is certain that this excess power

available will never be required and frequency of starting  $z$  is low enough not to affect service factor (ch. 6).

Calculations can also be made on the basis of torque instead of power; this method is even preferable for low  $n_2$  values.

### Verifications

- Verify possible radial load  $F_{r2}$  referring to directions and values given in ch. 8 and 9.
- For the motor, verify frequency of starting  $z$  when higher than that normally permissible, referring to directions and values given in ch. 2 cat. TX; this will normally be required for brake motors only.
- When load chart is available, and/or there are overloads – due to starting on full load (especially with high inertias and low transmission ratios), braking, shocks, irreversible or with low reversibility gear reducers in which the worm-wheel becomes driving member due to the driven machine inertia, other static or dynamic causes – verify that the maximum torque peak (ch. 11) is always less than  $M_{2max}$  (indicated in ch. 9); if it is higher or cannot be evaluated – in the above instances – install suitable safety devices so that  $M_{2max}$  will never be exceeded.
- In general, thermal power verification (ch. 5) is not required for the combinations foreseen in ch.9, exception made for those cases indicated by \* or \*\* for which:
  - \* thermal power verification is necessary if, for continuous duty, the **ambient temperature is > 30 °C** or running is in **full power**;
  - \*\* thermal power is **always** to be verified.

### Considerations on selection

#### Motor power

Taking into account the efficiency of the gear reducer, and other drives – if any – motor power is to be as near as possible to the power rating required by the driven machine: accurate calculation is therefore recommended.

The power required by the machine can be calculated, seeing that it is related directly to the power-requirement of the work to be carried out, to friction (starting, sliding or rolling friction) and inertia (particularly when mass and/or acceleration or deceleration are considerable). It can also be determined experimentally on the basis of tests, comparisons with existing applications, or readings taken with amperometers or wattmeters.

An oversized motor would involve: a greater starting current and consequently larger fuses and heavier cable; a higher running cost as power factor ( $\cos \varphi$ ) and efficiency would suffer; greater stress on the drive, causing danger of mechanical failure, drive being normally proportionate to the power rating required by the machine, not to motor power.

Only high values of ambient temperature, altitude, frequency of starting or other particular conditions require an increase in motor power.

#### Driving machines with high kinetic energy

In presence of driving machines with high inertias and/or speeds, avoid the use of irreversible gearmotors as stopping and braking can cause very high overloads (ch. 11).

#### Operation at 60 Hz supply

When motor is fed with 60 Hz frequency, the gearmotor specifications vary as follows.

- Speed  $n_2$  increases by 20%.
- Power  $P_1$  may either remain constant or increase.
- Torque  $M_2$  and service factor  $fs$  vary as follows:

$$M_{2 \text{ at } 60 \text{ Hz}} = M_{2 \text{ at } 50 \text{ Hz}} \cdot \frac{P_{1 \text{ at } 60 \text{ Hz}}}{1,2 \cdot P_{1 \text{ at } 50 \text{ Hz}}}$$

$$fs_{\text{ at } 60 \text{ Hz}} = fs_{\text{ at } 50 \text{ Hz}} \cdot \frac{1,12 \cdot P_{1 \text{ at } 50 \text{ Hz}}}{P_{1 \text{ at } 60 \text{ Hz}}}$$



## 8 - Carichi radiali $F_{r2}$ [N] sull'estremità d'albero lento

Quando il collegamento tra motoriduttore e macchina è realizzato con una trasmissione che genera carichi radiali sull'estremità d'albero, è necessario che questi siano minori o uguali a quelli indicati al cap. 9.

Normalmente il carico radiale sull'estremità d'albero lento assume valori rilevanti; infatti, si tende a realizzare la trasmissione tra riduttore e macchina con elevato rapporto di riduzione (per economizzare sul riduttore) e con diametri piccoli (per economizzare sulla trasmissione o per esigenze d'ingombro).

Evidentemente la durata e l'usura (che influisce negativamente anche sugli ingranaggi) dei cuscinetti e la resistenza dell'asse lento pongono dei limiti al carico radiale ammissibile.

I valori di carico radiale ammissibile sono forniti nelle tabelle di cap. 9 e sono riferiti alla velocità angolare  $n_2$  e al momento torcente  $M_2$  in uscita motoriduttore, considerando il carico agente in mezzzeria dell'estremità d'albero lento normale (ved. cap. 13), nella condizione più sfavorevole di senso di rotazione e posizione angolare del carico.

Considerando l'esatta posizione angolare del carico e il senso di rotazione effettivo, il valore di carico radiale ammissibile potrebbe essere superiore a quello indicato. Se necessario, interpellarci per la verifica del caso specifico.

Nel caso di carico radiale agente in posizione diversa dalla mezzzeria, cioè ad una distanza dalla battuta diversa da  $0,5 \cdot E$ , occorre ricalcolare il valore ammissibile di carico radiale secondo la formula seguente, verificando contemporaneamente di non eccedere il valore massimo  $F_{r2max}$ , riportato in tabella:

$$F_{r2}' = F_{r2} \cdot \frac{E/2 + k}{x + k} \quad [N]$$

dove:


$F_{r2}'$  [N] è il carico radiale ammissibile agente alla distanza  $x$  dalla battuta;

$F_{r2}$  [N] è il carico radiale ammissibile agente in mezzzeria estremità d'albero lento normale (ved. cap. 9);

$E$  [mm] è la lunghezza dell'estremità d'albero lento normale (ved. tab. seguente e cap. 13);

$k$  [mm] è dato in tabella;

$x$  [mm] è la distanza di applicazione del carico a partire dalla battuta dell'albero.

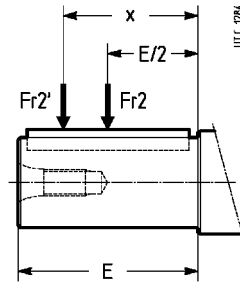

$$F_{r2}' = F_{r2} \cdot \frac{E/2 + k}{x + k} \quad [N]$$

Where:

$F_{r2}'$  [N] is the permissible radial load acting at the distance  $x$  from shaft shoulder;

$F_{r2}$  [N] is the permissible radial load acting on centre line of standard low speed shaft end (see ch. 9);

$E$  [mm] is standard low speed shaft end length (see following table and ch. 13);

$k$  [mm] is given in the table;

$x$  [mm] is the distance between the shaft shoulder and the load application point.

	Grandezza riduttore - Gear reducer size					
	118	225	325	430	535	742
<b>E</b> [mm]	30	42	42	58	58	82
<b>k</b> [mm]	52	65,5	77,5	93,5	110,5	133
<b><math>F_{r2max}</math></b> [N]	2 000	2 650	4 000	5 600	6 500	7 500

Contemporaneamente al carico radiale può agire un **carico assiale** fino a 0,2 volte quello indicato al cap. 9.

In assenza di carico radiale può agire un carico assiale (centrato) non superiore a 0,5 volte il carico radiale indicato al cap. 9.

Per valori superiori e/o carichi assiali **disassati**, interpellarci.

An **axial load** of up 0,2 times the value in the tables of ch. 9 is permissible, simultaneously with the radial load.

In case of no radial loads an axial load (not misaligned) of up 0,5 times the value in the tables of ch. 9, is permissible.

For higher values and/or **misaligned** axial loads, consult us.

Per i casi di trasmissione più comuni, il carico radiale  $F_{r2}$  ha il valore seguente:

$$F_{r2} = k \cdot \frac{2 \cdot M_2}{d} \quad [N]$$

dove:

$M_2$  [N m] è il momento torcente richiesto all'albero lento del motoriduttore;

$d$  [m] è il diametro primitivo;

$k$  è un coefficiente che assume valori diversi a seconda del tipo di trasmissione:

$k = 1$  per trasmissione a catena (sollevamento in genere);

$k = 1,5$  per trasmissione a cinghia dentata;

$k = 2,5$  per trasmissione a cinghie trapezoidali;

$k = 1,1$  per trasmissione a ingranaggio cilindrico diritto;

$k = 3,55$  per trasmissione a ruote di frizione.

Radial load  $F_{r2}$  for most common drives has the following value:

$$F_{r2} = k \cdot \frac{2 \cdot M_2}{d} \quad [N]$$

where:

$M_2$  [N m] is the torque required by the gearmotor low speed shaft;

$d$  [m] is the pitch diameter;

$k$  is a coefficient which assumes different values according to transmission type:

$k = 1$  for chain drive (lifting in general);

$k = 1,5$  for timing belt drive;


$k = 2,5$  for V-belt drive;

$k = 1,1$  for spur gear pair drive;

$k = 3,55$  for friction wheel drive.


## 9 - Tabelle per la selezione

## 9 - Selection tables

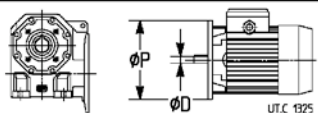$P_1$ kW	$n_2$ min <sup>-1</sup>	$P_2$ kW	$M_2$ Nm	$M_{2max}$ Nm	$F_{T2}$ N	$i$	$f_s$		Massa Mass				
									HF kg	FO kg			
<b>0,09</b>	<b>15,3</b>	0,06	35,2	70	2 650	58	1,32	<b>MR V 225 - 63 A 6 B14 11 x 90</b>	8	9,8			
	<b>18,9</b>	0,06	30,2	91	2 650	47	1,8						
	<b>23,4</b>	0,06	25,5	102	2 500	38	2,5						
	<b>20,2</b>	0,06	26,7	49,9	2 000	44	1				<b>MR V 118 - 63 A 6 B14 11 x 90</b>	7,2	9
	<b>25,4</b>	0,06	22,5	53	2 000	35	1,5						
	<b>31,8</b>	0,06	18,8	58	2 000	28	2						
	<b>40,5</b>	0,07	15,4	63	1 800	22	2,5						
	<b>52,4</b>	0,07	12,3	58	1 700	17	3						
	<b>63,6</b>	0,07	10,9	56	1 500	14	3,35						
	<b>80,9</b>	0,07	8,7	58	1 400	11	4						
<b>105</b>	0,08	6,9	51	1 180	8,5	4,25							
<b>148</b>	0,08	5	46,3	1 060	6	5,3							
<b>0,12</b>	<b>15</b>	0,08	48	70	2 650	58	0,95	<b>MR V 225 - 63 B 6 B14 11 x 90</b>	8	9,8			
	<b>18,5</b>	0,08	41,1	91	2 650	47	1,32						
	<b>22,9</b>	0,08	34,8	102	2 650	38	1,8						
	<b>23,6</b>	0,08	32,1	69	2 650	58	1,4	<b>MR V 225 - 63 A 4 B14 11 x 90</b>	7,8	9,6			
	<b>29,1</b>	0,08	27,4	82	2 360	47	1,9						
	<b>36,1</b>	0,09	23	92	2 240	38	2,5						
	<b>19,8</b>	0,08	36,4	49,9	2 000	44	0,75	<b>MR V 118 - 63 B 6 B14 11 x 90</b>	7,2	9			
	<b>24,9</b>	0,08	30,6	53	2 000	35	1,06						
	<b>31,1</b>	0,08	25,7	58	2 000	28	1,5						
	<b>39,5</b>	0,09	21	63	1 900	22	1,9	<b>MR V 118 - 63 A 4 B14 11 x 90</b>	7	8,8			
	<b>31,1</b>	0,08	24,4	45,3	2 000	44	1,06						
	<b>39,1</b>	0,08	20,4	48,3	1 900	35	1,5						
	<b>48,9</b>	0,09	17	53	1 700	28	1,9						
	<b>62,3</b>	0,09	13,9	56	1 600	22	2,5						
	<b>80,6</b>	0,09	11	51	1 500	17	2,8						
	<b>97,9</b>	0,1	9,6	49,6	1 320	14	3,35						
	<b>125</b>	0,1	7,7	51	1 180	11	4						
	<b>161</b>	0,1	6,1	43,7	1 060	8,5	4,25						
<b>228</b>	0,11	4,42	41,3	900	6	5,3							
<b>0,18</b>	<b>15,6</b>	0,12	71	136	4 000	58	1,32				<b>MR V 325 - 71 A 6 B14 14 x 105</b>	12,5	15,5
	<b>19,3</b>	0,12	60	173	3 750	47	1,8						
	<b>23,8</b>	0,13	51	198	3 350	38	2,36						
	<b>30,2</b>	0,13	42,2	209	3 150	30	3,15						
	<b>37,7</b>	0,14	34,7	195	3 000	24	3,35						
	<b>19,3</b>	0,12	59	91	2 650	47	0,9	<b>MR V 225 - 71 A 6 B14R 11 x 90</b>	9,9	13			
	<b>23,8</b>	0,13	50	102	2 650	38	1,25						
	<b>30,2</b>	0,13	41,3	110	2 500	30	1,7						
	<b>23,4</b>	0,12	48,6	69	2 650	58	0,9	<b>MR V 225 - 63 B 4 B14 11 x 90</b>	7,9	9,7			
	<b>28,9</b>	0,13	41,3	82	2 650	47	1,25						
	<b>35,8</b>	0,13	34,8	92	2 240	38	1,7						
	<b>45,3</b>	0,14	28,7	98	2 000	30	2,12						
	<b>56,7</b>	0,14	23,5	91	2 000	24	2,5						
	<b>71,6</b>	0,15	19,8	87	1 800	19	2,8						
	<b>25,9</b>	0,12	44,2	53	2 000	35	0,75				<b>MR V 118 - 71 A 6 B14R 11 x 90</b>	9,1	12,5
	<b>32,3</b>	0,13	37	58	2 000	28	1						
	<b>41,1</b>	0,13	30,3	63	2 000	22	1,32						
	<b>53,2</b>	0,13	24,2	58	1 800	17	1,5						
	<b>30,9</b>	0,12	36,8	45,3	1 900	44	0,71	<b>MR V 118 - 63 B 4 B14 11 x 90</b>	7,1	8,9			
	<b>38,9</b>	0,13	30,8	48,3	2 000	35	0,95						
	<b>48,6</b>	0,13	25,7	53	1 900	28	1,32						
	<b>61,8</b>	0,14	21	56	1 600	22	1,7						
	<b>80</b>	0,14	16,7	51	1 500	17	1,9						
	<b>97,1</b>	0,15	14,6	49,6	1 250	14	2,12						
<b>124</b>	0,15	11,7	51	1 120	11	2,65							
<b>160</b>	0,15	9,2	43,7	1 000	8,5	2,8							
<b>227</b>	0,16	6,7	41,3	850	6	3,55							
<b>195</b>	0,15	7,5	40,3	1 060	14	3,15							
<b>0,25</b>	<b>15,3</b>	0,16	100	136	4 000	58	0,9				<b>MR V 325 - 71 B 6 B14 14 x 105</b>	13	15,5
	<b>18,9</b>	0,17	85	173	4 000	47	1,25						
	<b>23,4</b>	0,18	72	198	3 350	38	1,7						
	<b>29,7</b>	0,19	60	209	3 000	30	2,24						
	<b>19</b>	0,16	80	97	4 000	73	0,9	<b>MR V 325 - 71 A 4 B14 14 x 105</b>	11,5	14			
	<b>24</b>	0,17	67	135	4 000	58	1,32						
	<b>29,6</b>	0,18	57	159	3 150	47	1,7						
	<b>36,6</b>	0,19	48,3	178	2 800	38	2,24						
	<b>46,3</b>	0,19	39,4	189	2 650	30	3						
	<b>57,9</b>	0,2	32,5	173	2 500	24	3,35						
	<b>73,2</b>	0,21	27,2	167	2 360	19	4						
	<b>23,4</b>	0,17	71	102	2 650	38	0,9				<b>MR V 225 - 71 B 6 B14R 11 x 90</b>	10,5	13
	<b>29,7</b>	0,18	58	110	2 650	30	1,18						
	<b>37,1</b>	0,19	48,2	103	2 650	24	1,32						

9 - Tabelle per la selezione

9 - Selection tables

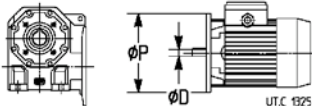
P <sub>1</sub> kW	n <sub>2</sub> min <sup>-1</sup>	P <sub>2</sub> kW	M <sub>2</sub> Nm	M <sub>2max</sub> Nm	F <sub>T2</sub> N	i	fs		Massa Mass				
									HF kg	F0 kg			
<b>0,25</b>	<b>28,5</b>	0,17	58	82	2 500	47	0,9	<b>MR V 225 - 63 C 4 B14*</b> 11 × 90	8	9,8			
	<b>35,3</b>	0,18	49,1	92	2 500	38	1,8						
	<b>44,7</b>	0,19	40,4	98	2 360	30	1,5						
	<b>55,8</b>	0,19	33,2	91	2 000	24	1,7						
	<b>70,5</b>	0,21	27,9	87	1 900	19	2						
	<b>29,6</b>	0,17	56	82	2 500	47	0,9				<b>MR V 225 - 71 A 4 B14R</b> 11 × 90	9,1	12
	<b>36,6</b>	0,18	47,3	92	2 500	38	1,25						
	<b>46,3</b>	0,19	38,9	98	2 240	30	1,6						
	<b>57,9</b>	0,19	32	91	2 000	24	1,8						
	<b>73,2</b>	0,21	26,9	87	1 900	19	2						
	<b>89,7</b>	0,21	22,4	91	1 600	15,5	2,36						
	<b>116</b>	0,21	17,6	81	1 400	12	2,8						
	<b>31,8</b>	0,17	52	58	1 900	28	0,71	<b>MR V 118 - 71 B 6 B14R</b> 11 × 90	9,6	12,5			
	<b>40,5</b>	0,18	42,8	63	1 900	22	0,9						
	<b>52,4</b>	0,19	34,1	58	1 800	17	1,06						
	<b>63,6</b>	0,2	30,2	56	1 700	14	1,8						
	<b>38,3</b>	0,17	43,4	48,3	1 800	35	0,71	<b>MR V 118 - 63 C 4 B14*</b> 11 × 90	7,2	9			
	<b>47,9</b>	0,18	36,2	53	1 800	28	0,9						
	<b>60,9</b>	0,19	29,6	56	1 800	22	1,8						
	<b>78,8</b>	0,19	23,5	51	1 700	17	1,32						
	<b>95,7</b>	0,21	20,5	49,6	1 400	14	1,5						
	<b>122</b>	0,21	16,5	51	1 180	11	1,8						
	<b>39,7</b>	0,17	41,8	48,3	1 800	35	0,71	<b>MR V 118 - 71 A 4 B14R</b> 11 × 90	8,3	11			
	<b>49,6</b>	0,18	34,9	53	1 800	28	0,95						
	<b>63,2</b>	0,19	28,6	56	1 800	22	1,8						
	<b>81,8</b>	0,19	22,7	51	1 600	17	1,4						
	<b>99,3</b>	0,21	19,8	49,6	1 400	14	1,6						
	<b>126</b>	0,21	15,9	51	1 120	11	1,9						
	<b>164</b>	0,21	12,5	43,7	900	8,5	2,2						
	<b>232</b>	0,22	9,1	41,3	800	6	2,65						
	<b>195</b>	0,21	10,4	40,3	1 000	14	2,36				<b>MR V 118 - 63 B 2 B14 11 × 90</b>	6,9	8,8
	<b>248</b>	0,22	8,3	41,7	900	11	2,8						
<b>321</b>	0,22	6,5	35,4	800	8,5	3,5							
<b>0,37</b>	<b>12,7</b>	0,25	184	391	6 500	73	1,5	<b>MR V 535 - 80 A 6 B5 19 × 200</b>	28	32			
	<b>16</b>	0,26	154	547	6 500	58	2,2						
	<b>19,8</b>	0,27	130	616	6 500	47	2,8						
	<b>12,7</b>	0,23	173	193	5 600	73	0,8	<b>MR V 430 - 80 A 6 B5 19 × 200</b>	19,2	23			
	<b>16</b>	0,25	146	266	5 600	58	1,12						
	<b>19,8</b>	0,26	124	318	5 600	47	1,6						
	<b>25,1</b>	0,27	102	357	4 500	37	2,12						
	<b>31</b>	0,28	86	375	4 250	30	2,8						
	<b>38,8</b>	0,29	71	356	4 000	24	3,15						
	<b>18,6</b>	0,25	128	173	3 750	47	0,85	<b>MR V 325 - 71 C 6 B14*</b> 14 × 105	13	16			
	<b>23</b>	0,26	109	198	3 750	38	1,12						
	<b>29,2</b>	0,27	90	209	3 350	30	1,5						
	<b>36,5</b>	0,28	74	195	3 150	24	1,6	<b>MR V 325 - 71 B 4 B14 14 × 105</b>	12,5	15			
	<b>23,8</b>	0,25	100	135	3 750	58	0,9						
	<b>29,4</b>	0,26	85	159	3 550	47	1,18						
	<b>36,3</b>	0,27	72	178	3 150	38	1,5						
	<b>46</b>	0,28	59	189	2 800	30	2						
	<b>57,5</b>	0,29	48,5	173	2 360	24	2,24						
	<b>72,6</b>	0,31	40,6	167	2 240	19	2,65						
	<b>89</b>	0,31	33,7	172	2 120	15,5	3						
	<b>115</b>	0,32	26,5	153	1 900	12	3,55						
	<b>29,2</b>	0,27	88	110	2 500	30	0,8				<b>MR V 225 - 71 C 6 B14R</b> 11 × 90	11	13,5
	<b>36,5</b>	0,28	72	103	2 360	24	0,9						
	<b>36,3</b>	0,27	71	92	2 240	38	0,8	<b>MR V 225 - 71 B 4 B14R</b> 11 × 90	10	13			
	<b>46</b>	0,28	58	98	2 240	30	1,06						
	<b>57,5</b>	0,29	47,7	91	2 240	24	1,18						
	<b>72,6</b>	0,3	40	87	1 900	19	1,4						
	<b>89</b>	0,31	33,3	91	1 800	15,5	1,6						
	<b>115</b>	0,32	26,2	81	1 400	12	1,8						
	<b>166</b>	0,33	18,8	73	1 180	8,33	2,24						
	<b>118</b>	0,3	24,3	74	1 600	24	1,9				<b>MR V 225 - 71 A 2 B14R</b> 11 × 90	9,1	12
	<b>149</b>	0,32	20,1	71	1 400	19	2,12						
<b>51,5</b>	0,28	51	58	1 600	17	0,71	<b>MR V 118 - 71 C 6 B14R</b> 11 × 90				9,8	12,5	
<b>62,7</b>	0,28	42,6	56	1 600	22	0,8							
<b>81,2</b>	0,29	33,8	51	1 500	17	0,95	<b>MR V 118 - 71 B 4 B14R</b> 11 × 90	9,2	12				
<b>98,6</b>	0,3	29,5	49,6	1 400	14	1,06							
<b>125</b>	0,31	23,7	51	1 250	11	1,25							
<b>162</b>	0,32	18,6	43,7	1 000	8,5	1,4							
<b>230</b>	0,33	13,5	41,3	800	6	1,7							

\* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

\* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

9 - Tabelle per la selezione

9 - Selection tables

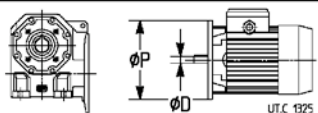
P <sub>1</sub> kW	n <sub>2</sub> min <sup>-1</sup>	P <sub>2</sub> kW	M <sub>2</sub> Nm	M <sub>2max</sub> Nm	F <sub>T2</sub> N	i	fs		Massa Mass		
									HF kg	F0 kg	
<b>0,37</b>	<b>198</b>	0,32	15,2	40,3	1 120	14	1,6	<b>MR V 118</b> - <b>63 C 2</b> B14* 11 × 90	7,1	8,9	
	<b>251</b>	0,32	12,2	41,7	900	11	1,9				
	<b>325</b>	0,32	9,5	35,4	750	8,5	2,12				
	<b>461</b>	0,33	6,9	31,9	670	6	2,65				
<b>0,55</b>	<b>12,6</b>	0,37	277	391	6 500	73	0,95	<b>MR V 535</b> - <b>80 B 6 B5</b> 19 × 200	29	33	
	<b>15,9</b>	0,39	232	547	6 500	58	1,4				
	<b>19,6</b>	0,4	196	616	6 500	47	1,9				
	<b>19,5</b>	0,38	188	387	6 300	73	1,4	<b>MR V 535</b> - <b>80 A 4 B5</b> 19 × 200	29	32	
	<b>24,5</b>	0,4	157	525	6 300	58	2				
	<b>30,2</b>	0,42	132	545	6 000	47	2,65				
	<b>38,4</b>	0,43	106	628	5 600	37	3,35				
	<b>0,55</b>	<b>15,9</b>	0,37	220	266	5 600	58	0,75	<b>MR V 430</b> - <b>80 B 6 B5</b> 19 × 200	20	24
		<b>19,6</b>	0,38	187	318	5 600	47	1,06			
		<b>24,9</b>	0,4	153	357	5 000	37	1,4			
<b>30,7</b>		0,42	130	375	4 250	30	1,8	<b>MR V 430</b> - <b>80 A 4 B5</b> 19 × 200	19,5	23	
<b>38,3</b>		0,43	106	356	3 750	24	2,12				
<b>19,5</b>		0,36	179	191	5 300	73	0,75				
<b>24,5</b>		0,38	150	263	5 600	58	1,12				
<b>0,55</b>		<b>30,2</b>	0,4	127	286	4 750	47	1,4	<b>MR V 325</b> - <b>80 B 6</b> B14R 14 × 105	15,5	19,5
		<b>38,4</b>	0,42	104	324	4 250	37	1,9			
		<b>47,3</b>	0,43	87	334	3 550	30	2,36			
	<b>59,2</b>	0,44	71	326	3 350	24	2,8	<b>MR V 325</b> - <b>71 C 4</b> B14* 14 × 105	13	15,5	
	<b>74,7</b>	0,46	59	305	3 150	19	3,15				
	<b>91,6</b>	0,47	49,1	314	3 000	15,5	3,75				
	<b>24,2</b>	0,39	154	198	3 350	38	0,8				
	<b>0,55</b>	<b>30,7</b>	0,41	127	209	3 150	30	1	<b>MR V 325</b> - <b>80 B 6</b> B14R 14 × 105	15,5	19,5
		<b>38,3</b>	0,42	104	195	3 150	24	1,12			
		<b>28,7</b>	0,39	130	159	3 150	47	0,75			
<b>35,5</b>		0,41	109	178	3 150	38	1	<b>MR V 325</b> - <b>71 C 4</b> B14* 14 × 105	13	15,5	
<b>45</b>		0,42	89	189	3 000	30	1,32				
<b>56,3</b>		0,43	74	173	2 650	24	1,4				
<b>71,1</b>		0,46	62	167	2 240	19	1,7				
<b>0,55</b>		<b>87,1</b>	0,47	51	172	2 120	15,5	1,9	<b>MR V 325</b> - <b>80 A 4</b> B14R 14 × 105	14,5	18,5
		<b>30,2</b>	0,39	123	159	3 150	47	0,8			
		<b>37,4</b>	0,41	104	178	3 150	38	1,06			
	<b>47,3</b>	0,42	85	189	2 800	30	1,4	<b>MR V 325</b> - <b>71 C 4</b> B14* 14 × 105	13	15,5	
	<b>59,2</b>	0,43	70	173	2 650	24	1,5				
	<b>74,7</b>	0,46	59	167	2 240	19	1,8				
	<b>91,6</b>	0,47	48,6	172	2 120	15,5	2				
	<b>0,55</b>	<b>118</b>	0,47	38,3	153	1 700	12	2,36	<b>MR V 225</b> - <b>71 C 4</b> B14R 11 × 90	10,5	13,5
		<b>170</b>	0,49	27,4	141	1 500	8,33	3			
		<b>45</b>	0,42	88	98	2 000	30	0,71			
<b>56,3</b>		0,43	72	91	2 000	24	0,8	<b>MR V 225</b> - <b>71 C 4</b> B14R 11 × 90	10,5	13,5	
<b>71,1</b>		0,45	61	87	1 900	19	0,9				
<b>87,1</b>		0,46	51	91	1 800	15,5	1,06				
<b>113</b>		0,47	39,8	81	1 600	12	1,18				
<b>0,55</b>		<b>162</b>	0,48	28,6	73	1 320	8,33	1,5	<b>MR V 225</b> - <b>71 B 2</b> B14R 11 × 90	9,7	12,5
		<b>118</b>	0,45	36,2	74	1 800	24	1,25			
		<b>149</b>	0,47	30,1	71	1 500	19	1,4			
	<b>183</b>	0,48	24,9	74	1 320	15,5	1,7	<b>MR V 118</b> - <b>71 C 4</b> B14R 11 × 90	9,8	12,5	
	<b>236</b>	0,48	19,5	66	1 120	12	1,9				
	<b>96,4</b>	0,45	44,8	49,6	1 180	14	0,71				
	<b>123</b>	0,46	35,9	51	1 060	11	0,85				
	<b>0,55</b>	<b>159</b>	0,47	28,2	43,7	950	8,5	0,9	<b>MR V 118</b> - <b>71 B 2</b> B14R 11 × 90	8,9	11,5
		<b>225</b>	0,48	20,6	41,3	850	6	1,18			
		<b>166</b>	0,45	25,7	41,5	1 250	17	1			
<b>202</b>		0,47	22,1	40,3	1 120	14	1,12	<b>MR V 535</b> - <b>80 C 6 B5*</b> 19 × 200	32	35	
<b>257</b>		0,48	17,7	41,7	1 000	11	1,32				
<b>333</b>		0,48	13,8	35,4	800	8,5	1,5				
<b>472</b>		0,49	10	31,9	670	6	1,8				
<b>0,75</b>		<b>12,6</b>	0,51	390	800	7 500	73	1,5	<b>MR V 742</b> - <b>90 S 6 B5</b> 24 × 200	41	45
		<b>15,9</b>	0,54	326	1078	7 500	58	2			
		<b>19,6</b>	0,56	274	1123	7 500	47	2,5			
	<b>24,9</b>	0,58	221	1326	7 500	37	3,55				
	<b>0,75</b>	<b>12,6</b>	0,5	378	391	6 500	73	0,71	<b>MR V 535</b> - <b>80 C 6 B5*</b> 19 × 200	32	35
		<b>15,9</b>	0,53	316	547	6 500	58	1,06			
		<b>19,6</b>	0,55	267	616	6 500	47	1,4			
		<b>24,9</b>	0,56	216	701	6 500	37	1,9	<b>MR V 535</b> - <b>90 S 6 B5</b> 24 × 200	32	35
		<b>30,7</b>	0,58	181	686	5 600	30	2,36			
		<b>12,6</b>	0,5	378	391	6 500	73	0,71			
<b>15,9</b>		0,53	316	547	6 500	58	1,06				
<b>0,75</b>		<b>19,6</b>	0,55	267	616	6 500	47	1,4	<b>MR V 535</b> - <b>90 S 6 B5</b> 24 × 200	32	35
		<b>24,9</b>	0,56	216	701	6 500	37	1,9			
		<b>30,7</b>	0,58	181	686	5 600	30	2,36			

\* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

\* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

9 - Tabelle per la selezione

9 - Selection tables

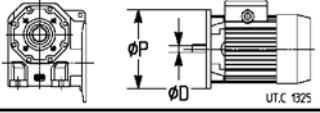
P <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	P <sub>2</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>2max</sub>	F <sub>r12</sub>	i	fs		Massa Mass							
									HF	F0						
kW	min <sup>-1</sup>	kW	N m	N m	N				kg	kg						
<b>0,75</b>	<b>19,4</b>	0,52	257	387	6 500	73	1	<b>MR V 535 - 80 B 4 B5 19 x 200</b>	29	33						
	<b>24,4</b>	0,55	214	525	6 500	58	1,5									
	<b>30,1</b>	0,57	180	545	6 000	47	1,9									
	<b>38,2</b>	0,58	145	628	5 600	37	2,5									
	<b>47,2</b>	0,6	121	612	5 300	30	3									
	<b>60,2</b>	0,63	100	531	4 750	23,5	3,35									
	<b>19,6</b>	0,52	255	318	5 000	47	0,75				<b>MR V 430 - 80 C 6 B5* 19 x 200</b>	23	26			
	<b>24,9</b>	0,54	209	357	5 000	37	1,06									
	<b>30,7</b>	0,57	177	375	4 750	30	1,32									
	<b>38,3</b>	0,58	145	356	4 250	24	1,6									
	<b>24,4</b>	0,52	205	263	5 000	58	0,8				<b>MR V 430 - 80 B 4 B5 19 x 200</b>	20	24			
	<b>30,1</b>	0,55	174	286	4 750	47	1									
	<b>38,2</b>	0,57	142	324	4 250	37	1,4									
	<b>47,2</b>	0,59	119	334	3 750	30	1,7									
	<b>59</b>	0,6	97	326	3 550	24	2									
	<b>74,5</b>	0,63	81	305	3 000	19	2,36									
	<b>91,3</b>	0,64	67	314	2 800	15,5	2,65									
	<b>118</b>	0,65	53	281	2 500	12	3,15									
	<b>30,7</b>	0,56	173	209	2 800	30	0,75							<b>MR V 325 - 80 C 6 B14R 14 x 105</b>	18	21
	<b>36,3</b>	0,56	146	178	2 800	38	0,75									
	<b>46</b>	0,57	119	189	2 650	30	1							<b>MR V 325 - 71 D 4 B14* 14 x 105</b>	13,5	-
	<b>57,5</b>	0,59	98	173	2 650	24	1,06									
	<b>72,6</b>	0,63	82	167	2 500	19	1,32				<b>MR V 325 - 80 B 4 B14R 14 x 105</b>	15,5	19,5			
	<b>89</b>	0,64	68	172	2 120	15,5	1,5									
	<b>115</b>	0,65	54	153	1 800	12	1,7									
	<b>37,2</b>	0,56	142	178	2 800	38	0,8									
	<b>47,2</b>	0,57	116	189	2 650	30	1									
	<b>59</b>	0,59	96	173	2 650	24	1,12									
	<b>74,5</b>	0,63	80	167	2 500	19	1,32									
	<b>91,3</b>	0,64	67	172	2 120	15,5	1,5									
	<b>118</b>	0,65	52	153	1 800	12	1,7									
	<b>170</b>	0,67	37,4	141	1 400	8,33	2,12									
<b>185</b>	0,65	33,7	136	1 600	15,5	2,24										
<b>89</b>	0,63	68	91	1 500	15,5	0,8	<b>MR V 225 - 71 D 4 B14R 11 x 90</b>	11	-							
<b>115</b>	0,64	53	81	1 400	12	0,9										
<b>166</b>	0,66	38,1	73	1 250	8,33	1,12	<b>MR V 225 - 71 C 2 B14R 11 x 90</b>	10,5	13							
<b>118</b>	0,61	49,4	74	1 600	24	0,95										
<b>149</b>	0,64	41	71	1 500	19	1,06										
<b>183</b>	0,65	34	74	1 500	15,5	1,25										
<b>236</b>	0,66	26,6	66	1 180	12	1,4										
<b>340</b>	0,67	19	61	950	8,33	1,8										
<b>230</b>	0,66	27,4	41,3	710	6	0,85										
<b>1,1</b>	<b>12,5</b>	0,75	575	800	7 500	73	1	<b>MR V 742 - 90 L 6 B5 24 x 200</b>	46	52						
	<b>15,8</b>	0,79	480	1078	7 500	58	1,4									
	<b>19,5</b>	0,82	404	1123	7 500	47	1,7									
	<b>24,7</b>	0,85	326	1326	7 500	37	2,36									
	<b>19,4</b>	0,79	389	792	7 500	73	1,4									
	<b>24,4</b>	0,82	323	973	7 500	58	1,9	<b>MR V 742 - 90 S 4 B5 24 x 200</b>	41	45						
	<b>30,1</b>	0,85	270	981	7 100	47	2,24									
	<b>38,2</b>	0,87	218	1164	7 500	37	3									
	<b>15,8</b>	0,77	466	547	6 500	58	0,71									
	<b>19,5</b>	0,8	394	616	6 500	47	0,95	<b>MR V 535 - 90 L 6 B5 24 x 200</b>	36	42						
	<b>24,7</b>	0,83	319	701	6 500	37	1,32									
	<b>30,5</b>	0,85	267	686	6 300	30	1,6									
	<b>38,9</b>	0,91	223	596	5 300	23,5	1,7									
	<b>24,4</b>	0,8	315	525	6 500	58	1									
	<b>30,1</b>	0,83	264	545	6 500	47	1,32									
	<b>38,2</b>	0,85	213	628	5 600	37	1,7									
	<b>24,4</b>	0,8	315	525	6 500	58	1									
	<b>30,1</b>	0,83	264	545	6 500	47	1,32									
	<b>38,2</b>	0,85	213	628	5 600	37	1,7									
	<b>47,2</b>	0,88	178	612	4 750	30	2									
	<b>60,2</b>	0,93	147	531	4 500	23,5	2,24									
	<b>74,5</b>	0,94	121	594	4 250	19	2,65									
	<b>91,3</b>	0,95	100	576	4 000	15,5	3,35									
<b>24,7</b>	0,8	309	357	4 250	37	0,71	<b>MR V 430 - 90 L 6 B5R 19 x 200</b>	27	33							
<b>30,5</b>	0,83	261	375	4 250	30	0,9										
<b>38,1</b>	0,85	214	356	4 000	24	1,06										
<b>48,2</b>	0,91	180	343	4 000	19	1,25										

\* Se, in servizio continuo, la temperatura ambiente è > 30 °C o il funzionamento è a piena potenza, verificare la potenza termica.  
 \*\* Verificare la potenza termica.  
 \* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

\* On continuous duty, with an ambient temperature > 30 °C or with full load running, thermal power verification is necessary.  
 \*\* Thermal power is to be verified.  
 \* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

9 - Tabelle per la selezione

9 - Selection tables

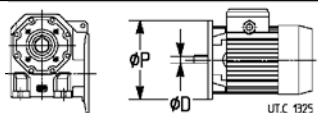P <sub>1</sub> kW	n <sub>2</sub> min <sup>-1</sup>	P <sub>2</sub> kW	M <sub>2</sub> Nm	M <sub>2max</sub> Nm	F <sub>r2</sub> N	i	fs		Massa Mass		
									HF kg	F0 kg	
1,1	*	30,1	0,8	255	286	4 250	47	0,71	MR V 430 - 80 C 4 B5* 19 x 200	23	26
		38,2	0,83	208	324	4 250	37	0,95			
		47,2	0,86	174	334	4 000	30	1,18			
		59	0,88	143	326	3 550	24	1,4			
		74,5	0,93	119	305	3 350	19	1,6			
	91,3	0,94	99	314	2 800	15,5	1,9				
	**	59	0,87	141	173	2 240	24	0,75	MR V 325 - 80 C 4 B14R 14 x 105	18	21
		74,5	0,92	118	167	2 120	19	0,9			
		91,3	0,93	98	172	2 000	15,5	1			
		118	0,95	77	153	1 900	12	1,18			
		170	0,98	55	141	1 500	8,33	1,5			
		184	0,96	49,8	136	1 700	15,5	1,5	MR V 325 - 80 B 2 B14R 14 x 105	15,5	19,5
		238	0,97	39	123	1 400	12	1,9			
		343	0,99	27,7	113	1 120	8,33	2,24			
1,5	*	12,4	1,03	793	800	7 500	73	0,75	MR V 742 - 90 LC 6 B5* 24 x 200	47	53
		15,6	1,08	662	1078	7 500	58	1			
		19,3	1,12	558	1123	7 500	47	1,25			
		24,5	1,15	450	1326	7 500	37	1,7			
		30,2	1,19	375	1252	7 500	30	2,12			
		13	1,03	755	800	7 500	73	0,8	MR V 742 - 100 LA 6 B5 28 x 250	54	61
		16,4	1,08	631	1078	7 500	58	1,06			
		20,2	1,12	531	1123	7 500	47	1,32			
		25,7	1,15	429	1326	7 500	37	1,8			
		31,7	1,19	358	1252	7 500	30	2,24			
		19,5	1,08	526	792	7 500	73	1	MR V 742 - 90 L 4 B5 24 x 200	44	50
		24,6	1,12	437	973	7 500	58	1,4			
		30,3	1,16	366	981	7 500	47	1,7			
		38,5	1,19	295	1164	7 500	37	2,24			
		47,5	1,22	245	1103	7 100	30	2,8			
	60,6	1,28	202	949	6 700	23,5	2,8				
	**	24,5	1,13	440	701	6 500	37	0,95	MR V 535 - 90 LC 6 B5* 24 x 200	37	43
		30,2	1,16	368	686	6 300	30	1,12			
		38,5	1,24	307	596	6 000	23,5	1,25			
		47,6	1,26	252	680	5 300	19	1,5			
		58,4	1,28	209	646	4 500	15,5	1,9			
		24,6	1,1	426	525	6 000	58	0,75	MR V 535 - 90 L 4 B5 24 x 200	35	40
		30,3	1,14	358	545	6 300	47	0,95			
		38,5	1,17	289	628	5 600	37	1,25			
		47,5	1,2	241	612	5 300	30	1,5			
		60,6	1,27	199	531	4 500	23,5	1,7			
		75	1,28	163	594	4 000	19	2			
		91,9	1,3	135	576	3 750	15,5	2,5			
		122	1,33	104	580	3 550	11,7	3,15			
		173	1,36	75	495	3 150	8,25	4			
		**	37,7	1,17	295	356	3 550	24	0,8	MR V 430 - 90 LC 6 B5R 19 x 200	28
	38,5		1,14	282	324	3 550	37	0,71	MR V 430 - 90 L 4 B5R 19 x 200	26	31
	47,5		1,17	236	334	3 550	30	0,9			
	59,4		1,2	193	326	3 550	24	1,06			
	75		1,27	161	305	3 350	19	1,18			
91,9	1,29		134	314	2 800	15,5	1,4				
119	1,3		105	281	2 500	12	1,6				
171	1,34		75	258	2 000	8,33	2				
185	1,32		68	248	2 240	15,5	2	MR V 430 - 80 C 2 B5* 19 x 200	22	25	
185	1,31		68	136	1 700	15,5	1,12	MR V 325 - 80 C 2 B14R 14 x 105	17	20	
238	1,32		53	123	1 400	12	1,4				
343	1,36		37,7	113	1 250	8,33	1,6				
1,85	*		16,4	1,33	778	1078	7 500	58	0,85	MR V 742 - 100 LB 6 B5* 28 x 250	57
		20,2	1,39	655	1123	7 500	47	1,06			
		25,7	1,42	529	1326	7 500	37	1,5			
		31,7	1,46	441	1252	7 500	30	1,8			
		19,4	1,33	654	792	7 100	73	0,85	MR V 742 - 90 LB 4 B5* 24 x 200		
		24,4	1,39	543	973	7 500	58	1,12			
		30,1	1,43	455	981	7 500	47	1,32			
		38,2	1,47	367	1164	7 500	37	1,8			
		47,2	1,51	305	1103	6 700	30	2,24			
		60,2	1,58	251	949	6 300	23,5	2,36			
	74,5	1,6	206	1109	6 000	19	3				
	**	25,7	1,39	517	701	6 000	37	0,8	MR V 535 - 100 LB 6 B5R 24 x 200	46	52
		31,7	1,43	433	686	5 600	30	0,95			
		40,4	1,53	361	596	5 600	23,5	1,06			
		50	1,55	297	680	4 750	19	1,32			
		61,3	1,58	246	646	4 750	15,5	1,6			
		81,4	1,62	190	681	3 550	11,7	2,12			
		115	1,66	137	581	3 150	8,25	2,5			

\* Se, in servizio continuo, la temperatura ambiente è > 30 °C (e ≤ 40 °C) o il funzionamento è a piena potenza, verificare la potenza termica.

\*\* Verificare la potenza termica.

\* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.


\* On continuous duty, with an ambient temperature > 30 °C (and ≤ 40 °C) or with full load running, thermal power verification is necessary.

\*\* Thermal power is to be verified.

\* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

9 - Tabelle per la selezione

9 - Selection tables

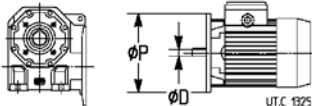P <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	P <sub>2</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>2max</sub>	F <sub>12</sub>	i	fs		Massa					
									HF	F0				
kW	min <sup>-1</sup>	kW	N m	N m	N			kg	kg					
1,85	30,1	1,4	445	545	5 600	47	0,75	MR V 535 - 90 LB 4 B5* 24 x 200	36	41				
	38,2	1,44	359	628	6 000	37	1							
	47,2	1,48	299	612	5 600	30	1,18							
	60,2	1,56	248	531	5 300	23,5	1,32							
	74,5	1,58	203	594	4 250	19	1,6							
	91,3	1,6	168	576	4 000	15,5	2							
	121	1,64	129	580	3 350	11,7	2,5							
	172	1,67	93	495	3 000	8,25	3,15							
	47,2	1,45	293	334	3 000	30	0,71							
	59	1,48	240	326	3 150	24	0,85							
	74,5	1,56	200	305	3 000	19	0,95							
	91,3	1,59	166	314	2 800	15,5	1,12							
	118	1,61	130	281	2 500	12	1,25							
	170	1,65	93	258	2 120	8,33	1,6							
	184	1,63	85	248	2 360	15,5	1,6							
	238	1,65	66	218	1 900	12	1,9							
	2,2	16,5	1,59	920	1078	7 500	58				0,71	MR V 742 - 112 M 6 B5 28 x 250	61	69
		20,3	1,65	775	1123	7 500	47				0,9			
25,8		1,69	625	1326	7 500	37	1,25							
31,8		1,74	522	1252	7 500	30	1,5							
19,5		1,58	775	792	6 700	73	0,71							
24,5		1,65	643	973	7 500	58	0,95							
30,2		1,7	539	981	7 500	47	1,12							
38,4		1,75	435	1164	7 500	37	1,5							
47,3		1,79	361	1103	7 100	30	1,9							
19,5		1,58	772	792	6 700	73	0,71							
24,6		1,65	641	973	7 500	58	0,95							
30,3		1,7	537	981	7 500	47	1,12							
38,5		1,75	433	1164	7 500	37	1,5							
47,5		1,79	360	1103	7 100	30	1,9							
60,6		1,88	296	949	6 700	23,5	2							
75		1,91	243	1109	6 000	19	2,5							
91,9		1,93	200	1029	5 600	15,5	3							
31,8		1,71	512	686	5 300	30	0,8							
40,6		1,82	427	596	5 000	23,5	0,9							
50,3		1,85	351	680	5 000	19	1,12							
61,6		1,88	291	646	4 750	15,5	1,32							
81,9		1,92	225	681	3 550	11,7	1,8							
116		1,97	162	581	3 000	8,25	2,12							
38,4		1,71	425	628	5 300	37	0,85							
47,3		1,76	355	612	5 300	30	1							
60,4		1,86	294	531	5 000	23,5	1,12							
74,7		1,88	241	594	4 250	19	1,32							
91,6		1,91	199	576	3 750	15,5	1,7							
38,5		1,71	424	628	5 300	37	0,85							
47,5		1,76	353	612	5 300	30	1							
60,6		1,86	293	531	5 000	23,5	1,12							
75		1,88	240	594	4 250	19	1,32							
91,9		1,91	198	576	3 750	15,5	1,7							
122		1,95	153	580	3 150	11,7	2,12							
173		1,99	110	495	3 000	8,25	2,65							
184		1,95	102	432	3 000	15,5	2,5							
3	25,4	2,31	866	1326	7 500	37	0,9	MR V 742 - 112 MC 6 B5* 28 x 250	67	77				
	31,3	2,37	723	1252	7 500	30	1,06							
	40	2,52	601	1089	7 500	23,5	1,12							
	49,5	2,55	492	1284	6 700	19	1,5							
	60,6	2,59	407	1173	6 000	15,5	1,7							
	24,8	2,25	865	973	6 300	58	0,71							
	30,6	2,32	724	981	7 100	47	0,85							
	38,9	2,38	585	1164	7 500	37	1,12							
	48	2,44	486	1103	7 100	30	1,4							
	61,3	2,56	400	949	6 700	23,5	1,5							
	75,8	2,6	328	1109	5 300	19	1,9							
	92,9	2,63	270	1029	5 000	15,5	2,24							
	123	2,69	208	1037	4 750	11,7	2,8							
	175	2,73	149	864	4 250	8,25	3,55							
	59,2	1,76	284	326	2 800	24	0,71							
	74,7	1,86	237	305	2 650	19	0,8							
	91,6	1,89	197	314	2 500	15,5	0,95							
	118	1,91	154	281	2 240	12	1,06							
170	1,97	110	258	2 120	8,33	1,32								
184	1,93	101	248	2 240	15,5	1,4								
237	1,96	79	218	2 000	12	1,6								
341	2	56	200	1 600	8,33	2								
3	25,4	2,31	866	1326	7 500	37	0,9	MR V 742 - 100 LB 4 B5 28 x 250	55	61				
	31,3	2,37	723	1252	7 500	30	1,06							
	40	2,52	601	1089	7 500	23,5	1,12							
	49,5	2,55	492	1284	6 700	19	1,5							
	60,6	2,59	407	1173	6 000	15,5	1,7							
	24,8	2,25	865	973	6 300	58	0,71							
	30,6	2,32	724	981	7 100	47	0,85							
	38,9	2,38	585	1164	7 500	37	1,12							
	48	2,44	486	1103	7 100	30	1,4							
	61,3	2,56	400	949	6 700	23,5	1,5							
	75,8	2,6	328	1109	5 300	19	1,9							
	92,9	2,63	270	1029	5 000	15,5	2,24							
	123	2,69	208	1037	4 750	11,7	2,8							
	175	2,73	149	864	4 250	8,25	3,55							

\* Se, in servizio continuo, la temperatura ambiente è > 30 °C o il funzionamento è a piena potenza, verificare la potenza termica.

\*\* Verificare la potenza termica.

\* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.


\* On continuous duty, with an ambient temperature > 30 °C or with full load running, thermal power verification is necessary.

\*\* Thermal power is to be verified.

\* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.

9 - Tabelle per la selezione

9 - Selection tables

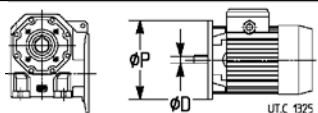P <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	P <sub>2</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>2max</sub>	F <sub>T2</sub>	i	fs		Massa Mass		
									HF kg	FO kg	
<b>3</b>	** *	<b>60,6</b>	2,56	403	646	4 000	15,5	0,95	<b>MR V 535 - 112 MC 6</b> B5R 24 × 200	56	66
	*	<b>80,6</b>	2,62	311	681	4 000	11,7	1,25			
		<b>114</b>	2,68	225	581	3 150	8,25	1,6			
	** ** ** *	<b>48</b>	2,4	477	612	4 250	30	0,8	<b>MR V 535 - 100 LB 4</b> B5R 24 × 200	44	50
	**	<b>61,3</b>	2,53	395	531	4 250	23,5	0,75			
	*	<b>75,8</b>	2,57	324	594	4 250	19	1			
	*	<b>92,9</b>	2,6	267	576	4 000	15,5	1,25			
		<b>123</b>	2,67	206	580	3 150	11,7	1,6			
		<b>175</b>	2,71	148	495	2 800	8,25	2	<b>MR V 535 - 100 LA 2</b> B5R 24 × 200	40	46
		<b>187</b>	2,66	136	432	3 150	15,5	1,9			
		<b>249</b>	2,71	104	444	2 650	11,7	2,36			
		<b>352</b>	2,75	75	373	2 360	8,25	3			
	<b>4</b>	* *	<b>50,5</b>	3,4	643	1284	6 700	19	1,12	<b>MR V 742 - 132 M 6</b> B5R 28 × 250	91
*		<b>61,9</b>	3,45	532	1173	6 700	15,5	1,32			
		<b>82,3</b>	3,54	410	1224	5 000	11,7	1,7			
** *		<b>116</b>	3,6	296	1037	4 000	8,25	2,12	<b>MR V 742 - 112 M 4 B5</b> 28 × 250	61	69
**		<b>48</b>	3,26	648	1103	7 100	30	1,06			
*		<b>61,3</b>	3,42	533	949	6 700	23,5	1,12			
		<b>75,8</b>	3,47	437	1109	6 000	19	1,4			
		<b>92,9</b>	3,51	360	1029	5 000	15,5	1,7			
		<b>123</b>	3,58	277	1037	4 250	11,7	2,12			
		<b>175</b>	3,64	199	864	4 000	8,25	2,65			
		<b>187</b>	3,58	183	762	4 250	15,5	2,5	<b>MR V 742 - 112 M 2 B5</b> 28 × 250	55	61
** *		<b>92,9</b>	3,47	357	576	3 550	15,5	0,95	<b>MR V 535 - 112 M 4</b> B5R 24 × 200	50	58
*		<b>123</b>	3,55	275	580	3 350	11,7	1,18			
*		<b>175</b>	3,62	198	495	2 800	8,25	1,5			
		<b>187</b>	3,55	181	432	3 150	15,5	1,4	<b>MR V 535 - 112 M 2</b> B5R 24 × 200	44	50
		<b>249</b>	3,62	139	444	2 650	11,7	1,8			
		<b>352</b>	3,67	100	373	2 240	8,25	2,24			
<b>5,5</b>	** ** *	<b>50</b>	4,68	893	1284	5 300	19	0,8	<b>MR V 742 - 132 MB 6</b> B5R 28 × 250	95	107
	**	<b>61,3</b>	4,74	739	1173	5 300	15,5	0,95			
	*	<b>81,4</b>	4,86	570	1224	5 300	11,7	1,25			
	* ** *	<b>115</b>	4,95	411	1037	4 500	8,25	1,5	<b>MR V 742 - 112 MC 4</b> B5* 28 × 250	66	76
	**	<b>75</b>	4,77	607	1109	5 600	19	1			
	*	<b>91,9</b>	4,82	501	1029	5 600	15,5	1,18			
	*	<b>122</b>	4,93	385	1037	4 750	11,7	1,5			
	*	<b>173</b>	5	277	864	4 000	8,25	1,9			
	** *	<b>76,1</b>	4,77	598	1109	5 600	19	1	<b>MR V 742 - 132 S 4</b> B5R 28 × 250	83	91
	*	<b>93,2</b>	4,82	494	1029	5 600	15,5	1,25			
	*	<b>124</b>	4,93	380	1037	4 750	11,7	1,5			
		<b>175</b>	5	273	864	4 000	8,25	1,9			
	** **	<b>122</b>	4,89	382	580	2 650	11,7	0,85	<b>MR V 535 - 112 MC 4</b> B5R 24 × 200	55	65
**	<b>173</b>	4,97	275	495	2 120	8,25	1,06				

\* Se, in servizio continuo, la temperatura ambiente è > 30 °C o il funzionamento è a piena potenza, verificare la potenza termica.

\*\* Verificare la potenza termica.

\* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

\* On continuous duty, with an ambient temperature > 30 °C or with full load running, thermal power verification is necessary.


\*\* Thermal power is to be verified.

\* Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.







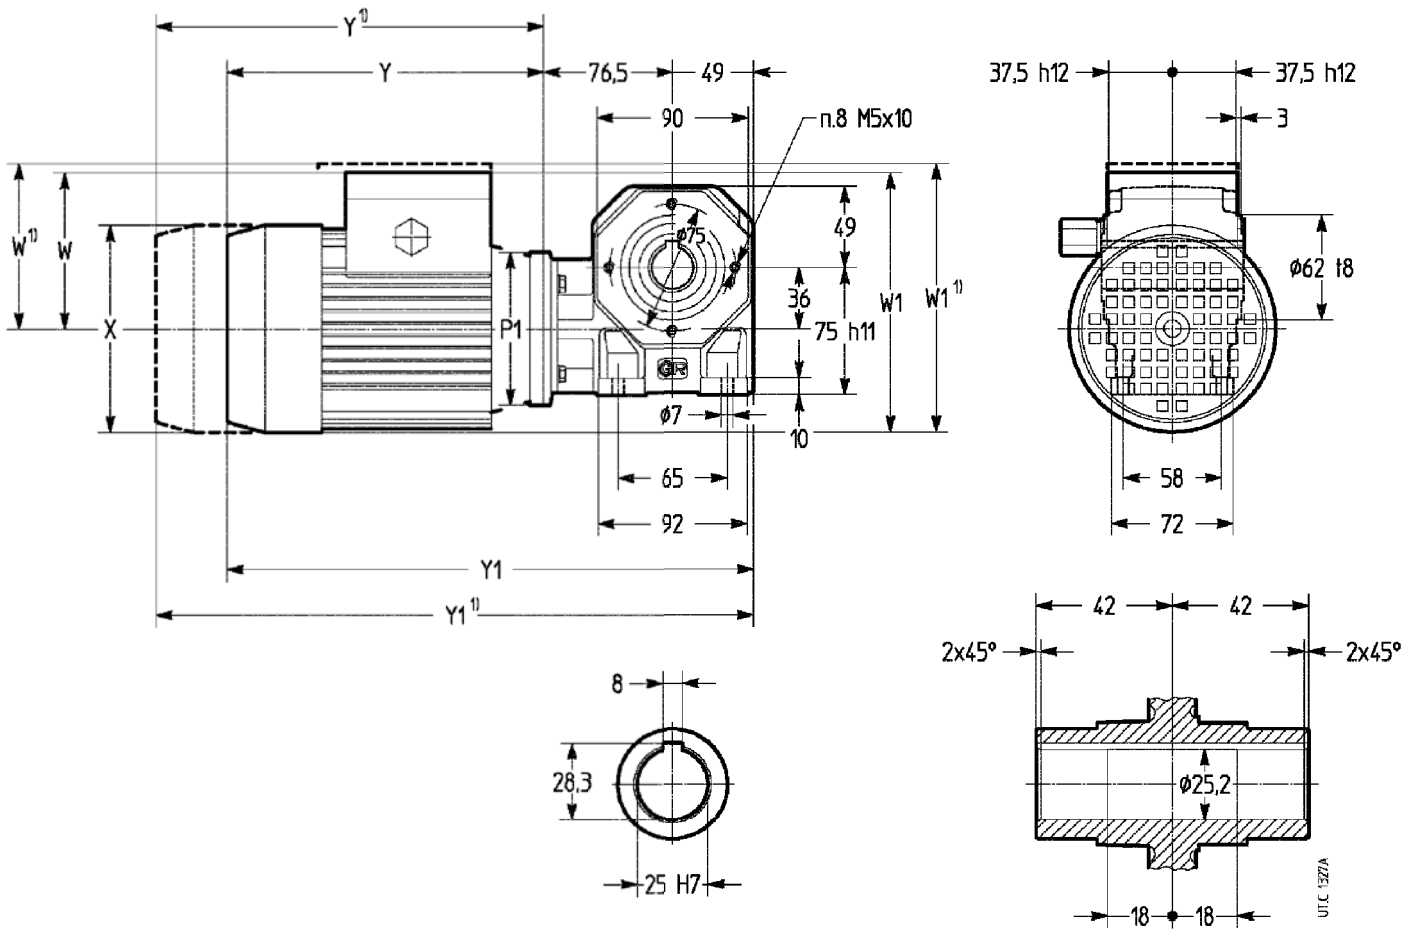


Grand. motore Motor size	P1 Ø	X Ø	Y ≈	Y1 ≈	W ≈	W1 ≈
<b>63 B14</b>	90	123	198	324	110	177
<b>71 B14R</b>		140	230	356	118	188

1) Valori validi per motore autotrenante F0.

1) Values valid for F0 brake motor.


Grand. Size **325**

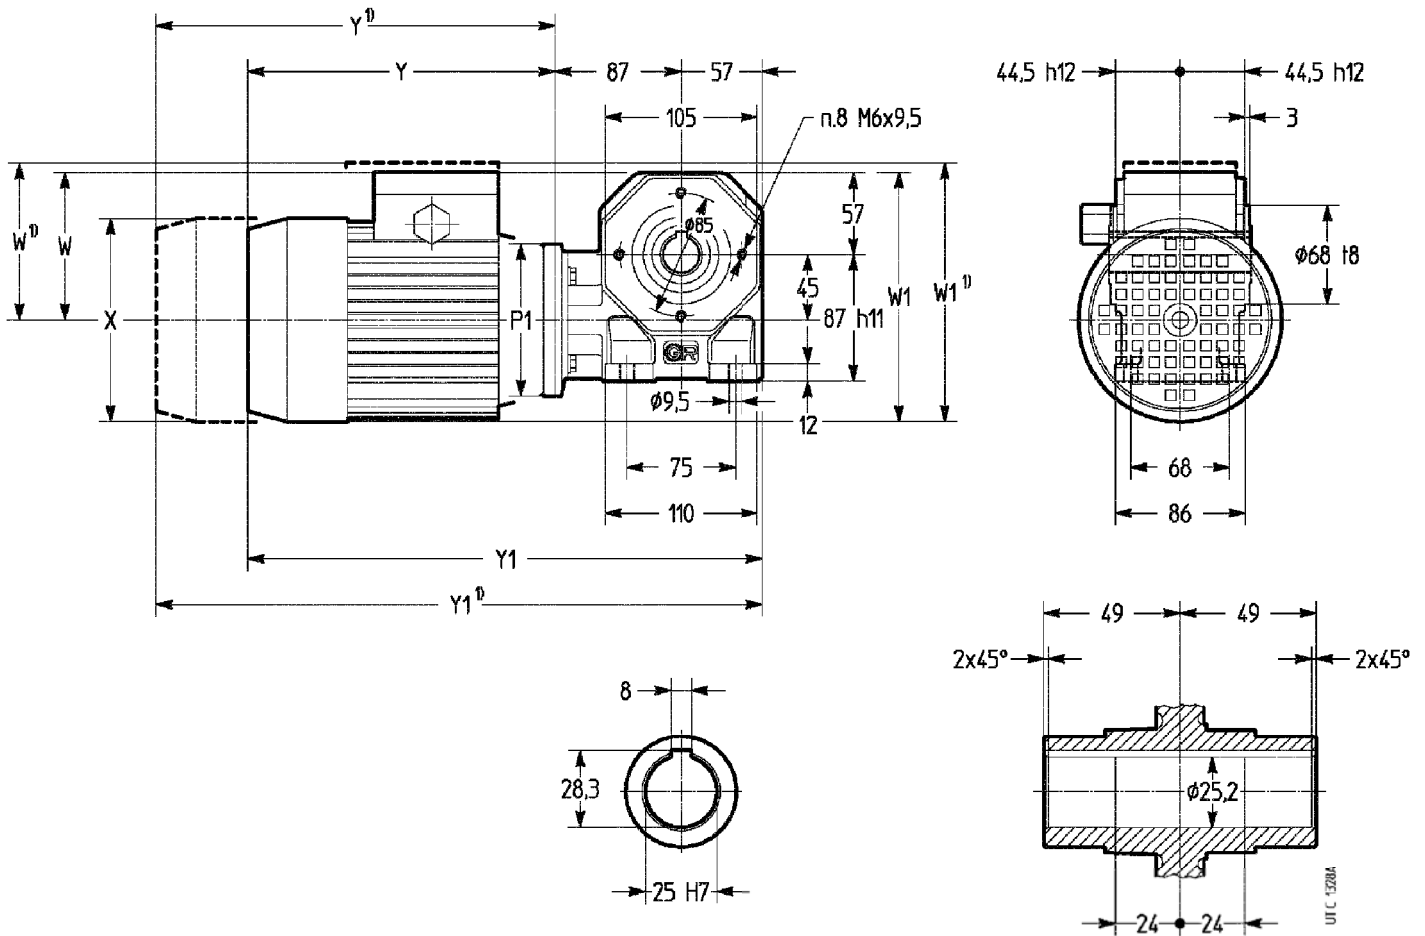

Grand. motore Motor size	P1 Ø	X Ø		Y ≈		Y1 ≈		W ≈		W1 ≈	
		1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
<b>71</b> <b>B14</b>	105	140	140	230	275	374	419	118	114	188	184
<b>80</b> <b>B14R</b>		159	159	252	307	396	451	137	129	217	209

1) Valori validi per motore autofrenante FO.

1) Values valid for FO brake motor.




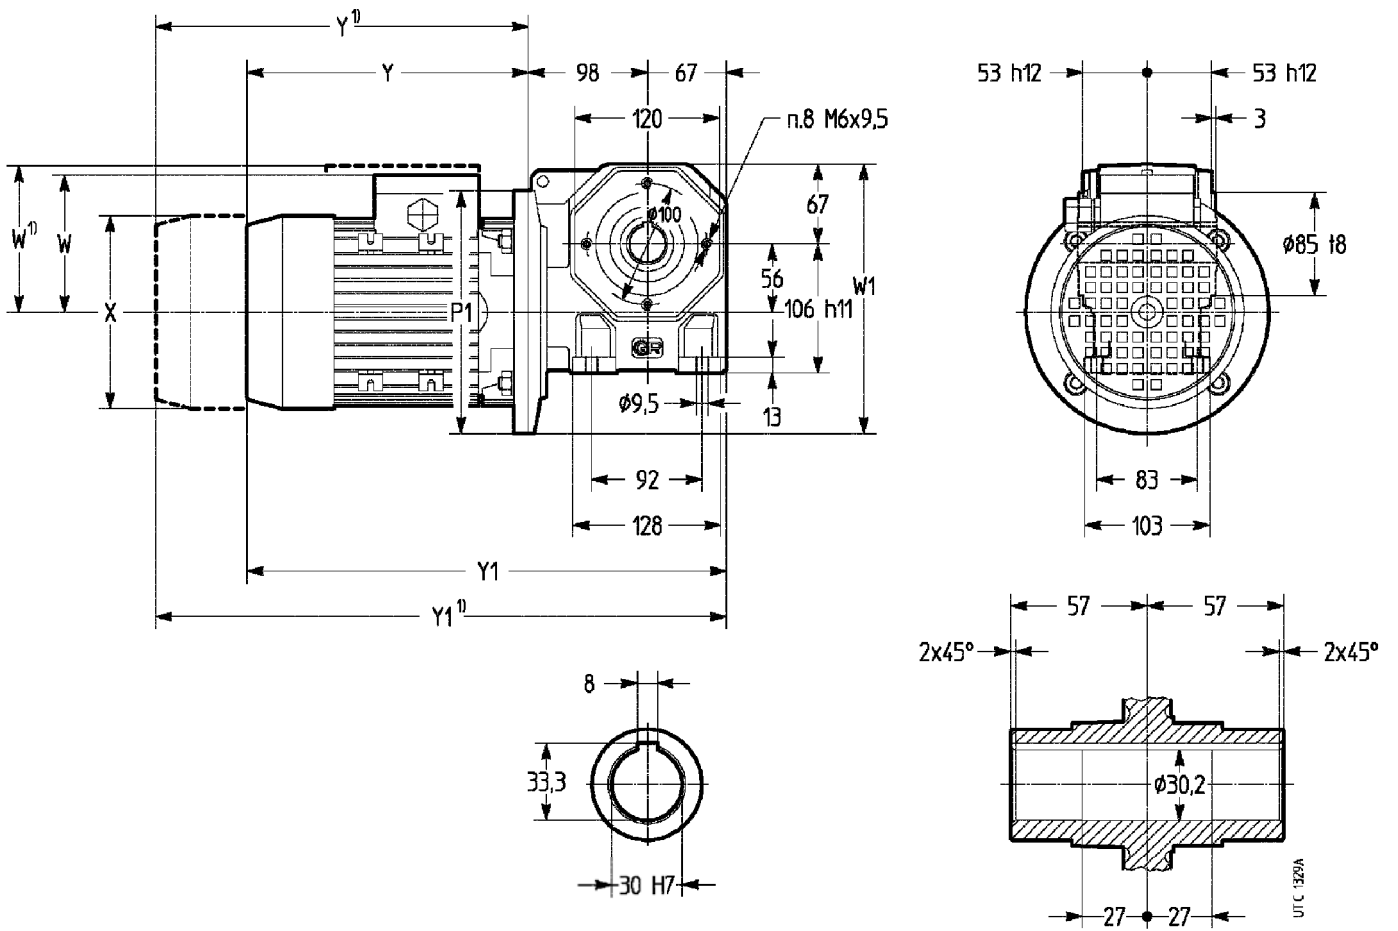


Grand. motore Motor size		P1 Ø	X Ø		Y		Y1		W		W1	
				1)		1)		1)		1)		1)
<b>80</b>	<b>B5</b>	200	159	159	252	307	417	472	137	129	237	229
<b>90SB</b>	<b>B5R</b>				250	325	415	490	113		223	
<b>90L</b>	<b>B5R</b>		177	177	308	355	473	520	144	144	244	244
<b>90LC</b>	<b>B5R</b>		177	177	318	355	483	520	144	144	244	244

1) Valori validi per motore autotrenante F0.

1) Values valid for F0 brake motor.


Grand. Size **535**

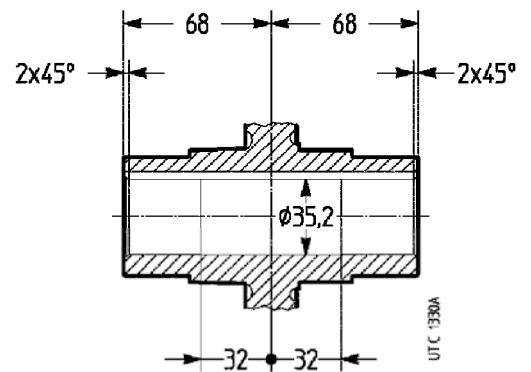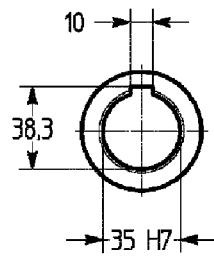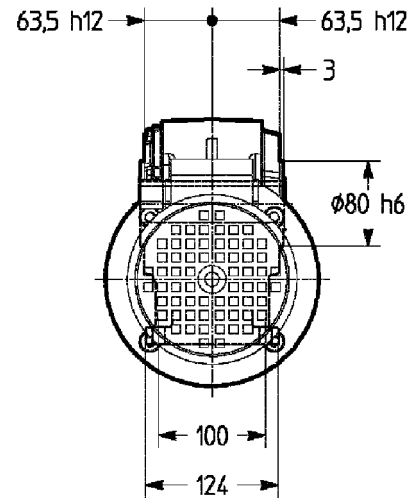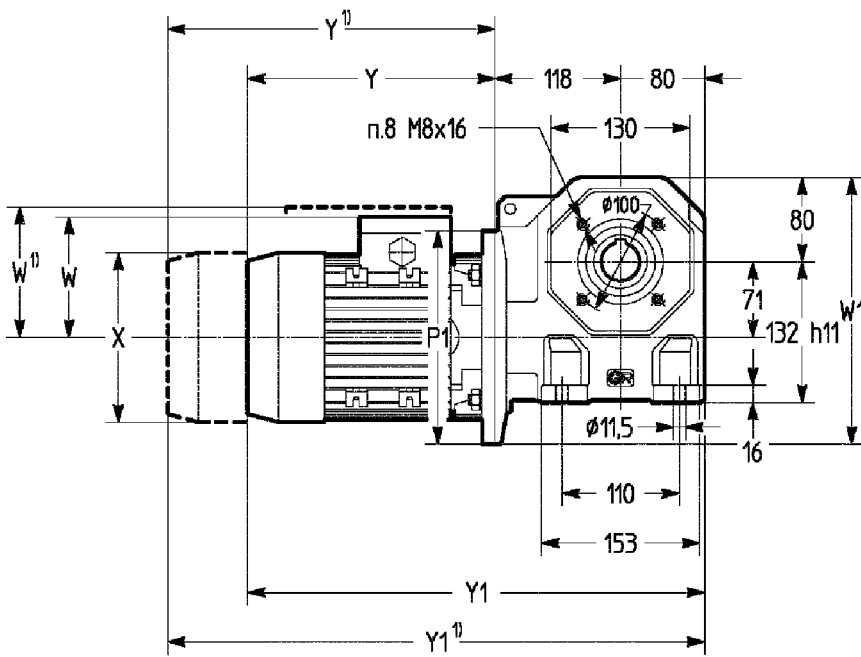

Grand. motore Motor size	P1 Ø	X Ø		Y ≈		Y1 ≈		W ≈		W1 ≈	
		1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)		
<b>80</b> <b>B5</b>	200	159	159	252	307	490	505	137	129	251	251
<b>90S</b> <b>B5</b>		175		262		460		144			
<b>90L</b> <b>B5</b>		177	177	288	355	486	553	144	144		
<b>90LC</b> <b>B5</b>		177	177	318	355	516	553	144	144	251	251
<b>100...112M</b> <b>B5R</b>		222	204	361	441	559	639	173	152	284	254
<b>112MC</b> <b>B5R</b>				377	467	575	665				

1) Valori validi per motore autofrenante FO.

1) Values valid for FO brake motor.

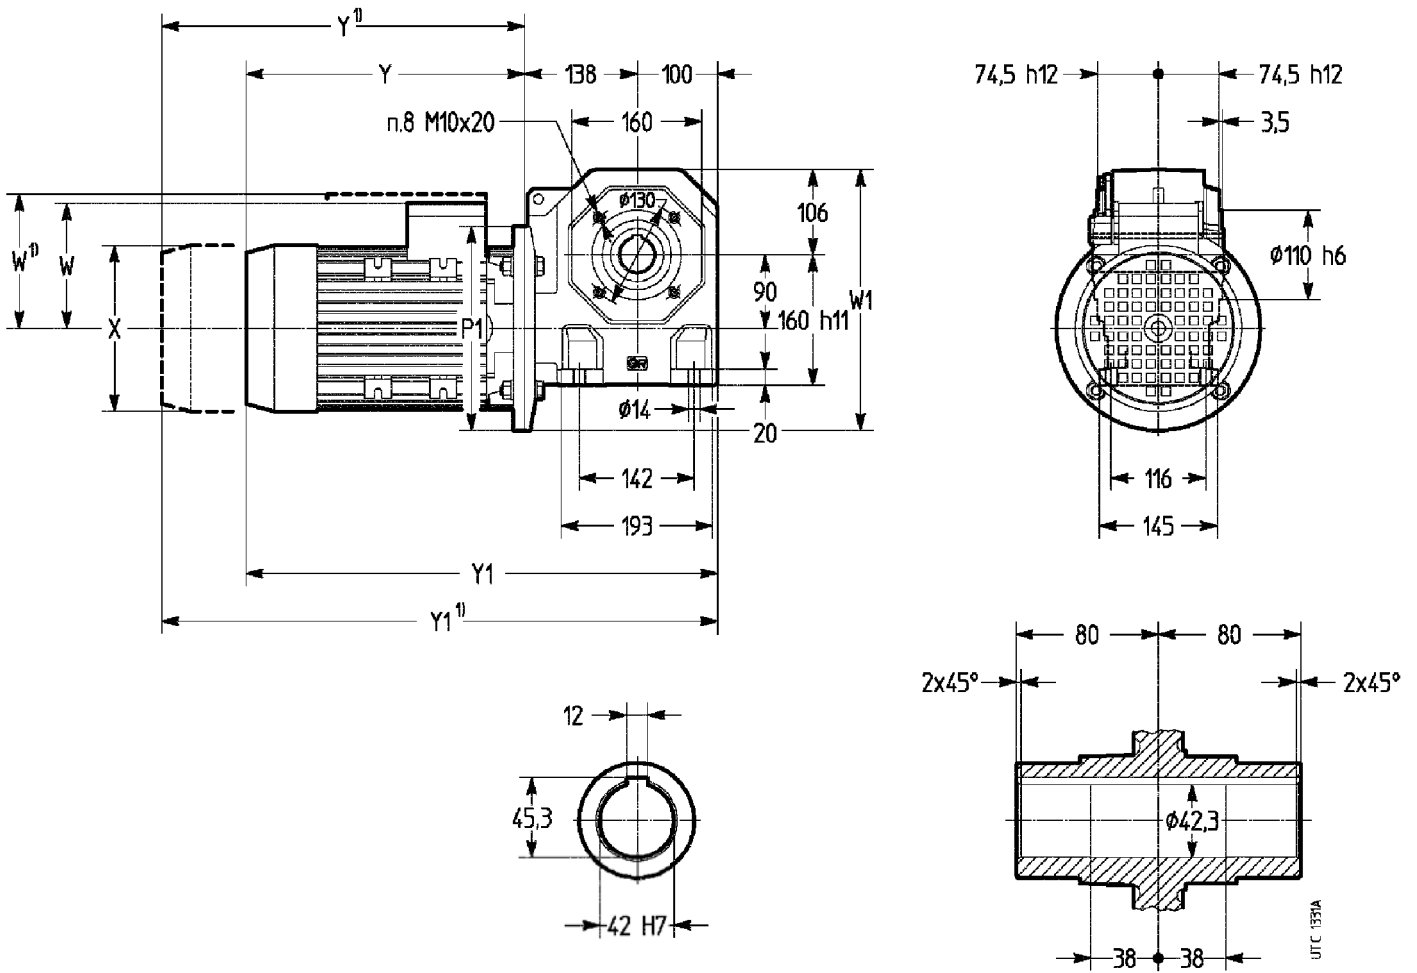

Grand. motore Motor size	P1 Ø	X Ø		Y ≈		Y1 ≈		W ≈		W1 ≈	
		1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)		
<b>90S B5</b>	200	175	159	262	307	500	545	114	129	296	296
<b>90L B5</b>		177	177	288	355	526	593	144	144		
<b>90LC B5</b>		177	177	318	355	556	593	144	144		
<b>100...112M B5</b>	250	222	204	339	419	577	657	173	152	321	321
<b>112MC B5</b>				355	445	593	683				
<b>132S, M B5R</b>				414	528	652	766				
<b>132MB B5R</b>		258	258	452	566	690	804	197	195	326	325

1) Valori validi per motore autofrenante F0.

1) Values valid for F0 brake motor.

## 11 - Dettagli costruttivi e funzionali

## 11 - Structural and operational details

### Ingranaggio a vite

Numero di denti  $z_2$  della ruota a vite e  $z_1$  della vite, modulo assiale  $m_x$ , inclinazione d'elica media  $\gamma_m$ , rendimento statico  $\eta_s$  dell'ingranaggio a vite.

### Worm gear pair

Number of teeth – wormwheel  $z_2$  and worm  $z_1$  – axial module  $m_x$ , reference lead angle  $\gamma_m$ , static efficiency  $\eta_s$  of the worm gear pair.

$i_N$		Grandezza riduttore - Gear reducer size					
		118	225	325	430	535	742
<b>6</b>	$z_2/z_1$	18/3	–	–	–	–	–
	$m_x$	2,2	–	–	–	–	–
	$\gamma_m$	22° 29'	–	–	–	–	–
	$\eta_s$	0,71	–	–	–	–	–
<b>8,5</b>	$z_2/z_1$	17/2	25/3	25/3	25/3	33/4	33/4
	$m_x$	2,3	2,2	2,8	3,4	3,5	4,5
	$\gamma_m$	15° 10'	22° 29'	22° 29'	22° 37'	28° 37'	28° 33'
	$\eta_s$	0,65	0,71	0,71	0,71	0,74	0,74
<b>11,8</b>	$z_2/z_1$	22/2	24/2	24/2	24/2	35/3	35/3
	$m_x$	1,8	2,3	2,8	3,5	3,3	4,2
	$\gamma_m$	13° 29'	15° 10'	15° 10'	15° 07'	19° 52'	20° 28'
	$\eta_s$	0,62	0,65	0,65	0,65	0,69	0,7
<b>16</b>	$z_2/z_1$	28/2	31/2	31/2	31/2	31/2	31/2
	$m_x$	1,5	1,8	2,3	2,9	3,7	4,7
	$\gamma_m$	11° 58'	13° 29'	13° 14'	13° 36'	14° 23'	14° 48'
	$\eta_s$	0,6	0,62	0,62	0,63	0,64	0,64
<b>19</b>	$z_2/z_1$	17/1	38/2	38/2	38/2	38/2	38/2
	$m_x$	2,3	1,5	1,9	2,4	3,1	3,9
	$\gamma_m$	7° 43'	11° 58'	11° 53'	12° 04'	12° 47'	13° 14'
	$\eta_s$	0,5	0,6	0,6	0,6	0,61	0,62
<b>23,6</b>	$z_2/z_1$	22/1	24/1	24/1	24/1	47/2	47/2
	$m_x$	1,9	2,3	2,8	3,5	2,5	3,2
	$\gamma_m$	6° 55'	7° 43'	7° 40'	7° 46'	11° 46'	12° 01'
	$\eta_s$	0,48	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
<b>30</b>	$z_2/z_1$	28/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1
	$m_x$	1,5	1,9	2,4	3	3,8	4,8
	$\gamma_m$	6° 00'	6° 55'	6° 52'	6° 58'	7° 21'	7° 34'
	$\eta_s$	0,45	0,48	0,48	0,48	0,5	0,5
<b>37,5</b>	$z_2/z_1$	35/1	38/1	38/1	37/1	37/1	37/1
	$m_x$	1,3	1,5	1,9	2,4	3,1	3,9
	$\gamma_m$	5° 14'	6° 00'	6° 00'	6° 03'	6° 25'	6° 38'
	$\eta_s$	0,42	0,45	0,45	0,45	0,46	0,47
<b>47,5</b>	$z_2/z_1$	44/1	47/1	47/1	47/1	47/1	47/1
	$m_x$	1	1,3	1,6	2	2,5	3,2
	$\gamma_m$	4° 30'	5° 14'	5° 10'	5° 16'	5° 54'	6° 02'
	$\eta_s$	0,38	0,42	0,42	0,42	0,44	0,45
<b>60</b>	$z_2/z_1$	–	58/1	58/1	58/1	58/1	58/1
	$m_x$	–	1	1,3	1,6	2,1	2,7
	$\gamma_m$	–	4° 30'	4° 25'	4° 32'	5° 07'	5° 15'
	$\eta_s$	–	0,38	0,38	0,38	0,41	0,42
<b>75</b>	$z_2/z_1$	–	–	73/1	73/1	73/1	73/1
	$m_x$	–	–	1	1,3	1,7	2,1
	$\gamma_m$	–	–	3° 43'	3° 50'	4° 21'	4° 27'
	$\eta_s$	–	–	0,34	0,35	0,38	0,38

### Gioco angolare asse lento

Il gioco angolare dell'asse lento, a vite bloccata, è compreso **orientativamente** tra i valori indicati in tabella. Esso varia in funzione dell'esecuzione e della temperatura.

1) Alla distanza di 1 m dal centro dell'asse lento, il gioco angolare in mm si ottiene moltiplicando per 1 000 i valori di tabella (1 rad = 3438').

Grandezza riduttore Gear reducer size	Gioco angolare [rad] <sup>1)</sup> Angular backlash [rad] <sup>1)</sup>	
	min	max
<b>118</b>	0,0034	0,0132
<b>225</b>	0,0028	0,0112
<b>325</b>	0,0023	0,0090
<b>430</b>	0,0019	0,0075
<b>535</b>	0,0017	0,0067
<b>742</b>	0,0015	0,0056

### Low speed shaft angular backlash

**A rough guide** for low speed shaft angular backlash is given in the table (the worm being held stationary). Values vary according to design and temperature.

1) At a distance of 1 m from the low speed shaft centre, angular backlash in mm is obtained multiplying the table value by 1 000 (1 rad = 3438').



## Rendimento $\eta$

Il rendimento del riduttore  $\eta$  è dato dal rapporto  $P_2 / P_1$  (ved. cap. 9). I valori del rendimento così calcolati sono validi per condizioni di lavoro normali, vite motrice e lubrificazione corretta, dopo un buon rodaggio (ved. cap. 12) e con un carico vicino al valore nominale.

Il rendimento è più basso (di circa il 12% per viti con  $z_1 = 1$ ; 6% per viti con  $z_1 = 2$ ; 3% per viti con  $z_1 = 3$ ) nelle **prime ore di funzionamento** (circa 50 ore) e, in generale, ad ogni avviamento a freddo.

Allo spunto il **rendimento «statico»**  $\eta_s$  (ved. tabella al paragrafo precedente) è molto più basso di  $\eta$  (per il fatto che a velocità 0 si deve vincere l'attrito di «primo distacco»); all'aumentare della velocità il rendimento aumenta fino a raggiungere il valore di catalogo.

Il **rendimento inverso**  $\eta_{inv}$ , che si ha quando la ruota a vite è motrice, è sempre inferiore a  $\eta$ . Può essere calcolato, con una buona approssimazione, con la formula:

$$\eta_{inv} \approx 2 - 1 / \eta; \quad \text{analogamente:} \quad \eta_{s\ inv} \approx 2 - 1 / \eta_s$$

## Irreversibilità

Il motoriduttore a vite è **dinamicamente irreversibile** (cessa istantaneamente di ruotare quando sull'asse della vite non ci sono più cause che mantengono in rotazione la vite stessa, es.: momento motore, inerzia dovuta alla vite, motore, volani, giunti, ecc.) quando  $\eta < 0,5$  in quanto  $\eta_{inv}$  diventa minore di 0.

Questa condizione è necessaria quando c'è l'**esigenza di arrestare e trattene**re il carico, anche senza l'intervento di un freno. In presenza di vibrazioni continue l'irreversibilità dinamica può non essere possibile.

Il motoriduttore è **staticamente irreversibile** (non è possibile metterlo in rotazione dall'asse lento) quando  $\eta_s < 0,5$ .

Questa condizione è necessaria quando c'è l'**esigenza di mantenere in sosta il carico**; in pratica, tenuto conto che i rendimenti possono migliorare con il funzionamento, è consigliabile che sia  $\eta_s \leq 0,4$  ( $\gamma_m < 5^\circ$ ). In presenza di vibrazioni continue l'irreversibilità statica può non essere possibile.

Il motoriduttore ha una **bassa reversibilità statica** (è possibile metterlo in movimento dall'asse lento con momenti torcenti elevati e/o in presenza di vibrazioni) quando  $0,5 < \eta_s \leq 0,6$  ( $7^\circ 30' < \gamma_m \leq 12^\circ$ ).

Il motoriduttore ha una **reversibilità statica completa** (è possibile metterlo in movimento dall'asse lento) quando  $\eta_s > 0,6$  ( $\gamma_m > 12^\circ$ ).

Questa condizione è consigliabile quando c'è l'**esigenza di avviare con facilità il motoriduttore dall'asse lento**.

## Sovraccarichi

Poiché l'ingranaggio a vite è spesso sottoposto a elevati sovraccarichi statici e dinamici, in quanto è particolarmente idoneo a sopportarli, si presenta – più frequentemente che per altri tipi di ingranaggio – la necessità di verificare che il valore di questi sovraccarichi sia sempre inferiore a  $M_{2\ max}$  (cap. 9).

Normalmente si generano sovraccarichi quando si hanno:

- avviamenti a pieno carico (specialmente per elevate inerzie e bassi rapporti di trasmissione), frenature, urti;
- casi di motoriduttori irreversibili o poco reversibili in cui la ruota a vite diventa motrice per effetto delle inerzie della macchina azionata;
- potenza applicata superiore a quella richiesta; altre cause statiche o dinamiche.

Qui di seguito vengono date alcune considerazioni generali su questi sovraccarichi e, per alcuni casi tipici, alcune formule per la loro valutazione.

Quando non è possibile valutarli, inserire dispositivi di sicurezza in modo da non superare mai  $M_{2\ max}$ .

## Momento torcente di spunto

Quando l'avviamento è a pieno carico (specialmente per elevate inerzie e bassi rapporti di trasmissione), verificare che  $M_{2\ max}$  sia maggiore o uguale al momento torcente di spunto il quale può essere calcolato con la formula:

$$M_2\ \text{spunto} = \left( \frac{M_{\text{spunto}}}{M_N} \cdot M_2\ \text{disponibile} - M_2\ \text{richiesto} \right) \frac{J}{J + J_0} \cdot \eta + M_2\ \text{richiesto}$$

dove:

$M_2$  richiesto è il momento torcente assorbito dalla macchina per lavoro e attriti;  
 $M_2$  disponibile è il momento torcente in uscita dovuto alla potenza nominale del motore;  
 $J_0$  è il momento d'inerzia (di massa) del motore (ved. cat. TX);  
 $J$  è il momento d'inerzia (di massa) esterno (riduttore, giunti, macchina azionata) in  $\text{kg m}^2$ , riferito all'asse del motore;  
 per gli altri simboli ved. cat. TX.

NOTA: quando si vuole verificare che il momento torcente di spunto sia sufficientemente elevato per l'avviamento, considerare, nella valutazione di  $M_2$  disponibile il rendimento  $\eta_s$ , e nella valutazione di  $M_2$  richiesto, eventuali attriti di primo distacco.

## Efficiency $\eta$

Gear reducer efficiency  $\eta$  is given by  $P_2 / P_1$  ratio (see ch. 9). The values obtained will be valid assuming normal working conditions, worm operating as driving member, proper lubrication, adequate running-in (see ch. 12), and a load near to the nominal value.

During the **initial working period** (about 50 hours) and generally at every cold start, efficiency will be lower (by about 12% for worms with  $z_1 = 1$ ; 6% for worms with  $z_1 = 2$  and 3% for worms with  $z_1 = 3$ ).

«**Static**» efficiency  $\eta_s$  on starting (see table in the preceding section) is much lower than  $\eta$  (since «starting friction» must be overcome at speed 0); as speed picks up gradually, efficiency will rise correspondingly until the catalogue value is reached.

**Inverse efficiency**  $\eta_{inv}$  – produced by the wormwheel as driver – is always less than  $\eta$ . It can be calculated approximately as follows:

$$\eta_{inv} \approx 2 - 1 / \eta; \quad \text{likewise:} \quad \eta_{s\ inv} \approx 2 - 1 / \eta_s$$

## Irreversibility

The worm gearmotor is **dynamically irreversible** (that is, it ceases to turn the instant the wormshaft receives no further stimulus that would keep the worm itself in rotation e.g. motor torque, inertia from the worm, motor, flywheels, couplings, etc.) when  $\eta < 0,5$  as  $\eta_{inv}$  then drops below 0.

This state becomes necessary wherever there is a **need for stopping and holding** the load, even without the aid of a brake. Where continuous vibration occurs, dynamic irreversibility may not be obtainable.

The gearmotor is **statically irreversible** (that is, rotation cannot be imparted by way of the low speed shaft) when  $\eta_s < 0,5$ .

This is a state **necessary to keep the load at standstill**; taking into account, however, that efficiency can increase with time spent in operation, it would be advisable to assume  $\eta_s \leq 0,4$  ( $\gamma_m < 5^\circ$ ).

Where continuous vibration occurs, static irreversibility may not be obtainable.

The gearmotor has **low static reversibility** (i.e. rotation may be imparted by way of the low speed shaft with high torque and/or vibration) when  $0,5 < \eta_s \leq 0,6$  ( $7^\circ 30' < \gamma_m \leq 12^\circ$ ).

The gearmotor has **complete static reversibility** (i.e. rotation may be imparted by way of the low speed shaft) when  $\eta_s > 0,6$  ( $\gamma_m > 12^\circ$ ).

This state is advisable where there is a **need for easy start-up of the gearmotor by way of the low speed shaft**.

## Overloads

Since worm gear pairs are often subject to high static and dynamic overloads by dint of the fact that they are especially suited to bear them, the need arises – more so than with other gear pairs – to verify that such overloads will always remain lower than  $M_{2\ max}$  (ch. 9).

Overloads are normally generated when one has:

- starting on full load (especially for high inertias and low transmission ratios), braking, shocks;
- irreversible gearmotors or gearmotors with low reversibility in which the worm-wheel becomes driver due to driven machine inertia;
- applied power higher than that required; other static or dynamic causes.

The following general observations on overloads are accompanied by some formulae for carrying out evaluations in certain typical instances.

Where no evaluation is possible, install safety devices which will keep values within  $M_{2\ max}$ .

## Starting torque

When starting on full load (especially for high inertias and low transmission ratios) verify that  $M_{2\ max}$  is equal to or greater than starting torque, by using the following formula:

$$M_2\ \text{start} = \left( \frac{M_{\text{start}}}{M_N} \cdot M_2\ \text{available} - M_2\ \text{required} \right) \frac{J}{J + J_0} \cdot \eta + M_2\ \text{required}$$

where:

$M_2$  required is torque absorbed by the machine through work and friction;  
 $M_2$  available is output torque derived from the motor's nominal power rating;  
 $J_0$  is the moment of inertia (of mass) of the motor (see cat. TX);  
 $J$  is the external moment of inertia (of mass) in  $\text{kg m}^2$  (gear reducers, couplings, driven machine) referred to the motor shaft;  
 for other symbols see cat. TX.

NOTE: When seeking to verify that starting torque is sufficiently high for starting, take into account efficiency  $\eta_s$  when evaluating  $M_2$  available, and starting friction, if any, in evaluating  $M_2$  required.

**Arresti di macchine con elevata energia cinetica (elevati momenti d'inerzia con elevate velocità) senza o con frenature (con motore autofrenante o freno sull'asse della vite)**

Scegliere sempre un riduttore staticamente reversibile ( $\eta_s > 0,5$ ); se il motore è autofrenante verificare la sollecitazione di frenatura con la formula:

$$\left( \frac{Mf}{\eta_{s\ inv}} \cdot i + M_2\ \text{richiesto} \right) \frac{J}{J + J_0/\eta_{s\ inv}} - M_2\ \text{richiesto} \leq M_{2\ \text{max}}$$

dove:  
 $Mf$  è il momento frenante di taratura (ved. cat. TX);  
 $\eta_{s\ inv}$  è il rendimento statico inverso (ved. paragrafo precedente);  
 per gli altri simboli ved. sopra e cap. 1.

Quando non è possibile scegliere un motoriduttore staticamente reversibile (cioè  $\eta_s \leq 0,5$ ) occorre che il rallentamento sia sufficientemente dolce (per evitare sollecitazioni troppo elevate al riduttore stesso) in modo che sia:

$$J_2 \cdot \alpha_2 - M_2 \leq M_{2\ \text{max}}$$

dove:  
 $J_2$  [kg m<sup>2</sup>] è il momento d'inerzia (di massa) della macchina azionata riferito all'asse lento del motoriduttore;  
 $M_2$  [N m] è il momento torcente assorbito dalla macchina per lavoro e attriti;  
 $\alpha_2$  [rad/s<sup>2</sup>] è la decelerazione angolare dell'asse lento; può essere diminuita per mezzo di rampe elettriche di decelerazione, diminuzione del momento frenante quando c'è frenatura, ecc.

Il valore di  $\alpha_2$  può essere valutato sulla base di considerazioni (in sicurezza) teoriche oppure sperimentalmente (per mezzo del tempo e dello spazio di arresto, ecc.). Se il motore è autofrenante  $\alpha_2$  può essere valutato (prudenzialmente) con la formula:

$$\alpha_2 = \frac{Mf}{J_0 \cdot i}$$

in cui si considera il motore a vuoto e sottoposto al momento frenante di taratura  $Mf$  [N m] (ved. cat. TX).

**Funzionamento con motore autofrenante**

**Tempo di avviamento  $t_a$  e angolo di rotazione del motore  $\varphi_{a1}$**

$$t_a = \frac{(J_0 + J/\eta) \cdot n_1}{9,55 \left( M\ \text{spunto} - \frac{M_2\ \text{richiesto}}{i \cdot \eta} \right)} \text{ [s];} \quad \varphi_{a1} = \frac{t_a \cdot n_1}{19,1} \text{ [rad]}$$

**Tempo di frenatura  $t_f$  e angolo di rotazione del motore  $\varphi_{f1}$**

$$t_f = \frac{(J_0 + J/\eta_{inv}) \cdot n_1}{9,55 \left( Mf + \frac{M_2\ \text{richiesto} \cdot \eta_{inv}}{i} \right)} \text{ [s];} \quad \varphi_{f1} = \frac{t_f \cdot n_1}{19,1} \text{ [rad]}$$

dove:  
 $M\ \text{spunto}$  [N m] è il momento torcente di spunto del motore  $\left( \frac{9550 \cdot P_1}{n_1} \cdot \frac{M\ \text{spunto}}{M_n} \right)$  (ved. cat. TX);  
 $Mf$  [N m] è il momento frenante di taratura del motore (ved. cat. TX);  
 per altri simboli ved. sopra e cap. 1.

La ripetitività di frenatura, con riduttore rodato e a regime termico, al variare della temperatura del freno e dello stato di usura della guarnizione di attrito è – entro i limiti normali del traferro e dell'umidità ambiente e con adeguata apparecchiatura elettrica – circa  $\pm 0,1 \cdot \varphi_{f1}$ .

Nella fase di riscaldamento (0,5 ÷ 2 h dalle grandezze piccole alle grandi) i tempi e gli spazi di frenatura tendono ad aumentare fino a stabilizzarsi attorno ai valori corrispondenti ai rendimenti di catalogo.

**Durata della guarnizione di attrito**


Orientativamente (ved. documentazione specifica) il numero di frenature ammesso tra due registrazioni è dato dalla formula:

$$\frac{W \cdot 10^6}{Mf \cdot \varphi_{f1}}$$

dove:  
 $W$  [MJ] è il lavoro di attrito fra due registrazioni del traferro indicato in tabella; per altri simboli ved. sopra.

Il valore del traferro va da un minimo di 0,25 a un massimo di 0,7; orientativamente il numero di registrazioni è 5.

**Dimensioni viti di fissaggio piedi riduttore**

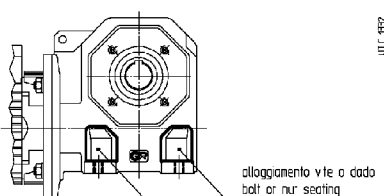

**Stopping machines with high kinetic energy (high moments of inertia combined with high speeds) with or without braking (braking applied to wormshaft, or use of brake motor)**

Select a gear reducer with static reversibility ( $\eta_s > 0,5$ ); if using a brake motor, verify braking stress with the following formula:

$$\left( \frac{Mf}{\eta_{s\ inv}} \cdot i + M_2\ \text{required} \right) \frac{J}{J + J_0/\eta_{s\ inv}} - M_2\ \text{required} \leq M_{2\ \text{max}}$$

where:  
 $Mf$  is the braking torque setting (see cat. TX);  
 $\eta_{s\ inv}$  is static inverse efficiency (see previous heading);  
 for other symbols see above and ch. 1.

Where selection of a statically reversible gearmotor is not possible (i.e.  $\eta_s \leq 0,5$ ) slowing-down should be sufficiently gradual (avoiding application of excessive stress to the unit itself) as to ensure that:

$$J_2 \cdot \alpha_2 - M_2 \leq M_{2\ \text{max}}$$

where:  
 $J_2$  [kg m<sup>2</sup>] is the moment of inertia (of mass) of the driven machine referred to the gear motors low speed shaft;  
 $M_2$  [N m] is torque absorbed by the machine through work and friction;  
 $\alpha_2$  [rad/s<sup>2</sup>] is the low speed shaft's angular deceleration; this may be reduced by electric deceleration ramps, lowering of braking torque when braking systems are in use, etc.

$\alpha_2$  may be arrived at theoretically (within broadly safe limits) or experimentally (by testing against stopping time and distance etc.).  
 If a brake motor is in use, the following formula may be used for a safe evaluation of  $\alpha_2$ :

$$\alpha_2 = \frac{Mf}{J_0 \cdot i}$$

in which the motor is presumed without load and subject to its braking torque setting  $Mf$  [N m] (see cat. TX).

**Operation with brake motor**

**Stating time  $t_a$  and revolutions of motor  $\varphi_{a1}$**

$$t_a = \frac{(J_0 + J/\eta) \cdot n_1}{9,55 \left( M\ \text{start} - \frac{M_2\ \text{required}}{i \cdot \eta} \right)} \text{ [s];} \quad \varphi_{a1} = \frac{t_a \cdot n_1}{19,1} \text{ [rad]}$$

**Braking time  $t_f$  and revolutions of motor  $\varphi_{f1}$**

$$t_f = \frac{(J_0 + J/\eta_{inv}) \cdot n_1}{9,55 \left( Mf + \frac{M_2\ \text{required} \cdot \eta_{inv}}{i} \right)} \text{ [s];} \quad \varphi_{f1} = \frac{t_f \cdot n_1}{19,1} \text{ [rad]}$$

where:  
 $M\ \text{start}$  [N m] is motor starting torque  $\left( \frac{9550 \cdot P_1}{n_1} \cdot \frac{M\ \text{start}}{M_n} \right)$  (see cat. TX);  
 $Mf$  [N m] is the braking torque setting of the motor (see cat. TX);  
 for other symbols see above and ch. 1.

With the gear reducer run in and operating at normal running temperature – assuming a regular air-gap and ambient humidity and utilizing suitable electrical equipment – repetition of the braking action, as affected by variation in temperature of the brake and by the state of wear of friction surface, is approx  $\pm 0,1 \cdot \varphi_{f1}$ .

During warm-up (0,5 ÷ 2 h, small through to large sizes), braking times and distances tend to increase to the point of stabilizing at or around values corresponding to rated catalogue efficiency.

**Duration of friction surface**

As a rough guide (see specific literature), the number of applications permissible between successive adjustments of the air-gap is given by the following formula:

$$\frac{W \cdot 10^6}{Mf \cdot \varphi_{f1}}$$

where:  
 $W$  [MJ] is the work of friction between successive adjustments of the air-gap as indicated in the table; for other symbols see above.

The air-gap should measure between 0,25 minimum and 0,7 maximum; as a rough guide, 5 adjustments can be made.

**Fixing bolt dimensions for gear reducer feet**

Grand. riduttore Gear reducer size	Vite Bolt UNI 5737-88 (l max)
<b>118</b>	M 6 x 18
<b>225</b>	M 6 x 25
<b>325</b>	M 8 x 35
<b>430</b>	M 8 x 40
<b>535</b>	M10 x 50
<b>742</b>	M12 x 60

## 12 - Installazione e manutenzione

### Generalità

Assicurarsi che la struttura sulla quale viene fissato il motoriduttore sia piana, livellata e sufficientemente dimensionata per garantire la stabilità del fissaggio e l'assenza di vibrazioni, tenuto conto di tutte le forze trasmesse dovute alle masse, al momento torcente, ai carichi radiali e assiali.

Collocare il motoriduttore in modo da garantire un ampio passaggio d'aria per il raffreddamento del riduttore e del motore (soprattutto dal lato ventola motore).

Evitare: strozzature nei passaggi dell'aria; vicinanza con fonti di calore che possano influenzare la temperatura dell'aria di raffreddamento e del motoriduttore per irraggiamento; insufficiente ricircolazione d'aria e in generale applicazioni che compromettano il regolare smaltimento del calore.

Montare il motoriduttore in modo che non subisca vibrazioni.

In presenza di carichi esterni impiegare, se necessario, spine o arresti positivi.

Nel fissaggio tra riduttore e macchina e/o tra riduttore ed eventuale flangia **B5**, si raccomanda l'impiego di **adesivi bloccanti** tipo LOCTITE nelle viti di fissaggio (anche nei piani di unione per fissaggio con flangia).

Per installazione all'aperto o in ambiente aggressivo verniciare il motoriduttore con vernice anticorrosiva, proteggendolo eventualmente anche con grasso idrorepellente (specie in corrispondenza delle sedi rotanti degli anelli di tenuta e delle zone di accesso alle estremità dell'albero).

Quando è possibile, proteggere il motoriduttore con opportuni accorgimenti dall'irraggiamento solare e dalle intemperie: quest'ultima protezione **diventa necessaria** per forme costruttive **B6, V5 e V6**.

Per temperatura ambiente maggiore di 40 °C o minore di 0 °C interpellarci.

Prima di effettuare l'allacciamento del motoriduttore assicurarsi che la tensione del motore corrisponda a quella di alimentazione. Se il senso di rotazione non corrisponde a quello desiderato, invertire due fasi della linea di alimentazione.

Nel caso si prevedano sovraccarichi di lunga durata, urti o pericoli di bloccaggio, installare salvamotori, limitatori elettronici di momento torcente, giunti di sicurezza, unità di controllo o altri dispositivi similari.

Per servizi con elevato numero di avviamenti a carico è consigliabile la protezione del motore con **sonde termiche** (incorporate nello stesso): il relé termico non è idoneo in quanto dovrebbe essere tarato a valori superiori alla corrente nominale del motore.

Limitare i picchi di tensione dovuti ai contattori mediante l'impiego di varistori.

**Attenzione! La durata dei cuscinetti e il buon funzionamento di alberi e giunti dipendono anche dalla precisione dell'allineamento tra gli alberi.** Pertanto, occorre prestare la massima cura nell'allineamento del motoriduttore con la macchina da comandare (se necessario, spessorare) interponendo tutte le volte che è possibile giunti elastici.

Quando una perdita accidentale di lubrificante può comportare gravi danni, aumentare la frequenza delle ispezioni e/o adottare accorgimenti opportuni (es.: indicatore a distanza di livello olio, lubrificante per industria alimentare, ecc.).

In presenza di ambiente inquinante, impedire in modo adeguato la possibilità di contaminazione del lubrificante attraverso gli anelli di tenuta o altro.

Il motoriduttore non deve essere messo in servizio prima di essere incorporato su una macchina che risulti conforme alla direttiva 98/37/CE.

Per motori autofrenanti o speciali, richiedere documentazione specifica.

### Montaggio di organi sulle estremità d'albero

Per il foro degli organi calettati sull'estremità d'albero, si raccomanda la tolleranza **K7**; purchè il carico sia uniforme e leggero, la tolleranza può essere **H7**. Altri dati secondo cap. 10.

Prima di procedere al montaggio pulire bene e lubrificare le superfici di contatto per evitare il pericolo di grippaggio e l'ossidazione di contatto. Il montaggio e lo smontaggio si effettuano con l'ausilio di **tiranti ed estrattori** servendosi del foro filettato in testa all'estremità d'albero; per accoppiamenti H7/m6 e K7/j6 è consigliabile effettuare il montaggio a caldo riscaldando l'organo da calettare a  $80 \div 100$  °C.

## 12 - Installation and maintenance

### General

Be sure that the structure on which gearmotor is fitted is plane, levelled and sufficiently dimensioned in order to assure fitting stability and vibration absence, keeping in mind all transmitted forces due to the masses, to the torque, to the radial and axial loads.

Position the gearmotor so as to allow a free passage of air for cooling both gear reducer and motor (especially at motor fan side).

Avoid: any obstruction to the air-flow; heat sources near the gear reducer that might affect the temperature of cooling-air and of gear motor for radiation; insufficient air recycle or any other factor hindering the steady dissipation of heat.

Mount the gearmotor so as not to receive vibrations.

When external loads are present use pins or locking blocks, if necessary.

When fitting gear reducer and machine and/or gear reducer and eventual flange **B5** it is recommended to use **locking adhesives** such as LOCTITE on the fastening screws (also on flange mating surfaces).

For outdoor installation or in a hostile environment protect the gear motor with anticorrosion paint. Added protection may be afforded by water-repellent grease (especially around the rotary seating of seal rings and the accessible zones of shaft end).

Gearmotors should be protected wherever possible, and by whatever appropriate means, from solar radiation and extremes of weather; weather protection **becomes essential** for **B6, V5 and V6** mounting positions.

For ambient temperatures greater than 40 °C or less than 0 °C, consult us.

Before wiring up the gearmotor, make sure that motor voltage corresponds to input voltage. If the direction of rotation is not as desired, invert two phases at the terminals.

If overloads are imposed for long periods of time, or if shocks or danger of jamming are envisaged, then motor-protections, electronic torque limiters, safety couplings, control units or other suitable devices should be fitted.

Where duty cycles involve a high number of starts on load, it is advisable to utilize **thermal probes** (fitted on the wiring) for motor protection; a thermal overload relay is unsuitable since its threshold must be set higher than the motor's nominal current rating.

Use varistors to limit voltage peaks due to contactors.

**Warning! Bearing life, good shaft and coupling running depend on alignment precision between the shafts.** Carefully align the gearmotor with the driven machine (with the aid of shims if need be), interposing flexible couplings whenever possible.

Whenever a leakage of lubricant could cause heavy damages, increase the frequency of inspections and/or envisage appropriate control devices (e.g.: remote oil level gauge, lubricant for food industry, etc.).

In polluting surroundings, take suitable precautions against lubricant contamination through seal rings or other.

Gearmotor should not be put into service before it has been incorporated on a machine which is conform to 98/37/EC directive.

For brake or non-standard motors, consult us for specific documentation.

### Fitting of components to shaft ends

It is recommended that the bore of parts keyed to shaft end is machined to **K7** tolerance; **H7** is permissible provided that load is uniform and light. Other details are given in ch. 10.

Before mounting, clean mating surfaces thoroughly and lubricate against seizure and fretting corrosion.

Installing and removal operations should be carried out with **pullers** and **jacking screws** using the tapped hole at the shaft butt-end; for H7/m6 and K7/j6 fits it is advisable that the part to be keyed is pre-heated to a temperature of  $80 \div 100$  °C.

**Perno macchina**

Per il perno delle macchine sul quale va calettato l'albero cavo del riduttore, raccomandiamo le tolleranze j6 oppure k6 secondo le esigenze; per la sede D lato introduzione, si consiglia la tolleranza h6 o j6 per facilitare il montaggio. Per le dimensioni dell'albero lento cavo ved. cap. 10.

**Importante:** il diametro del perno macchina in battuta contro il riduttore deve essere almeno  $(1,18 \div 1,25) \cdot D$ .

**Sostituzione motore**



Poiché i motoriduttori sono realizzati con motore normalizzato, la sostituzione del motore – in caso di avaria – è facilitata al massimo. È sufficiente osservare le seguenti norme:

- assicurarsi che il motore abbia gli accoppiamenti lavorati in classe almeno normale (IEC 72.1; UNEL 13501-69; DIN 42955);
- pulire accuratamente le superfici di accoppiamento;
- controllare ed eventualmente ribassare la linguetta, in modo che tra la sua sommità e il fondo della cava del foro ci sia un gioco di  $0,1 \div 0,2$  mm; se la cava sull'albero è uscente, spinare la linguetta;
- controllare eventualmente che la tolleranza dell'accoppiamento (di spinta) foro/ estremità d'albero sia G7/j6;
- lubrificare le superfici di accoppiamento contro l'ossidazione di contatto.

**Sistemi di fissaggio pendolare**

**IMPORTANTE.** Nel fissaggio pendolare il motoriduttore deve essere sopportato radialmente e assialmente dal perno della macchina e ancorato contro la sola rotazione mediante un vincolo **libero assialmente** e con **giochi di accoppiamento** sufficienti a consentire le piccole oscillazioni, sempre presenti, senza generare pericolosi carichi supplementari sul motoriduttore stesso. Lubrificare con prodotti adeguati le cerniere e le parti soggette a scorrimento; per il montaggio delle viti si raccomanda l'impiego di adesivi bloccanti tipo LOCTITE 601.



Sistema di reazione con bullone a molle a tazza, semielastico ed economico; disponibile a richiesta (ved. cap. 13).

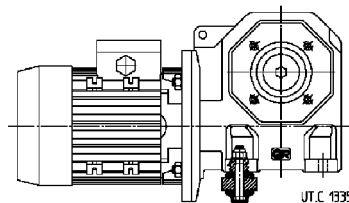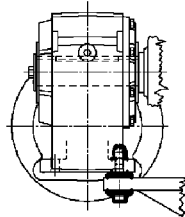

Semi-flexible and economical reaction arrangement, with bolt using disc springs; on request (see ch. 13).

Sistema di reazione con braccio di reazione, fissato alla flangia B14, munito di boccia ammortizzante di materiale plastico; disponibile a richiesta (ved. cap. 13).

Reaction arrangement using torque arm, fitted onto B14 flange, with plastic damping bush; on request (see ch. 13).

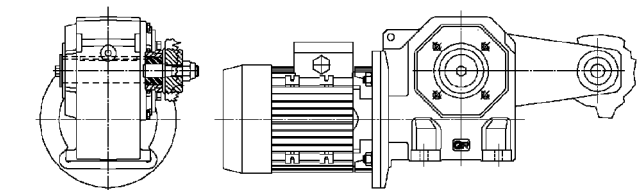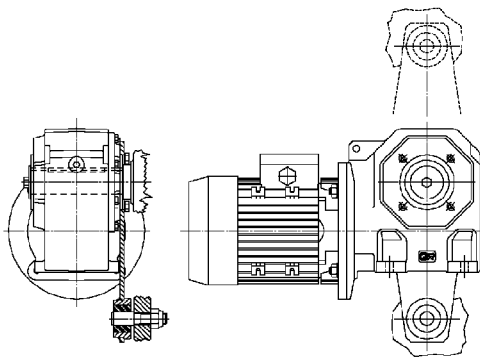

UT.C 636

**Shaft end of driven machine**

For the shaft end of machines where the hollow shaft of the gear reducer is to be keyed, j6 or k6 tolerances are recommended (according to requirements); for the D seat on input side, we recommend tolerance h6 or j6 to facilitate mounting. For hollow low speed shaft dimensions see ch. 10.

**Important:** the shoulder diameter of the shaft end of the driven machine abutting with the gear reducer must be at least  $(1,18 \div 1,25) \cdot D$ .

**Motor replacement**

As all gearmotors are fitted with standard motors, motor replacement in case of breakdown is extremely easy. Simply observe the following instructions:



- be sure that the mating surfaces are machined under «standard» rating (IEC 72.1; UNEL 13501-69; DIN 42955) at least;
- clean surfaces to be fitted, thoroughly;
- check and, if necessary, lower the parallel key so to leave a clearance of  $0,1 \div 0,2$  mm between its tip and the bottom of the keyway; if shaft keyway is without end, lock the key with a pin;
- if necessary, check that the fit-tolerance (push-fit) between hole-shaft end is G7/j6;
- lubricate surfaces to be fitted against fretting corrosion.

**Shaft-mounting arrangements**

**IMPORTANT.** When shaft mounted, the gearmotor must be supported both axially and radially by the shaft end of the driven machine, as well as anchored against rotation only, by means of a reaction having **freedom of axial movement** and sufficient **clearance in its couplings** to permit minor oscillations – always in evidence – without provoking dangerous overloads on the actual gearmotor. Pivots and components subject to sliding have to be properly lubricated; we recommend the use of a locking adhesive such as LOCTITE 601 when fitting the bolts.


## 12 - Installazione e manutenzione

Per i casi più comuni, forza peso  $G$  ortogonale o parallela alla reazione  $R_R$  come indicato negli schemi, il calcolo delle reazioni vincolari si effettua nel modo seguente:

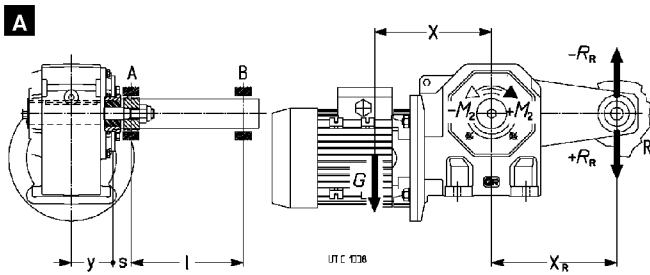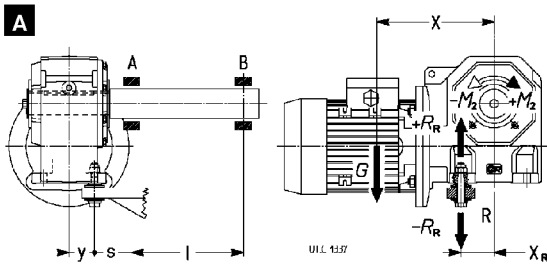

## 12 - Installation and maintenance

For the majority of normal cases, where weight force  $G$  is orthogonal or parallel to reaction  $R_R$  as illustrated in the drawings, reactions are calculated thus:

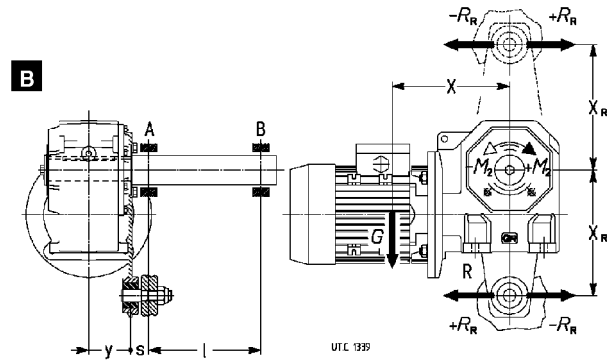

1) reazione  $R_R$  [N] del vincolo R:

$$R_R = (1 / x_R) \cdot [G \cdot x + (\pm M_2)]$$

2) momento flettente  $M_{fA}$  [N m] nella sezione del cuscinetto A:

**A**  $M_{fA} = [G \cdot (y + s)] - [(\pm R_R) \cdot s]$

**B**  $M_{fA} = \sqrt{[G \cdot (y + s)]^2 + [R_R \cdot s]^2}$

3) reazione radiale  $R_A$  [N] del cuscinetto A:

**A**  $R_A = \frac{1}{l} \{ [G \cdot (y + s + l)] - [(\pm R_R) \cdot (s + l)] \}$

**B**  $R_A = \frac{1}{l} \sqrt{[G \cdot (y + s + l)]^2 + [R_R \cdot (s + l)]^2}$

4) reazione radiale  $R_B$  [N] del cuscinetto B:

$$R_B = \frac{M_{fA}}{l}$$

1) reaction  $R_R$  [N] produced by support R:

$$R_R = (1 / x_R) \cdot [G \cdot x + (\pm M_2)]$$

2) bending moment  $M_{fA}$  [N m] through the cross-section of bearing A:

**A**  $M_{fA} = [G \cdot (y + s)] - [(\pm R_R) \cdot s]$

**B**  $M_{fA} = \sqrt{[G \cdot (y + s)]^2 + [R_R \cdot s]^2}$

3) bearing A radial reaction  $R_A$  [N]:

**A**  $R_A = \frac{1}{l} \{ [G \cdot (y + s + l)] - [(\pm R_R) \cdot (s + l)] \}$

**B**  $R_A = \frac{1}{l} \sqrt{[G \cdot (y + s + l)]^2 + [R_R \cdot (s + l)]^2}$

4) bearing B radial reaction  $R_B$  [N]:

$$R_B = \frac{M_{fA}}{l}$$

dove:

- $G$  [N]: forza peso = massa del motoriduttore (cap. 9)  $\cdot 9,81 \text{ m/s}^2$ ;
- $M_2$  [Nm]: momento torcente in uscita da considerare con il segno + o - in funzione del senso di rotazione indicato in figura;
- $x$  [m]: considerare il baricentro  $G$  posizionato a una distanza pari a circa  $0,2 Y$  (ved. cap. 10) dal piano flangia;
- $y$  [m] e  $x_R$  [m], ved. tabella a lato;
- $l, s$  [m]: la quota  $s$  deve essere la minore possibile.

Grandezza riduttore Gear reducer size	Bullone di reazione Reaction bolt		Braccio di reazione Torque arm	
	y m	$x_R$ m	y m	$x_R$ m
<b>118</b>	0,023	0,033	0,039	0,1
<b>225</b>	0,029	0,033	0,045	0,1
<b>325</b>	0,034	0,038	0,055	0,15
<b>430</b>	0,042	0,046	0,066	0,2
<b>535</b>	0,05	0,055	0,076	0,2
<b>742</b>	0,058	0,071	0,087	0,25


where:

- $G$  [N]: weight force = gearmotor mass (ch. 9)  $\cdot 9,81 \text{ m/s}^2$ ;
- $M_2$  [Nm]: output torque expressed by + or - according to the direction of rotation in the drawing;
- $x$  [m]: consider centre of mass  $G$  placed at a distance of  $0,2 Y$  (see ch. 10) from flange plane;
- $y$  [m] and  $x_R$  [m], see table beside;
- $l, s$  [m]: dimension  $s$  must be as short as possible.

## 13 - Accessori ed esecuzioni speciali

### Alberi lenti

L'accessorio viene fornito montato sul riduttore. Se non diversamente specificato, la posizione di montaggio dell'albero lento normale è con l'estremità sporgente sul fianco destro riduttore, in forma costruttiva B3, vista lato motore. Per posizione di montaggio opposta precisare di seguito alla designazione «montato lato opposto».

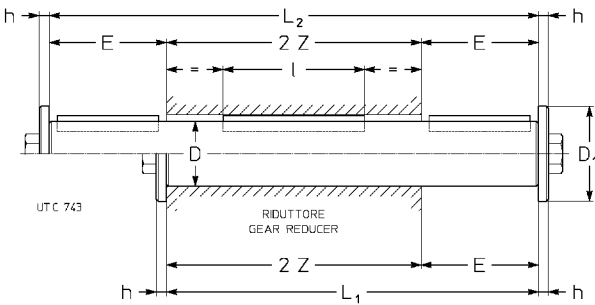


Il diametro esterno dell'elemento o del distanziale in battuta contro il riduttore deve essere  $(1,25 \div 1,4) \cdot D$ .

Descrizione aggiuntiva alla designazione per l'ordinazione: albero lento normale o bisporgente.

### Flangia

Flangia B5 con fori passanti e centraggio «foro» è fornita montata sul riduttore. Se non diversamente specificato, la posizione di montaggio è sul fianco destro riduttore, in forma costruttiva B3, vista lato motore. Per posizione di montaggio opposta precisare di seguito alla designazione «montata lato opposto».

Si raccomanda l'impiego, sia nelle viti sia nei piani di unione, di adesivi bloccanti tipo LOCTITE.

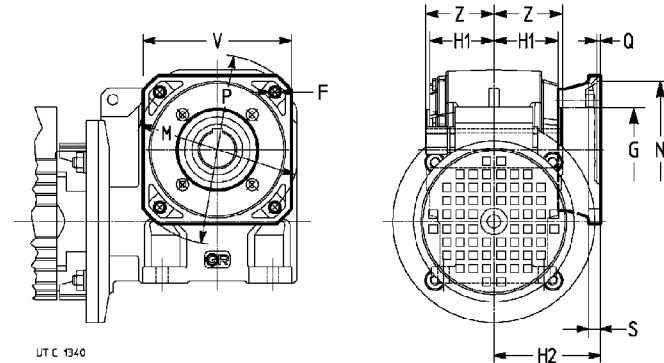


Descrizione aggiuntiva alla designazione per l'ordinazione: flangia B5.

### Sistemi di fissaggio pendolare

#### Bullone di reazione a molle a tazza

Ved. chiarimenti tecnici al cap. 12.

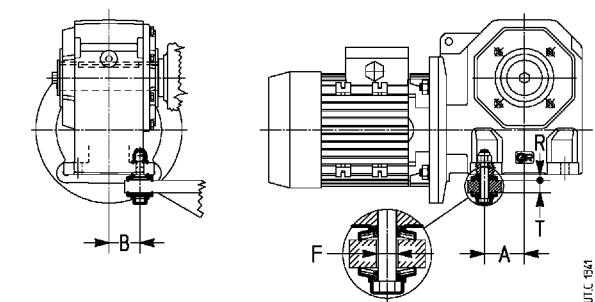

Descrizione aggiuntiva alla designazione per l'ordinazione: bullone di reazione a molle a tazza.

## 13 - Accessories and non-standard designs

### Low speed shafts

The accessory is supplied fitted onto the gear reducer. If not differently stated, the standard mounting position for the low speed shaft end is on gear reducer right hand side – B3 mounting position – seen from motor side. For reverse mounting, specify in designation «mounted on opposite side».

Grand. rid. Gear reducer size	D Ø	E	Linguetta esterna External key	D <sub>1</sub>	h	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	l	2 Z	Vite Bolt	Massa Mass	
											Normale Stand.	Bisp. Doubl. extens.
	h7		b x h x l							UNI 5739-65	kg	kg
118	18	30	6 x 6 x 25	28	4	101	131	36	71	M6 x 20	0,2	0,3
225	25	42	8 x 7 x 36	35	5	126	168	45	84	M8 x 25	0,5	0,6
325	25	42	8 x 7 x 36	35	5	140	182	63	98	M8 x 25	0,5	0,7
430	30	58	8 x 7 x 45	47	5	172	230	63	114	M10 x 30	0,9	1,3
535	35	58	10 x 8 x 50	47	5	194	252	90	136	M10 x 30	1,5	1,9
742	42	82	12 x 8 x 70	57	6	242	324	100	160	M12 x 40 <sup>1)</sup>	2,6	3,5

1) Vite UNI 5737-88

1) Bolt UNI 5737-88

The shoulder outer diameter of the part, or of spacer abutting with the gear reducer must be  $(1,25 \div 1,4) \cdot D$ .

Supplementary description when ordering by designation: standard, or double extension low speed shaft.

### Flange

B5 flange having clearance holes and spigot «recess», is supplied fitted onto the gear reducer. If not differently stated, the standard mounting position is on gear reducer right hand side – B3 mounting position – seen from motor side. For reverse mounting, specify in designation «mounted on opposite side».

Locking adhesives such as LOCTITE are recommended both around threads and on mating surfaces.

Grand. rid. Gear reducer size	F Ø	G Ø	H1	H2	M Ø	N Ø	P Ø	Q	S	V	Z	Massa Mass
												kg
118	7	55	31,5	68	100	80	120	4	10	95	35,5	0,5
225	7	62	37,5	74	100	80	120	4	10	95	42	0,5
325	9,5	68	44,5	83	115	95	140	4	11	110	49	0,8
430	9,5	85	53	84	130	110	160	4,5	12	125	57	1
535	11,5	80	63,5	105	165	130	200	4,5	14	152	68	2
742	14	110	74,5	117	215	180	250	5	16	196	80	3,2

Supplementary description when ordering by designation: flange B5.

### Shaft-mounting arrangements

#### Reaction bolt using disc springs

See technical explanations at ch. 12.

Grand. rid. Gear reducer size	A	B	Vite Bolt	Molla a tazza Disc spring		T	F Ø	R 1)	M <sub>2</sub> ≤ 2)
				UNI 5737-88	DIN 2093				
118	32,5	23	M6 x 40	A 18	n.2	8 ÷ 10	8	4,9	–
225	32,5	29	M6 x 40	A 18	n.2	8 ÷ 10	8	4,9	–
325	37,5	34	M8 x 55	A 25	n.2	10 ÷ 14	11	6,5	–
430	46	41,5	M8 x 55	A 25	n.2	10 ÷ 14	11	6,5	–
535	55	50	M12 x 70*	A 35,5	n.2	14 ÷ 17	20	8,8	335
742	71	58	M12 x 90	A 35,5	n.3	18 ÷ 25	20	10,8	600

1) Valore teorico: tolleranza 0 ÷ -1.

2) Per M<sub>2</sub> maggiori impiegare 2 bulloni di reazione o il braccio di reazione (ved. pag. 37).

\* Vite modificata.

1) Theoretical value: tolerance 0 ÷ -1.

2) For higher M<sub>2</sub> values, utilize 2 reaction bolts or the torque arm (see page 37).

\* Modified bolt.


Supplementary description when ordering by designation: reaction bolt using disc springs.

## 13 - Accessori ed esecuzioni speciali

### Braccio di reazione

Ved. chiarimenti tecnici al cap. 12.

L'accessorio, comprensivo delle viti di fissaggio al riduttore, viene fornito smontato. Il montaggio in direzione del motore non è possibile.

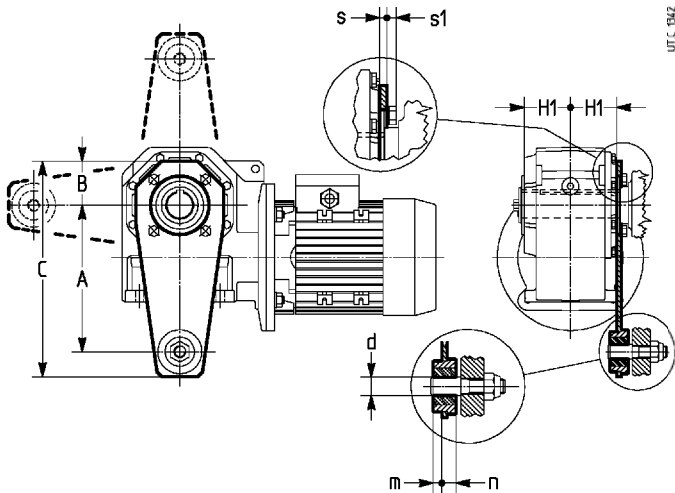

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **braccio di reazione**.

## 13 - Accessories and non-standard designs

### Torque arm

See technical explanations at ch. 12.

The accessory, including fixing bolts for gear reducer, is supplied not assembled. Fitting towards motor is not possible.

Grand. rid. Gear reducer size	A	B	C	d Ø	H1 h12	m	n Ø	s	s1
<b>118</b>	100	45	157	8 <sup>1)</sup>	31,5	5	9	4	4,7
<b>225</b>	100	45	157	8 <sup>1)</sup>	37,5	5	9	4	4,7
<b>325</b>	150	52,5	230	10	44,5	7	13	6	5,6
<b>430</b>	200	60	294	20	53	9,5	15,5	6	5,6
<b>535</b>	200	60	294	20	63,5	9,5	15,5	6	7,5
<b>742</b>	250	80	364	20	74,5	9,5	15,5	6	9,2

1) Boccola ammortizzante di materiale plastico non presente.

1) Plastic damping bush not present.

Supplementary description when ordering by **designation: torque arm**.

## 14 - Formule tecniche

Formule principali, inerenti le trasmissioni meccaniche, secondo il Sistema Tecnico e il Sistema Internazionale di Unità (SI).

## 14 - Technical formulae

Main formulae concerning mechanical drives, according to the Technical System and International Unit System (SI).


Grandezza	Size	Con unità Sistema Tecnico With Technical System units	Con unità SI With SI units
<b>tempo</b> di avviamento o di arresto, in funzione di una accelerazione o decelerazione, di un momento di avviamento o di frenatura	<b>starting or stopping time</b> as a function of an acceleration or deceleration, of a starting or braking torque	$t = \frac{Gd^2 \cdot n}{375 \cdot M} \text{ [s]}$	$t = \frac{J \cdot \omega}{M} \text{ [s]}$
<b>velocità</b> nel moto rotatorio	<b>velocity</b> in rotary motion	$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{60} = \frac{d \cdot n}{19,1} \text{ [m/s]}$	$v = \omega \cdot r \text{ [m/s]}$
<b>velocità angolare</b>	<b>speed n</b> and <b>angular velocity</b> $\omega$	$n = \frac{60 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{19,1 \cdot v}{d} \text{ [min}^{-1}\text{]}$	$\omega = \frac{v}{r} \text{ [rad/s]}$
<b>accelerazione</b> o decelerazione in funzione di un tempo di avviamento o di arresto	<b>acceleration</b> or deceleration as a function of starting or stopping time	$a = \frac{v}{t} \text{ [m/s}^2\text{]}$	$a = \frac{v}{t} \text{ [m/s}^2\text{]}$
<b>accelerazione</b> o decelerazione <b>angolare</b> in funzione di un tempo di avviamento o di arresto, di un momento di avviamento o di frenatura	<b>angular acceleration</b> or deceleration as a function of a starting or stopping time, of a starting or braking torque	$\alpha = \frac{n}{9,55 \cdot t} \text{ [rad/s}^2\text{]}$ $\alpha = \frac{39,2 \cdot M}{Gd^2} \text{ [rad/s}^2\text{]}$	$\alpha = \frac{\omega}{t} \text{ [rad/s}^2\text{]}$ $\alpha = \frac{M}{J} \text{ [rad/s}^2\text{]}$
<b>spazio</b> di avviamento o di arresto, in funzione di una accelerazione o decelerazione, di una velocità finale o iniziale	<b>starting or stopping distance</b> as a function of an acceleration or deceleration, of a final or initial velocity	$s = \frac{a \cdot t^2}{2} \text{ [m]}$ $s = \frac{v \cdot t}{2} \text{ [m]}$	$s = \frac{a \cdot t^2}{2} \text{ [m]}$ $s = \frac{v \cdot t}{2} \text{ [m]}$
<b>angolo</b> di avviamento o di arresto, in funzione di una accelerazione o decelerazione angolare, di una velocità angolare finale o iniziale	<b>starting or stopping angle</b> as a function of an angular acceleration or deceleration, of a final or initial angular velocity	$\varphi = \frac{n \cdot t}{19,1} \text{ [rad]}$	$\varphi = \frac{\omega \cdot t}{2} \text{ [rad]}$
<b>massa</b>	<b>mass</b>	$m = \frac{G}{g} \text{ [kgf s}^2\text{/m]}$	$m$ è l'unità di massa [kg] $m$ is the unit of mass [kg]
<b>peso</b> (forza peso)	<b>weight</b> (weight force)	$G$ è l'unità di peso (forza peso) [kgf] $G$ is the unit of weight (weight force) [kgf]	$G = m \cdot g \text{ [N]}$
<b>forza</b> nel moto traslatorio verticale (sollevamento), orizzontale, inclinato ( $\mu$ = coefficiente di attrito; $\varphi$ = angolo d'inclinazione)	<b>force</b> in vertical (lifting), horizontal, inclined motion of translation ( $\mu$ = coefficient of friction; $\varphi$ = angle of inclination)	$F = G \text{ [kgf]}$ $F = \mu \cdot G \text{ [kgf]}$ $F = G (\mu \cdot \cos \varphi + \sin \varphi) \text{ [kgf]}$	$F = m \cdot g \text{ [N]}$ $F = \mu \cdot m \cdot g \text{ [N]}$ $F = m \cdot g (\mu \cdot \cos \varphi + \sin \varphi) \text{ [N]}$
<b>momento dinamico</b> $Gd^2$ , <b>momento d'inerzia</b> $J$ dovuto ad un moto traslatorio (numericamente $J = \frac{Gd^2}{4}$ )	<b>dynamic moment</b> $Gd^2$ , <b>moment of inertia</b> $J$ due to a motion of translation (numerically $J = \frac{Gd^2}{4}$ )	$Gd^2 = \frac{365 \cdot G \cdot v^2}{n^2} \text{ [kgf m}^2\text{]}$	$J = \frac{m \cdot v^2}{\omega^2} \text{ [kg m}^2\text{]}$
<b>momento torcente</b> in funzione di una forza, di un momento dinamico o di inerzia, di una potenza	<b>torque</b> as a function of a force, of a dynamic moment or of a moment of inertia, of a power	$M = \frac{F \cdot d}{2} \text{ [kgf m]}$ $M = \frac{Gd^2 \cdot n}{375 \cdot t} \text{ [kgf m]}$ $M = \frac{716 \cdot P}{n} \text{ [kgf m]}$	$M = F \cdot r \text{ [N m]}$ $M = \frac{J \cdot \omega}{t} \text{ [N m]}$ $M = \frac{P}{\omega} \text{ [N m]}$
<b>lavoro, energia</b> nel moto traslatorio, rotatorio	<b>work, energy</b> in motion of translation, in rotary motion	$W = \frac{G \cdot v^2}{19,6} \text{ [kgf m]}$ $W = \frac{Gd^2 \cdot n^2}{7160} \text{ [kgf m]}$	$W = \frac{m \cdot v^2}{2} \text{ [J]}$ $W = \frac{J \cdot \omega^2}{2} \text{ [J]}$
<b>potenza</b> nel moto traslatorio, rotatorio	<b>power</b> in motion of translation, in rotary motion	$P = \frac{F \cdot v}{75} \text{ [CV]}$ $P = \frac{M \cdot n}{716} \text{ [CV]}$	$P = F \cdot v \text{ [W]}$ $P = M \cdot \omega \text{ [W]}$
<b>potenza</b> resa all'albero di un motore monofase ( $\cos \varphi$ = fattore di potenza)	<b>power</b> available at the shaft of a single-phase motor ( $\cos \varphi$ = power factor)	$P = \frac{U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi}{736} \text{ [CV]}$	$P = U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi \text{ [W]}$
<b>potenza</b> resa all'albero di un motore trifase	<b>power</b> available at the shaft of a three-phase motor	$P = \frac{U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi}{425} \text{ [CV]}$	$P = 1,73 \cdot U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi \text{ [W]}$

Nota. L'accelerazione o decelerazione si sottintendono costanti; i moti traslatorio e rotatorio si sottintendono rispettivamente rettilineo e circolare.

Note. Acceleration or deceleration are understood constant; motion of translation and rotary motion are understood rectilinear and circular respectively.



**Gear reducers**

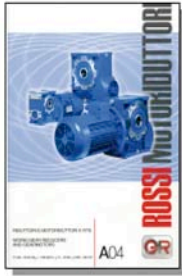

**Cat. A**

Worm gear reducers and gearmotors



**Cat. E**

Universal coaxial gear reducers and gearmotors



**Cat. EP**

Planetary gear reducers and gearmotors



**Cat. G**

Parallel and right angle shaft gear reducers and gearmotors



**Cat. H**

Parallel and right angle shaft gear reducers



**Cat. L**


Right angle shaft gear reducers



**Cat. P**

Shaft mounted gear reducers

**Gearmotors**

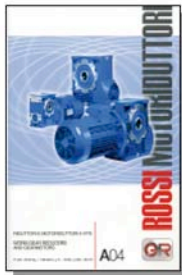

**Cat. A**

Worm gear reducers and gearmotors



**Cat. AS**

**STANDARDFIT**  
Worm gearmotors



**Cat. E**

Universal coaxial gear reducers and gearmotors



**Cat. ES**

**STANDARDFIT**  
Coaxial gearmotors




**Cat. EP**

Planetary gear reducers and gearmotors



**Cat. G**

Parallel and right angle shaft gear reducers and gearmotors

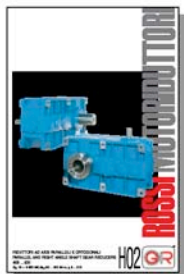

**Cat. H**

Parallel and right angle shaft gear reducers



**Cat. L**

Right angle shaft gear reducers



**Cat. P**

Shaft mounted gear reducers

## Automation



**Cat. I**  
Inverter



**Cat. TI**  
Integrated motor-inverter



**Cat. SR**  
Synchronous and asynchronous  
servogearmotors



**Cat. SM**  
Integrated low backlash planetary  
servogearmotors  
Synchronous and asynchronous  
servomotors



**Cat. SM integration**  
Low backlash planetary gearmotors  
without motor

## Motor



**Cat. TX**  
Asynchronous three-phase, brake  
motors and for roller ways

Catalogs for North America and China please visit our website [www.rossi-group.com](http://www.rossi-group.com)






# Worldwide Sale and Service Network

## AUSTRALIA

ROSSI GEARMOTORS AUSTRALIA Pty. Ltd.  
AU - PERTH WA  
Phone +61 8 94557399  
fax +61 8 94557299  
e-mail: [info.australia@rossi-group.com](mailto:info.australia@rossi-group.com)  
[www.rossigearmotors.com.au](http://www.rossigearmotors.com.au)

ROSSI GEARMOTORS AUSTRALIA Pty. Ltd.  
AU - VICTORIA 3805  
Phone +61 3 9705 6066  
fax +61 3 9705 6043  
e-mail: [info.australia@rossi-group.com](mailto:info.australia@rossi-group.com)  
[www.rossigearmotors.com.au](http://www.rossigearmotors.com.au)

ROSSI GEARMOTORS AUSTRALIA Pty. Ltd.  
AU - SYDNEY NSW  
Phone +61 2 9723 0600  
fax +61 2 9723 0611  
e-mail: [info.australia@rossi-group.com](mailto:info.australia@rossi-group.com)  
[www.rossigearmotors.com.au](http://www.rossigearmotors.com.au)

## CANADA

ROSSI GEARMOTORS  
Division of Habasit Canada Limited  
CA - Oakville, Ontario  
Phone +1 800 770 6750  
fax +1 800 268 2358  
e-mail: [info.canada@habasit.com](mailto:info.canada@habasit.com)  
[www.rossi-group.com](http://www.rossi-group.com)

## CHINA

ROSSI GEARMOTORS CHINA P.T.I.  
CN - SHANGHAI  
Phone +86 21 3350 5345  
fax +86 21 3350 6177  
e-mail: [info.china@rossi-group.com](mailto:info.china@rossi-group.com)  
[www.rossigearmotors.cn](http://www.rossigearmotors.cn)

## DENMARK

ROSSI GEARMOTORS SCANDINAVIA A/S  
DK - Frederiksberg  
Phone +45 38 11 22 42  
fax +45 38 11 22 58  
e-mail: [info.denmark@rossi-group.com](mailto:info.denmark@rossi-group.com)  
[www.rossigearmotors.dk](http://www.rossigearmotors.dk)

## FRANCE

ROSSI MOTOREDUCTEURS SARL  
FR - SAINT PRIEST  
Phone +33 472 47 79 30  
fax +33 472 47 79 49  
e-mail: [info.france@rossi-group.com](mailto:info.france@rossi-group.com)  
[www.rossimotoreducteurs.fr](http://www.rossimotoreducteurs.fr)

## GERMANY

HABASIT ROSSI GmbH  
DE - Eppertshausen  
Phone +49 6071 / 969 - 0  
fax +49 6071 / 969 - 150  
e-mail: [info.germany@habasitrossi.com](mailto:info.germany@habasitrossi.com)  
[www.habasitrossi.de](http://www.habasitrossi.de)

## ICELAND

ROSSI GEARMOTORS SCANDINAVIA A/S  
DK - Frederiksberg  
Phone +45 38 11 22 42  
fax +45 38 11 22 58  
e-mail: [info.denmark@rossi-group.com](mailto:info.denmark@rossi-group.com)  
[www.rossigearmotors.dk](http://www.rossigearmotors.dk)

## INDIA

ROSSI GEARMOTORS Pvt. Ltd.  
IN - Coimbatore  
Phone +91 422 262 7879  
fax +91 422 262 7214  
e-mail: [info.india@rossi-group.com](mailto:info.india@rossi-group.com)  
[www.rossi-group.com](http://www.rossi-group.com)

## MEXICO

ROSSI GEARMOTORS  
A Division of Habasit America  
US - Suwanee  
Phone +1 800 931 2044  
fax +1 678 288 3658  
e-mail: [rossi.info@us.habasit.com](mailto:rossi.info@us.habasit.com)  
[www.habasitamerica.com](http://www.habasitamerica.com)

## NETHERLANDS

HABASIT NETHERLANDS B.V.  
NL - NIJKERK  
Phone +31 33 247 20 30  
Fax: +31 33 246 15 99  
e-mail: [netherlands@habasit.com](mailto:netherlands@habasit.com)  
[www.rossi-group.com](http://www.rossi-group.com)

## NEW ZEALAND

ROSSI GEARMOTORS NEW ZEALAND Ltd.  
NZ - Auckland  
Phone +61 9 263 4551  
fax +61 9 263 4557  
e-mail: [info.nz@rossi-group.com](mailto:info.nz@rossi-group.com)  
[www.rossigearmotors.com.au](http://www.rossigearmotors.com.au)

## NORWAY

ROSSI GEARMOTORS SCANDINAVIA A/S  
DK - Frederiksberg  
Phone +47 38 11 22 42  
fax +47 38 11 22 58  
e-mail: [info.denmark@rossi-group.com](mailto:info.denmark@rossi-group.com)  
[www.rossigearmotors.dk](http://www.rossigearmotors.dk)

## PORTUGAL

ROSSI MOTORREDUCTORES S.L.  
ES - VILADECANS (Barcelona)  
Phone +34 93 6377248  
fax +34 93 6377404  
e-mail: [info.spain@rossi-group.com](mailto:info.spain@rossi-group.com)  
[www.rossimotorreductores.es](http://www.rossimotorreductores.es)

## SPAIN

ROSSI MOTORREDUCTORES S.L.  
ES - VILADECANS (Barcelona)  
Phone +34 93 6377248  
fax +34 93 6377404  
e-mail: [info.spain@rossi-group.com](mailto:info.spain@rossi-group.com)  
[www.rossimotorreductores.es](http://www.rossimotorreductores.es)

## SWEDEN

ROSSI GEARMOTORS SCANDINAVIA A/S  
DK - Frederiksberg  
Phone +45 38 11 22 42  
fax +45 38 11 22 58  
e-mail: [info.denmark@rossi-group.com](mailto:info.denmark@rossi-group.com)  
[www.rossigearmotors.dk](http://www.rossigearmotors.dk)

## SWITZERLAND

HABASIT AG  
CH - Reinach - Basel  
Phone +41 61 715 15 75  
fax +41 61 715 15 56  
e-mail: [info.ch@habasit.com](mailto:info.ch@habasit.com)  
[www.habasit.ch](http://www.habasit.ch)

## TAIWAN

HABASIT ROSSI (TAIWAN) LTD.  
TW - TAIPEI HSIEN  
Phone +886 2 22670538  
fax +886 2 22670578  
e-mail: [info.hea@habasit.com](mailto:info.hea@habasit.com)  
[www.rossi-group.com](http://www.rossi-group.com)

## UNITED KINGDOM

HABASIT ROSSI Limited  
UK - COVENTRY  
Phone +44 2476 644646  
fax +44 2476 644535  
e-mail: [info.uk@habasitrossi.com](mailto:info.uk@habasitrossi.com)  
[www.habasitrossi.co.uk](http://www.habasitrossi.co.uk)

## UNITED STATES

ROSSI GEARMOTORS  
A Division of Habasit America  
US - Suwanee  
Phone +1 800 931 2044  
fax +1 678 288 3658  
e-mail: [rossi.info@us.habasit.com](mailto:rossi.info@us.habasit.com)  
[www.habasitamerica.com](http://www.habasitamerica.com)

### Our Partner

Habasit is the worldwide market leader in the belting industry for power transmission, conveying and processing solutions



**HABASIT AG**  
Römerstrasse 1  
CH - 4153 Reinach - Switzerland  
tel. +41 61 715 15 15  
fax +41 61 715 15 55  
e-mail: [info@habasit.com](mailto:info@habasit.com)  
[www.habasit.com](http://www.habasit.com)

For worldwide sale and service network visit our websites [www.rossi-group.com](http://www.rossi-group.com) and [www.habasit.com](http://www.habasit.com)

### Manufactured by

Rossi Motoriduttori S.p.A.  
Via Emilia Ovest 915/A  
41100 Modena - Italy  
Phone +39 059 33 02 88  
fax +39 059 82 77 74  
e-mail: [info@rossi-group.com](mailto:info@rossi-group.com)  
[www.rossi-group.com](http://www.rossi-group.com)


Registered trademarks  
Copyright Rossi Motoriduttori  
Subject to alterations  
Printed in Italy  
Publication data:  
4039BRO.AST-it0608HQR  
4039BRO.AST-en0608HQR



## FLANGIA B5 TIPO "B" - TYPE "B" B5 FLANGE - B5 TYP "B" FLANSCH UT.D 165 rev. 0 - BRIDA B5 TIPO "B" - BRIDE B5 TYPE "B"

### CAT. - KAT. AS, A, G

Riferimenti ed istruzioni: ved. cat. AS07, A04, G05  
References and instructions: see cat. AS07, A04, G05  
Bezüge und Anweisungen: s. Kat. AS07, A04, G05  
Referencias e instrucciones: ver cat. AS07, A04, G05  
Références et instructions: voir cat. AS07, A04, G05

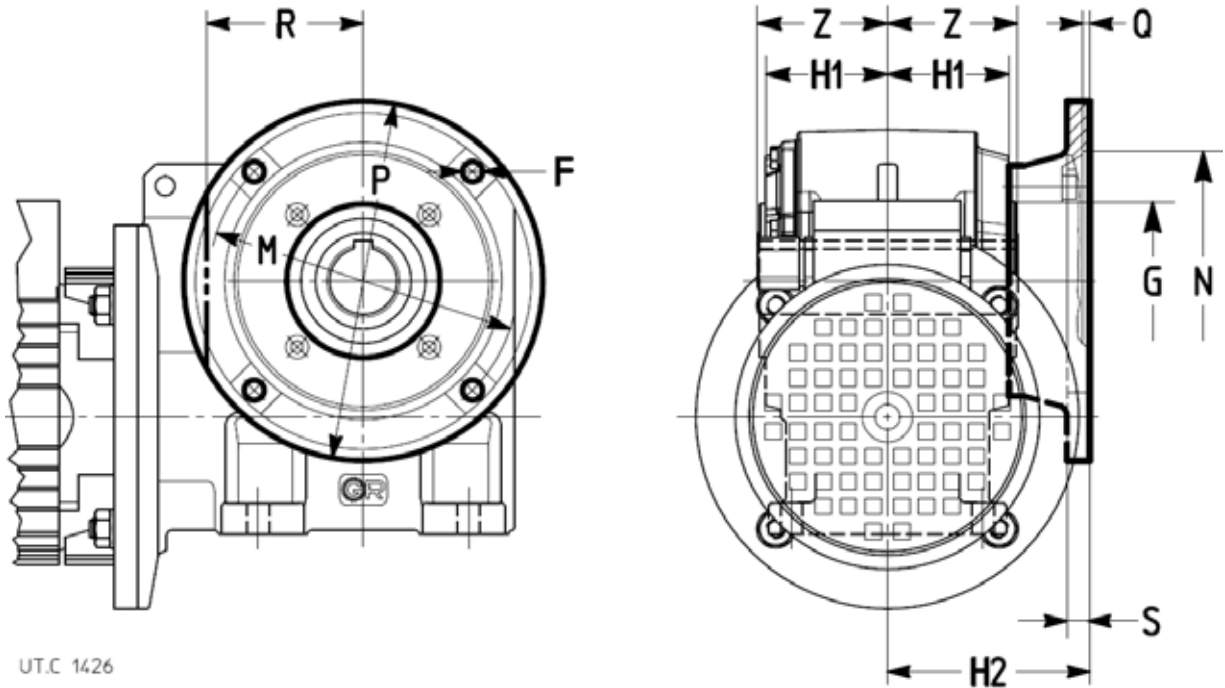

U.T.C 1426

Grand. riduttore Gear reducer size Getriebegröße Grand. réducteur Tam. reductor			F	G	H1	H2	M	N	P	Q	R	S	Z	Lungh. ling. Key length Paßfederlänge Long. clavette Long. chaveta	Massa Mass Masse Masa
AS	A	G	∅	∅	h12	h12	∅	∅	∅					min	kg
118	32	-	9,5	55	31,5	72	87	60	110	5	-	9	35,5	36	0,8
225	32	-	11,5	62	37,5	87	90	70	125	5	-	10	42	45	1
325	40	-	11,5	68	44,5	85	150	115	180	5	80	11	49	63	1,7
430	50	-	14	85	53	102	165	130	200	5	91	12	57	63	2,4
535	63, 64	63, 64	14	80	63,5	112	176	152	210	6	-	14	68	90	2,9
742	80, 81	80, 81	14	110	74,5	134	230	170	280	6	121	16	80	100	5,8

#### Manufactured by

Rossi Motoriduttori S.p.A.  
Via Emilia Ovest 915/A  
41100 Modena - Italy  
Phone +39 059 33 02 88  
fax +39 059 82 77 74  
e-mail: info@rossi-group.com  
www.rossi-group.com

Publication data:  
4076UTD.VPR-it0309HQR  
4076UTD.VPR-en0309HQR  
4076UTD.VPR-de0309HQR  
4076UTD.VPR-es0309HQR  
4076UTD.VPR-fr0309HQR

Registered trademarks  
Copyright Rossi Motoriduttori  
Subject to alterations  
Printed in Italy



# ROSSI MOTORIDUTTORI

S.p.A.

MODENA - I

VIA EMILIA OVEST 915/A - MODENA - I

✉ C.P. 310 - 41100 MODENA

☎ 059 33 02 88

Fax 059 82 77 74

info@rossi-group.com

www.rossi-group.com

## PROTEZIONE ALBERO LENTO CAVO HOLLOW LOW SPEED SHAFT PROTECTION SCHUTZ DER LANGSAMLAUFENDEN HOHLWELLE PROTECTION ARBRE LENT CREUX PROTECCION ARBOL LENTO HUECO CAT. - KAT. AS, A, G

UT.D 166 rev. 0


Materiale: polipropilene PP  
Colore: nero  
Forniti smontati e completi di  
viti di fissaggio  
Applicare mastice frenafilletti  
sulle viti di fissaggio

Material: polypropylene PP  
Color: black  
Supplied disassembled and  
fitted with fastening screws  
Seal the fastening screws

Material: Polypropylen PP  
Farbe: schwarz  
Demontiert und mit Befesti-  
gungsschrauben geliefert  
Dichtmasse zur Bremsung  
der Gewinde auf die Befesti-  
gungsschrauben anwenden

Matériel: Polypropylène PP  
Couleur: noir  
Fourni démonté et avec les  
vis de fixation  
Appliquer du mastic frein-  
taraudage sur les vis de  
fixation

Material: polipropilene PP  
Color: negro  
Suministrados desmontados  
y completos de tornillos de  
fijación  
Aplicar masilla frena-rosca  
sobre los tornillos de fijación

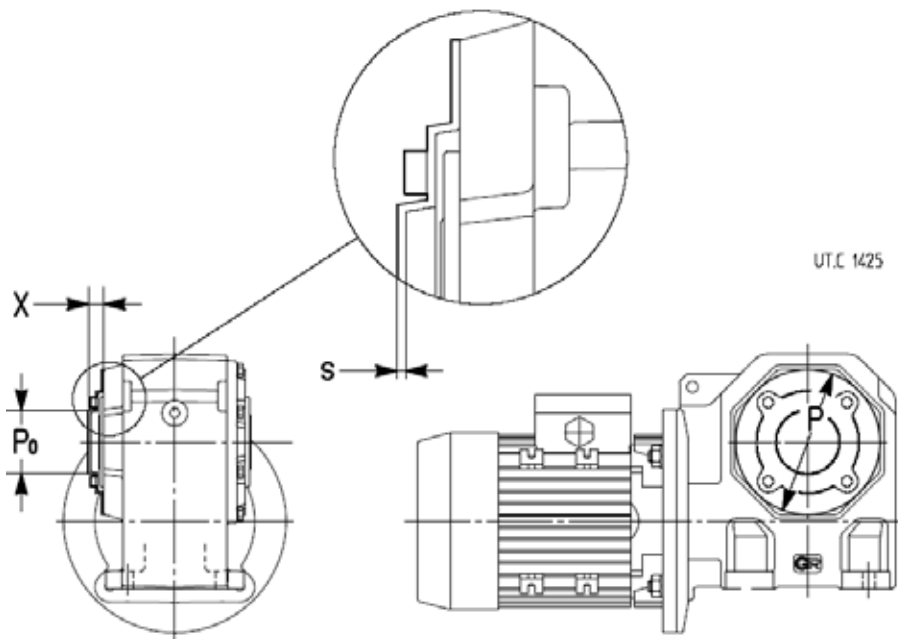

Per quote mancanti ved. rispettivi cataloghi - For the missing dimensions, please refer to the relevant catalogues  
Bei fehlenden Abmessungen s. entspr. Kataloge - Pour les dimensions manquant, voir les catalogues correspondants  
Para las dimensiones que faltan, ver los catálogos correspondientes

Grand. riduttore Gear reducer size Getriebegröße Grand. réducteur Tam. reductor			P ∅	P0 ∅	X	s	Viti Screws Schrauben Vis / Tornillos UNI 5931	M serraggio M tightening M Anzug M serrage M apriete Nm	Codice Code Código
AS	A	G							
118, 225	32	40	90	48	20,5	1,5	M5x14	1,5	1322980
325	40	50	105	50	20,5	1,6	M6x18	2,8	1322981
430 535*	50 63, 64	63, 64	120	61	24	1,7	M6x18 M8x20	2,8 6,3	1322982 1322983
742	80, 81	80, 81	160	78	27,5	1,8	M10x20	12,3	1322984

\* 535 AS: quota P riduttore = 130

\* 535 AS: Abm. P Getriebe = 130

\* 535 AS: dim. P reductor = 130

\*535 AS: P gear reducer dimension=130

\* 535 AS: dim. P réducteur = 130

### Manufactured by

Rossi Motoriduttori S.p.A.  
Via Emilia Ovest 915/A  
41100 Modena - Italy  
Phone +39 059 33 02 88  
fax +39 059 82 77 74  
e-mail: info@rossi-group.com  
www.rossi-group.com

Publication data:  
4077UTD.VPR-it0309HQR  
4077UTD.VPR-en0309HQR  
4077UTD.VPR-de0309HQR  
4077UTD.VPR-es0309HQR  
4077UTD.VPR-fr0309HQR

Registered trademarks  
Copyright Rossi Motoriduttori  
Subject to alterations  
Printed in Italy

